

Thilawa Special Economic
Zone (Zone B) Development

Environmental Monitoring Report Phase-3 and 4 (Construction Phase)



Myanmar Japan Thilawa
Development Limited.

March 2021

CONTENTS

1. Executive Summary
2. Summary of Monitoring Activities
3. Construction Progress
4. Monitoring Results
5. Environmental Monitoring Form

Appendix

- A. Water and Waste Water Monitoring Report for October, 2020
- B. Water and Waste Water Monitoring Report for December, 2020
- C. Air Monitoring Report for December, 2020
- D. Noise and Vibration Monitoring Report for December, 2020
- E. Traffic Volume Monitoring Report for December, 2020
- F. Monthly Progress Report for December, 2020
- G. Monthly Progress Report for January, 2021
- H. Monthly Progress Report for February, 2021



1. Executive Summary

The environmental inspection and compliance monitoring program will be implemented under the direction of Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC) with oversight by Thilawa SEZ Management Committee.

The monitoring record from December 2020 to February 2021 according to the Environment Monitoring Plan is submitted in conformity with the provision of Chapter 10, 10.1 Table 10.1-2 and 10.2, Table 10.2-2 Content of the EIA Report of Thilawa SEZ Development Project (Zone B).

2. Summary of Monitoring Activities

- a) Progress made to date on the implementation of the EMP against the submitted implementation schedule;

We submitted EMP for TSEZ Zone-B as following table.

Report No.	Description	Phase	Submission
1	Environmental Monitoring Report	Phase-1 Pre-construction Phase	March, 2017
2	Environmental Monitoring Report	Phase-1 Construction Phase	June, 2017
3	Environmental Monitoring Report	Phase-1 Construction Phase	September, 2017
4	Environmental Monitoring Report	Phase-1 Construction Phase	December, 2017
5	Environmental Monitoring Report	Phase-2 Pre-construction Phase	December, 2017
6	Environmental Monitoring Report	Phase-1&2 Construction Phase	March, 2018
7	Environmental Monitoring Report	Phase-1&2 Construction Phase	June, 2018
8	Environmental Monitoring Report	Phase-1&2 Construction Phase	September, 2018
9	Environmental Monitoring Report	Phase-3 Pre-construction Phase	December, 2018
10	Environmental Monitoring Report	Phase-2&3 Construction Phase	March, 2019
11	Environmental Monitoring Report	Phase-2&3 Construction Phase	June, 2019
12	Environmental Monitoring Report	Phase-2&3 Construction Phase	September, 2019
13	Environmental Monitoring Report	Phase- 3 Construction Phase	December, 2019
14	Environmental Monitoring Report	Phase- 3 Construction Phase	March, 2020
15	Environmental Monitoring Report	Phase-4 Pre-Construction Phase	March, 2020
16	Environmental Monitoring Report	Phase- 3&4 Construction Phase	June, 2020
17	Environmental Monitoring Report	Phase- 3&4 Construction Phase	September, 2020
18	Environmental Monitoring Report	Phase- 3&4 Construction Phase	December, 2020
19	Environmental Monitoring Report	Phase- 3&4 Construction Phase	March, 2021

Report (No.19 is submitted this day attached with Construction Phase implementation schedule. Subsequent Construction Phase reports will be submitted on Quarterly.

- b) Difficulties encountered in implementing of the EMP and recommendations for remedying those difficulties and steps proposed to prevent or avoid similar future difficulties;

None



- c) Number and type of non-compliance with the EMP and proposed remedial measures and timelines for completion of remediation;
 - Depend on the exceeding parameters and situation
- d) Accidents or incidents relating to the occupational and community health and safety, and the environment:
 - Neither accidents nor incidents happen during this monitoring period.
- e) Monitoring data on environmental parameters and conditions as committed in the EMP or otherwise required.
 - Please refer to the attached Environmental Monitoring Form.

3. Construction Progress

Thilawa SEZ Zone B Development Project construction activities is submitted enclosed with monthly progress reports from contractor in Appendix F to H.

- F. Monthly Progress Report for December, 2020
- G. Monthly Progress Report for January, 2021
- H. Monthly Progress Report for February, 2021

4. Monitoring Result

Environmental Monitoring Plan report for construction phase implemented according to the following table, reference on Table 10.2-2, Chapter 10, EIA for Industrial Area of Zone-B.

Monitoring Plan (Construction Phase)

Category	Item	Location	Frequency	Remark
Air Quality	NO ₂ , SO ₂ , CO, PM _{2.5} , PM ₁₀	Construction site (1 point)	Once/ 3month	December 2020, Air Quality Monitoring Report
Water Quality	Water temperature, pH, SS, DO, BOD ₅ , COD, coliforms, oil and grease, chromium	<ul style="list-style-type: none"> - Over flow of construction site to the creek (at least 3 sampling points/ mixing point: i) discharge water, ii) upstream water and iii) downstream water - Well near the construction site (1 point) 	Once/ 2 month	October 2020 Water and Wastewater Quality Monitoring Report (Bi-monthly report) December 2020 Water and Wastewater Quality Monitoring Report (Bi-annually report)
Waste	Amount and kind of solid waste	Construction site	Once/ 3 month	Monthly Progress Reports (December 2020, January, February 2021)
Noise and Vibration	<ul style="list-style-type: none"> - Noise and vibration level - Traffic Count 	<ul style="list-style-type: none"> Preservation area such as residence around the proposed construction site (at least 1 point) Preservation site such as residence along the route for on-site vehicles (1 point for noise and vibration and 2 points for traffic count) 	Once/ 3 month (peak period)	Noise and Vibration Monitoring Report December 2020 Traffic Count Monitoring Report December 2020



Category	Item	Location	Frequency	Remark
Ground Subsidence	- Ground water level - Ground elevation level - Consumption of ground water amount	Representative (1 point)	Every week	Monthly Progress Reports (December 2020, January, February 2021)
Hydrology				
Risk for infectious disease such as AIDS/HIV	Status of measures of infectious disease	Construction site	Once/month	Monthly Progress Reports (December 2020, January, February 2021)
Working conditions (including occupational safety)	Prehension of condition of occupational safety and health Prehension of infectious disease	Construction site	Once/ month	
Accident	Existence of accident	Construction site	As occasion arise	





MYANMAR JAPAN THILAWA DEVELOPMENT LIMITED

Thilawa Special Economic Zone (Zone B)
Development Project –Phase 3 and 4

Environment Monitoring Form

Environmental Monitoring Report (Construction Phase)



Environment Monitoring Form

The latest results of the below monitoring items shall be submitted to Authorities on once at Pre-Construction Phase and on quarterly basis at Construction Phase, and on bi-annually base at Operation Phase. The items, standards to be applied, measurement points, and frequency for each monitoring parameter are established based on the EIA Report for Thilawa Special Economic Zone Development Project (Industrial Area of Zone B). Should there be any changes to the original plan, such change shall be reviewed and evaluated by environmental expert.

(1) General

1) Phase of the Project

- Please mark the current phase.

 Pre-Construction Phase Construction Phase Operation Phase

2) Obtainment of Environmental Permits

Name of permits	Expected issuance date	Actual issuance date	Concerned authority	Remarks (Conditions, etc.)
Approved letter for Environmental Impact Assessment (EIA) Report of Industrial Area, Thilawa Special Economic Zone (Zone-B)		29 th December 2016	Thilawa SEZ Management Committee	
Notification of the comments of Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation regarding with the Standard Change of Wastewater Quality of Industrial Zone, Internal Regulations of Thilawa SEZ Zone-A and Zone-B	5 th January 2018	10 th January 2018	Thilawa SEZ Management Committee	





3) Response/Actions to Comments and Guidance from Government Authorities and the Public

Monitoring Item	Monitoring Results during Report Period	Duration of Report Period	Frequency
Number and contents of formal comments made by the public			Upon receipt of comments/ complaints
Number and contents of responses from Government agencies			

(2) Monitoring Results

1) Ambient Air Quality (December 2020)

NO₂, SO₂, CO, PM_{2.5}, PM₁₀

Location	Item	Unit	Measured Value (Mean)	Measured Value (Max)	Country's Standard	Target value to be applied* ¹	Referred International Standard	Frequency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
AQ-1	NO ₂ ^{*2}	mg/m ³	0.144	0.303	0.2 mg/m ³ (1 Hour)	0.1 mg/m ³ (24 Hour)	-	One time / 3 months	Haz- Scanner EPAS	Refer to air quality report
	SO ₂	mg/m ³	0.020	0.149	0.02 mg/m ³ (24 Hours)	0.02 mg/m ³ (24 Hours)	-			
	CO	mg/m ³	0.159	0.633	-	10.26 mg/m ³ (24 Hours)	-			
	PM _{2.5} ^{*3}	mg/m ³	0.059	0.231	0.025 mg/m ³ (24 Hours)	0.025 mg/m ³ (24 Hours)	-			
	PM ₁₀ ^{*3}	mg/m ³	0.079	0.349	0.05 mg/m ³ (24 Hours)	0.05 mg/m ³ (24 Hours)	-			

*¹Remarks: Referred to the tentative target value of ambient air quality (EIA Report for industrial area, Table 2.4-1), Reference to the air quality monitoring report (December 2020)

*²Remarks: The result of NO2 in AQ1 is excess than target value due to four expected reasons i) combustion of fuel from nearby roads ii) operation activities of Myanmar International Terminals Thilawa Port iii) operation activities of local industrial zone. Exceeded hours are Non-construction period and it can refer detail in monitoring report.

*³Remarks: The results of PM2.5 and PM10 are excess than target value due to three expected reasons i) natural origin such as dust from unpaved land area from outside of Zone-B ii) Transportation in and around the monitoring area iii) construction activities of Zone-B. Countermeasure for construction activities of Zone-B follow up as per recommendation in monitoring report.

Complaints from Residents

- Are there any complaints from residents regarding air quality in this monitoring period?

 Yes No

If yes, please describe the contents of complains and its countermeasures to fill in below the table.

Contents of Complaints from Residents	Countermeasures

2) (a) Water Quality - October 2020

Measurement Point: Effluent of Wastewater (SW-2 and SW-4 are attached as reference point only and they are natural creek water which are combine all the wastewater from the Local industrial water and domestic water from existing living environment. SW-7 is the main discharging point. GW-2 is also as reference point for monitoring of existing tube well located in the Monastery Compound near Zone-B area)

- Are there any effluents to water body in this monitoring period?

 Yes, No

If yes, please attach "Analysis Record" and fill in the items not to comply with Refereed International Standard



Location	Item	Unit	Measured Value (Max)	Country's Standard ^{*2}	Target value to be applied ^{*1}	Frequency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
SW-2 (reference point)	Temperature	°C	23	< 3 (increase)	≤ 35		Instrument Analysis Method	
	pH	-	6.9	6-9	6.0 – 9.0		Instrument Analysis Method	
	SS ^{*3}	mg/L	84	50	50		APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	
	DO	mg/L	5.45	-	-		Instrument Analysis Method	
	BOD ₅	mg/L	5.63	50	30		APHA 5210 B (5days BOD Test)	
	COD _{Cr}	mg/L	17.1	250	125		APHA 5220 D (Close Reflux Colorimetric Method)	Refer to water quality report
	Total Coliform ^{*5}	MPN/100 ml	>160,000	400	400	Once per 2 months	APHA 9221 B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	
	Chromium	mg/L	≤0.002	0.5	0.5		APHA (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	
	Oil and Grease	mg/L	<3.1	10	10		APHA 5520 B (partition Gravimetric Method)	
	Iron ^{*6}	mg/L	1.608	3.5	3.5		APHA (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	
	Mercury ^{*8}	mg/L	≤ 0.002	0.01	0.005		APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	
	Total Dissolved solids (TDS) ^{*8}	mg/L	102	-	2000		APHA 2540C (Total Dissolved Solids Dried at 180.C)	
SW-4 (reference point)	Temperature	°C	23	< 3 (increase)	≤ 35		Instrument Analysis Method	
	pH	-	6.9	6-9	6.0 – 9.0	Once per 2 months	Instrument Analysis Method	
	SS ^{*3}	mg/L	394	50	50		APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	

Location	Item	Unit	Measured Value (Max)	Country's Standard ^{*2}	Target value to be applied ^{*1}	Frequency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
	DO	mg/L	7.3	-	-		Instrument Analysis Method	
	BOD ₅	mg/L	13.33	50	30		APHA 5210 B (5days BOD Test)	
	COD _{Cr}	mg/L	25.8	250	125		APHA 5220 D (Close Reflux Colorimetric Method)	Refer to water quality report
	Total Coliform ^{*5}	MPN/100 ml	>160,000	400	400		APHA 9221 B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	
	Chromium	mg/L	≤0.002	0.5	0.5		APHA (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	
	Oil and Grease	mg/L	<3.1	10	10		APHA 5520 B (partition Gravimetric Method)	
	Iron ^{*6,*7}	mg/L	3.64	3.5	3.5		APHA (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	
	Mercury ^{*8}	mg/L	≤ 0.002	0.01	0.005		APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	
	Total Dissolved solids (TDS) ^{*8}	mg/L	128	-	2000		APHA 2540C (Total Dissolved Solids Dried at 180.C)	
SW-7 (Discharge Point)	Temperature	°C	22	< 3 (increase)	≤ 35		Instrument Analysis Method	
	pH	-	6.9	6-9	6.0 - 9.0		Instrument Analysis Method	
	SS ^{*4}	mg/L	236	50	50		APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	Refer to water quality report
	DO	mg/L	7.64	-	-	Once per	Instrument Analysis Method	
	BOD ₅	mg/L	8.04	50	30	2 months	APHA 5210 B (5days BOD Test)	
	COD _{Cr}	mg/L	15.2	250	125		APHA 5220 D (Close Reflux Colorimetric Method)	
	Total Coliform ^{*6}	MPN/100 ml	>160,000	400	400		APHA 9221 B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	

Location	Item	Unit	Measured Value (Max)	Country's Standard ^{*2}	Target value to be applied ^{*1}	Frequency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
	Chromium	mg/L	≤0.002	0.5	0.5		APHA (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	
GW-2 (reference point)	Oil and Grease	mg/L	<3.1	10	10		APHA 5520 B (partition Gravimetric Method)	
	Iron ^{*7}	mg/L	4.242	3.5	3.5		APHA (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	
	Mercury ^{*8}	mg/L	≤ 0.002	0.01	0.005		APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	
	Total Dissolved solids (TDS) ^{*8}	mg/L	62	-	2000		APHA 2540C (Total Dissolved Solids Dried at 180.C)	
	Temperature	°C	24	<3 (increase)	≤ 35		Instrument Analysis Method	
	pH	-	7.1	6-9	6.0 – 9.0		Instrument Analysis Method	
	SS	mg/L	12	50	50		APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	
	DO	mg/L	7.47	-	-		Instrument Analysis Method	
	BOD ₅	mg/L	1.36	50	30		APHA 5210 B (5days BOD Test)	
	COD _{Cr}	mg/L	16.5	250	125	Once per 2 months	APHA 5220 D (Close Reflux Colorimetric Method)	Refer to water quality report
	Total Coliform ^{*4}	MPN/100 ml	22	400	400		APHA 9221 B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	
	Chromium	mg/L	≤0.002	0.5	0.5		APHA (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	
	Oil and Grease	mg/L	<3.1	10	10		APHA 5520 B (partition Gravimetric Method)	
	Iron ^{*8}	mg/L	2.486	3.5	3.5		APHA (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	
	Mercury ^{*8}	mg/L	≤ 0.002	0.01	0.005		APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	
	Total Dissolved	mg/L	126	-	2000		APHA 2540C (Total Dissolved Solids Dried at 180.C)	

Location	Item	Unit	Measured Value (Max)	Country's Standard ^{*2}	Target value to be applied ^{*1}	Frequ-ency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
	solids (TDS) ^{*8}							

^{*1}Remark: Reference to the Water and Wastewater Quality Monitoring Report (October 2020)

^{*2}Remark: Referred to the National Emission Quality Guideline (NEQG) 29th December 2015

^{*3}Remark: For the monitoring point of SW-2, SW-4 the result of SS exceeded than the target value due to expected reasons i) delivered from upstream area such as natural origin and wastewater from local industrial zone outside of Thilawa SEZ, and ii) influence by water from the downstream of monitoring point due to flow back by tidal fluctuation.

^{*4}Remark: For the monitoring point of SW-7 the result of SS exceeded than the target value due to expected reasons i) surface water run-off from bare land in Zone B.

^{*5}Remark: For the monitoring point of SW2, SW4 the result of total coliform exceeded than the target value due to expected reasons i) natural bacteria existed in discharged creek because there are various kinds of vegetation of creature such as birds, and small animals in and along the discharged creek ii) wastewater from the local industrial zone outside of Thilawa SEZ and iii) delivered from surrounding area by tidal effect. Total coliforms do not affect human health directly, self-monitoring was carried out to identify health impact by coliform bacteria. As for the result of E-Coli SW-7 was 110 MPN/100ml. It is considered that there is no significant impact to human health.

^{*6}Remark: For the monitoring point of SW-7 the result of total coliform exceeded than the target value due to expected reasons i) natural bacteria existed in all area of Zone B because there are various kinds of vegetation and creature such as birds, and small animals in and along the retention pond. As for the result of E-Coli SW-7 was 110 MPN/100ml. It is considered that there is no significant impact to human health.

^{*7}Remark: For the monitoring point of SW-4, SW-7 the result of iron exceeded due to expected reason i) due to influence of natural origin (iron can reach out form the soil by run-off). Japan Standard for living environment for iron is 10mg/L. There was slightly higher than country standard value.

^{*8} Remark: Recommendation from JICA Environmental expert (TSMC), to be more emphasized on Environmental and analyzing only.

2) (b) Water Quality - December 2020

Measurement Point: Effluent of Wastewater (SW-2 and SW-4 are attached as reference point only and they are natural creek water which are combine all the wastewater from the Local industrial water and domestic water from existing living environment. SW-7 is the main discharging point. GW-2 is also as reference point for monitoring of existing tube well located in the Monastery Compound near Zone-B area)

- Are there any effluents to water body in this monitoring period?

Yes, No

If yes, please attach "Analysis Record" and fill in the items not to comply with Refereed International Standard

Location	Item	Unit	Measured Value (Max)	Country's Standard ^{*2}	Target value to be applied ^{*1}	Frequency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
SW-2 (reference point)	Temperature	°C	23	< 3 (increase)	≤ 35	Once per 2 months	Instrument Analysis Method	Refer to water quality report
	pH	-	7.7	6-9	6.0 – 9.0		Instrument Analysis Method	
	SS ^{*3}	mg/L	126	50	50		APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	
	DO	mg/L	3.49	-	-		Instrument Analysis Method	
	BOD ₅	mg/L	18.94	50	30		APHA 5210 B (5days BOD Test)	
	COD _{Cr}	mg/L	33.6	250	125		APHA 5220 D (Close Reflux Colorimetric Method)	
	Total Coliform ^{*5}	MPN/100 ml	160,000	400	400		APHA 9221 B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	
	Chromium	mg/L	≤0.002	0.5	0.5		APHA (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	
	Oil and Grease	mg/L	<3.1	10	10		APHA 5520 B (partition Gravimetric Method)	
	Iron ^{*7}	mg/L	5.728	3.5	3.5		APHA (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	

Location	Item	Unit	Measured Value (Max)	Country's Standard* ²	Target value to be applied* ¹	Frequency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
	Mercury* ⁶ Total Dissolved solids (TDS) * ⁶	mg/L mg/L	≤ 0.002 406	0.01 -	0.005 2000		APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method) APHA 2540C (Total Dissolved Solids Dried at 180.C)	
SW-4 (reference point)	Temperature	°C	24	< 3 (increase)	≤ 35		Instrument Analysis Method	
	pH	-	7.5	6-9	6.0 - 9.0		Instrument Analysis Method	
	SS ³	mg/L	532	50	50		APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	
	DO	mg/L	6.21	-	-		Instrument Analysis Method	
	BOD ₅	mg/L	16.04	50	30		APHA 5210 B (5days BOD Test)	
	COD _{Cr}	mg/L	2.4	250	125		APHA 5220 D (Close Reflux Colorimetric Method)	
	Total Coliform* ⁵	MPN/100 ml	28,000	400	400	Once per 2 months	APHA 9221 B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	
	Chromium	mg/L	0.024	0.5	0.5		APHA (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	Refer to water quality report
	Oil and Grease	mg/L	<3.1	10	10		APHA 5520 B (partition Gravimetric Method)	
	Iron* ^{8,*7}	mg/L	26.28	3.5	3.5		APHA (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	
	Mercury* ⁸	mg/L	≤ 0.002	0.01	0.005		APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	
	Total Dissolved solids (TDS)* ⁸	mg/L	262	-	2000		APHA 2540C (Total Dissolved Solids Dried at 180.C)	
	Temperature	°C	26	< 3 (increase)	≤ 35	Once per 2 months	Instrument Analysis Method	Refer to water
	pH	-	7.7	6-9	6.0 - 9.0		Instrument Analysis Method	



Location	Item	Unit	Measured Value (Max)	Country's Standard ^{*2}	Target value to be applied ^{*1}	Frequency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
SW-7 (Discharge Point)	SS ^{*4}	mg/L	382	50	50		APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	quality report
	DO	mg/L	7.05	-	-		Instrument Analysis Method	
	BOD ₅	mg/L	16.92	50	30		APHA 5210 B (5days BOD Test)	
	COD _{Cr}	mg/L	3.2	250	125		APHA 5220 D (Close Reflux Colorimetric Method)	
	Total Coliform ^{*6}	MPN/100 ml	92,000	400	400		APHA 9221 B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	
	Chromium	mg/L	≤0.002	0.5	0.5		APHA (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	
	Oil and Grease	mg/L	<3.1	10	10		APHA 5520 B (partition Gravimetric Method)	
	Iron ^{*8,7}	mg/L	20.7	3.5	3.5		APHA (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	
	Mercury ^{*8}	mg/L	≤ 0.002	0.01	0.005		APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	
	Total Dissolved solids (TDS) ^{*8}	mg/L	248	-	2000		APHA 2540C (Total Dissolved Solids Dried at 180.C)	
GW-2 (reference point)	Temperature	°C	26	< 3 (increase)	≤ 35		Instrument Analysis Method	
	pH	-	7.3	6-9	6.0 - 9.0		Instrument Analysis Method	
	SS	mg/L	10	50	50	Once per 2 months	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	Refer to water quality report
	DO	mg/L	6.25	-	-		Instrument Analysis Method	
	BOD ₅	mg/L	5.71	50	30		APHA 5210 B (5days BOD Test)	
	COD _{Cr}	mg/L	<0.7	250	125		APHA 5220 D (Close Reflux Colorimetric Method)	
	Total Coliform	MPN/100	2	400	400		APHA 9221 B (Standard Total Coliform Fermentation	

Location	Item	Unit	Measured Value (Max)	Country's Standard ^{*2}	Target value to be applied ^{*1}	Frequency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
	Chromium	ml mg/L	≤0.002	0.5	0.5		Technique) APHA (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	
	Oil and Grease	mg/L	<3.1	10	10		APHA 5520 B (partition Gravimetric Method)	
	Iron ^{*8,*9}	mg/L	5.68	3.5	3.5		APHA (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	
	Mercury ^{*8}	mg/L	≤ 0.002	0.01	0.005		APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	
	Total Dissolved solids (TDS) ^{*8}	mg/L	182	-	2000		APHA 2540C (Total Dissolved Solids Dried at 180.C)	

*1Remark: Reference to the Water and Wastewater Quality Monitoring Report (December 2020)

*2Remark: Referred to the National Emission Quality Guideline (NEQG) 29th December 2015

*3Remark: For the monitoring point of SW-2, SW-4 the result of SS exceeded than the target value due to expected reasons i) delivered from upstream area such as natural origin and wastewater from local industrial zone outside of Thilawa SEZ, and ii) influence by water from the downstream of monitoring point due to flow back by tidal fluctuation.

*4Remark: For the monitoring point of SW-7 the result of SS exceeded than the target value due to expected reasons i) surface water run-off from bare land in Zone B.

*5Remark: For the monitoring point of SW2, SW4 the result of total coliform exceeded than the target value due to expected reasons i) natural bacteria existed in discharged creek because there are various kinds of vegetation of creature such as birds, and small animals in and along the discharged creek ii) wastewater from the local industrial zone outside of Thilawa SEZ and iii) delivered from surrounding area by tidal effect. Total coliforms do not affect human health directly, self-monitoring was carried out to identify health impact by coliform bacteria. As for the result of E-Coli SW-7 was 110 MPN/100ml. It is considered that there is no significant impact to human health.

*6Remark: For the monitoring point of SW-7 the result of total coliform exceeded than the target value due to expected reasons i) natural bacteria existed in all area of Zone B because there are various kinds of vegetation and creature such as birds, and small animals in and along the retention pond. As for the result of E-Coli SW-7 was 14

MPN/100ml. It is considered that there is no significant impact to human health.

^{*7}Remark: For the monitoring point of SW-2, SW-4, SW-7 the result of iron exceeded due to expected reason i) due to influence of natural origin (iron can reach out from the soil by run-off). Japan Standard for living environment for iron is 10mg/L. There was slightly higher than country standard value at SW4, SW7.

^{*8} Remark: Recommendation from JICA Environmental expert (TSMC), to be more emphasized on Environmental and analyzing only.

^{*9} Remark: For the monitoring point of GW-2, the results of iron exceeded due to expected reason i) it may be due to corrosion of pipe because the water is pumped through the iron pipelines buried underneath the ground.

3) Soil Contamination (only operation phase)

Situations environmental report from tenants

- Are there any serious issues regarding soil contamination in this monitoring period?

Yes, No

If yes please describe the contents of complains and its countermeasures to fill in below the table.

Contents of Issues on Soil Contamination	Countermeasures

Remark: Soil contamination survey will be done after the whole Zone-B is operation stage.

4) Noise Level (December 2020)

Location	Item	Unit	Measured Value (Mean)	Measured Value (Max)	Country's Standard	Target value to be applied*	Referred International Standard	Frequency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
Residential Area NV-2	Leq (day)	dB(A)	50	57	Refer to NEQG Article 1.3	75	Refer the section 2.4 in EIA main report	One time / 3 months		
	Leq (evening)	dB(A)	45	46		60				
	Leq(night)	dB(A)	45	50		55				

Along the road (NV-1)	Leq (day)	dB(A)	64	66		75			
	Leq(night)	dB(A)	51	54		70			

*Remarks: Referred to the tentative target value of ambient air quality (EIA Report for industrial area, Table 2.4-8), Reference to the noise and vibration monitoring report (December 2020)

Complaints from Residents

- Are there any complaints from residents regarding noise in this monitoring period?
If yes, please describe the contents of complains and its countermeasures to fill in below the table.

Yes, No

Contents of Complaints from Residents	Countermeasures

5) Solid Waste

Measurement Point: Construction Site (Construction Phase), Storage for Sludge (Operation Phase)

Are there any wastes if sludge in this monitoring period?

Yes, No

If yes, please report the amount of sludge and fill in the results of solid waste management activities.

Item	Date	Generated from	Unit	Value	Solid Waste Management Activities
During December 2020 to February 2021 monitoring period, there is no waste disposing.					

6) (a) Ground Subsidence Hydrology (GPS Location 16.67 N, 96.29E)

Duration (Week)	Water Consumption		Ground Level		Note
	Quantity	Unit	Quantity	Unit	
3- December -2020	113	m ³ / week	+ 6.298	m	





10- December -2020	123	m ³ / week	+ 6.299	m	
17- December -2020	105	m ³ / week	+ 6.300	m	
24- December -2020	111	m ³ / week	+ 6.298	m	
31- December -2020	89	m ³ / week	+ 6.299	m	

Remarks: Reference to Monthly Progress Report (December-2020)

6) (b) Ground Subsidence Hydrology (GPS Location 16.67 N, 96.29E)

Duration (Week)	Water Consumption		Ground Level		Note
	Quantity	Unit	Quantity	Unit	
7- January -2021	153	m ³ / week	+ 6.299	m	
14- January -2021	178	m ³ / week	+ 6.298	m	
21- January -2021	184	m ³ / week	+ 6.297	m	
28- January -2021	115	m ³ / week	+ 6.301	m	

Remarks: Reference to Monthly Progress Report (January-2021)

6) (c) Ground Subsidence Hydrology (GPS Location 16.67 N, 96.29E)

Duration (Week)	Water Consumption		Ground Level		Note
	Quantity	Unit	Quantity	Unit	
4- February -2021	108	m ³ / week	+ 6.300	m	
11- February -2021	98	m ³ / week	+ 6.301	m	
18- February -2021	88	m ³ / week	+ 6.301	m	
25- February -2021	94	m ³ / week	+ 6.302	m	

Remarks: Reference to Monthly Progress Report (February-2021)

7) Offensive Odor (only operation phase)

Complaints from Residents

- Are there any complaints from residents regarding offensive odor in this monitoring period?
If yes, please describe the contents of complains and its countermeasures to fill in below the table.

 Yes, No

Contents of Complaints from Residents	Countermeasures

Situations environmental report from tenants

- Are there any serious issues regarding offensive odor in this monitoring period?
If yes, please describe the contents of complains and its countermeasures to fill in below the table.

 Yes, No

Contents of Issues on Soil Contamination	Countermeasures

8) Infectious disease, Working Environment, Accident

Information from contractor (construction phase) or tenants (operation phase)

- Are there any incidents regarding infectious disease, Working Environment, Accident in this monitoring period? Yes, No
If yes, please describe the contents of complains and its countermeasures to fill in below the table.

Contents of Incidents	Countermeasures

Note: If emergency incidents are occurred, the information shall be reported to the relevant organizations and authorities immediately.



9) Resettlement Works for Project Affected Persons (PAPs) and Common Assets
Information from TSMC

- Please describe the progress and remarkable issues (if any) to fill in below the table.

Resentment Works		Progress in Narrative	Remarkable Issues
Projected Affected Persons	Land Acquisition and Relocation	<ol style="list-style-type: none"> 1) Supporting rice and cooking oil to PAPs for Valuable People Program in Zone B (Phase1&2, 3 and 4) for every month. 26 HHs from Zone B relocation site, 14 HHs from Zone B (Phase 3) and 4 HHs from Zone B (Phase 4) are received for rice and cooking oil. 2) Providing electricity charges for streetlight and trash cleaning charges for Zone B PAPs every month 3) Social Welfare Support (100,000) Ks to one Valuable people who was passed away in February 2021. 	
	Income Restoration Program		
Common Assets	Relocation	<ul style="list-style-type: none"> • There is no PAPs is agreed for Land Acquisition and Relocation. 	

- Are there any grievances submitted, solved and pending regarding resettlement works?
If yes, please describe the contents of grievances to fill in below the table.

Yes, No

Contents of Grievance	Response/ Countermeasures
There is no grievance for TCMP during December 2020 to February 2021.	

10) CSR activities such as Community Support Program

- Are there any CSR activities implemented in this monitoring period?

Yes, No

If yes, please describe the outline of CSR activities implemented to fill in below the table.

Date	Activities	Description (Location, Participant etc)
January 2021	Job assistance to local community	Relaying information of Job Vacancy from Gustom Amava Company Limited and Yakult Myanmar to neighboring communities

End of Document



Thilawa Special Economic Zone (Zone B)
Development Project –Phase 3 and 4

Appendix-A

Water and Waste Water Monitoring Report

October 2020

Environmental Monitoring Report (Construction Phase)



**WATER QUALITY MONITORING REPORT
FOR DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AREA
IN THILAWA SEZ ZONE B
(PHASE 3 & 4 CONSTRUCTION STAGE)**

(Bi-Monthly Monitoring)

October 2020
Myanmar Koei International Ltd.



TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1: INTRODUCTION	1
1.1 General	1
CHAPTER 2: WATER QUALITY MONITORING.....	2
2.1 Monitoring Items	2
2.2 Description of Sampling Points	2
2.3 Monitoring Method.....	4
2.4 Monitoring Period.....	4
2.5 Monitoring Results	5
CHAPTER 3: CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS	7
APPENDIX-1 FIELD SURVEY PHOTOS	A1-1
APPENDIX-2 LABORATORY RESULTS.....	A2-1
APPENDIX-3 LABORATORY RESULT OF ESCHERICHIA COLI (SELF-MONITORING)	A3-1
APPENDIX-4 LABORATORY RESULTS (SELF-MONITORING).....	A4-1

LIST OF TABLES

Table 2.1-1 Monitoring Items for Water Quality.....	2
Table 2.2-1 Outline of Sampling Points	2
Table 2.3-1 Analytic Method for Water Quality	4
Table 2.4-1 Sampling Time of Each Station.....	4
Table 2.4-2 Tide Record for Yangon River, Myanmar	4
Table 2.5-1 Results of Water Quality Monitoring at Discharged point and Discharged Creek	6
Table 2.5-2 Results of Water Quality Monitoring at Reference Tube Well	6

LIST OF FIGURES

Figure 1.1-1 Location of Sampling Points of Water Quality Monitoring.....	1
---	---



CHAPTER 1: INTRODUCTION

1.1 General

Thilawa Special Economic Zone (SEZ) is located in southern district of Yangon region and about 23 km southeast of Yangon city. As the developer of Thilawa SEZ, Myanmar Japan Thilawa Development Ltd. (MJTD) has a responsibility to carry out regular monitoring in the industrial area of Zone B in accordance with the approved Environmental Impact Assessment (EIA) report and Environmental Management Plan (EMP). MJTD has implemented monitoring various environmental items with the specified time frame to know the environmental conditions in and around the area. As for the monitoring of the water quality, total four sampling points are set for water quality survey, named SW-2, SW-4, SW-7 and GW-2 have been monitored in Thilawa SEZ and its surrounding area in timely manner. Among the four locations, SW-7 is main discharged point of Zone B during the construction stage. Moreover, GW-2 is monitored as a reference of existing tube well which located in the monastery compound of Phalan village. Location of sampling points for water quality monitoring is shown in Figure 1.1-1.



Source: Google Earth

Figure 1.1-1 Location of Sampling Points of Water Quality Monitoring

CHAPTER 2: WATER QUALITY MONITORING

2.1 Monitoring Items

Sampling points and parameters for water quality monitoring are determined to cover the environmental monitoring plan of the EIA report.

Water quality sampling was carried out at four locations. Among the four locations, water flow measurement was carried out at three locations (SW-2, SW-4 and SW-7) where can be measured by current meter. Monitoring items and sampling points are summarized in Table 2.1-1.

Table 2.1-1 Monitoring Items for Water Quality

No.	Parameters	SW-2	SW-4	SW-7	GW-2	Remarks
1	Water Temperature	○	○	○	○	On-site measurement
2	pH	○	○	○	○	On-site measurement
3	DO	○	○	○	○	On-site measurement
4	BOD ₍₅₎	○	○	○	○	Laboratory analysis
5	COD _(Cr)	○	○	○	○	Laboratory analysis
6	Suspended Solids	○	○	○	○	Laboratory analysis
7	Total Coliform	○	○	○	○	Laboratory analysis
8	Oil and Grease	○	○	○	○	Laboratory analysis
9	Chromium	○	○	○	○	Laboratory analysis
10	Total Dissolved solids (TDS) (Self-monitoring)	○	○	○	○	Laboratory analysis
11	Iron (Self-monitoring)	○	○	○	○	Laboratory analysis
12	Mercury (Self-monitoring)	○	○	○	○	Laboratory analysis
13	Escherichia Coli (Self-monitoring)	-	-	○	○	Laboratory analysis
14	Flow Rate	○	○	○	-	On-site measurement

Source: Myanmar Koei International Ltd.

2.2 Description of Sampling Points

The outline of sampling points is mentioned in Table 2.2-1. The photos of conducting field survey at each sampling points are mentioned in Appendix-1.

Table 2.2-1 Outline of Sampling Points

No.	Station	Detailed Information
1	SW-2	Coordinate- N - 16° 40' 20.69", E - 96° 17' 18.04" Location - Upstream of Shwe Pyauk Creek Survey Item - Surface water sampling and water flow rate measurement.
2	SW-4	Coordinate- N - 16° 39' 42.84", E - 96° 16' 27.42" Location - Downstream of Shwe Pyauk Creek Survey Item - Surface water sampling and water flow rate measurement.
3	SW-7	Coordinate - N - 16° 40' 13.25", E - 96° 17' 5.66" Location - Outlet of retention pond of Zone B construction site before connecting to Shwe Pyauk Creek Survey Item - Discharge water sampling and water flow rate measurement.
4	GW-2	Coordinate - N - 16° 39' 25.30", E - 96° 17' 15.60" Location - In the monastery compound of Phalan village Survey Item - Ground water sampling.

Source: Myanmar Koei International Ltd.



SW-2 (Reference Point)

SW-2 was collected at the upstream of Shwe Pyauk creek. This sampling point is located at the northeast of Zone B area and at the south of Dagon-Thilawa road. The surrounding areas are Zone A in the northwest and local industrial zone in the east respectively.

SW-4 (Reference Point)

SW-4 was collected at the downstream of Shwe Pyauk creek, after mixing of discharge water from local industrial zone, construction site of Zone B and Zone A, which is flowing from east to west and then entering into the Yangon River. The distance is about 2.15 km downstream of SW-2. This sampling point is located in the west of Zone B area and in the south of Dagon-Thilawa road. The surrounding areas are Zone A in the northeast, local industrial zone in the east and paddy fields in the south and west respectively.

SW-7 (Discharged Point)

SW-7 is main discharged point of Zone B during construction stage. The distance is about 434 m downstream of SW-2. This sampling point is located at outlet of retention pond of Zone B, in the north of Zone B area and in the south of Dagon-Thilawa road. The surrounding areas are Zone A in the north and local industrial zone in the east respectively.

GW-2 (Reference of Existing Tube Well)

GW-2 was collected from tube well as ground water sample. It is located in the monastery compound of Phalan village. The surrounding areas are Thilawa SEZ Zone A in the north, Phalan village in the south and fields in the west and local industrial zone in the northeast and operation of Thilawa SEZ Zone B in the east and northeast respectively.



2.3 Monitoring Method

All water samples were collected with cleaned sampling bottles and analyzed by the following standard method as shown in Table 2.3-1. All samples were kept in iced boxes keeping at 2-4 °C and were transported to the laboratory. Among the parameters; water temperature, pH and DO were measured by the on-site instrument “Horiba, U-52” and water flow rate was also conducted by using the on-site instrument “JFE Digital Current Meter”.

Table 2.3-1 Analytic Method for Water Quality

No.	Parameter	Method
1	Water Temperature	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
2	pH	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
3	Dissolved Oxygen (DO)	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
4	BOD ₍₅₎	APHA 5210 B (5 days BOD Test)
5	COD _(Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)
6	Suspended Solids (SS)	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)
7	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)
8	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)
9	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
10	Total Dissolved solids (TDS)	APHA 2540C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)
11	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
12	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
13	Escherichia Coli	APHA 9221 F (Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate)
14	Flow Rate	Detection of Electromagnetic Elements (Real-time measurement by AEM 213-D Digital Current Meters)

Source: Myanmar Koei International Ltd.

2.4 Monitoring Period

Water quality and water flow rate monitoring were conducted on 13 October 2020 and sampling time is shown in Table 2.4-1 to avoid tidal effect. The tide record for Yangon River, Myanmar on 13 October 2020 is shown in Table 2.4-2.

Table 2.4-1 Sampling Time of Each Station

No.	Station	Sampling Time
1	SW-2	13/10/2020 08:35
2	SW-4	13/10/2020 08:09
3	SW-7	13/10/2020 09:11
4	GW-2	13/10/2020 12:08

Source: Myanmar Koei International Ltd.

Table 2.4-2 Tide Record for Yangon River, Myanmar

Date	Time	Height	Tide Conditions
13/10/2020	01:27	5.01	High Tide
	08:37	1.80	Low Tide
	13:40	5.18	High Tide
	21:19	1.28	Low Tide

Source: Myanmar Port Authority, Tide Table for the Yangon River and Elephant Point, 2020.



2.5 Monitoring Results

Results of water quality monitoring at discharged point and discharged creek are summarized in Table 2.5-1. Analytical results of the laboratory are described in Appendix-2, Appendix-3 and Appendix-4. The results were compared with the target value of effluent water quality discharged to water body stipulated in the EIA report.

2.5.1 Results of Discharged Point and Discharged Creek

As the comparison with the target value, the results of Suspended Solid (SS), total coliform and iron exceeded the target value.

Result of Discharged point

As for the result of SS, result at the main discharging point of Zone B (SW-7) before discharging to the creek, exceeded the target value due to the surface water run-off from bare land in Zone B.

As for the result of total coliform of surface water, result at the main discharging point of Zone B (SW-7) before discharging to the creek, exceeded the target value due to the expected reason; the potential expected reason might be natural bacteria existed in all area of Zone B because there are various kinds of vegetation and creature such as birds, and small animals in and along the retention pond.

Since the composition of the total coliform include bacteria from natural origin, and even after total coliform do not affect human health directly, self-monitoring for E. Coli analysis was carried out to identify health impact by coliform bacteria. As for the result of E. Coli of surface water at the main discharging point of Zone B (SW-7), the result was under the reference value. Therefore, although the target value of total coliform was exceeded at the main discharging point of Zone B (SW-7) but it is considered that there is no significant impact on human health.

As for the result of iron, result at the main discharging point of Zone B (SW-7) before discharging to the creek, exceeded the target value due to the influence of natural origin (iron can reach out from the soil by run-off). Japan set effluent standards for two items as follows; i) health item and ii) living environment item. In the health item, there is no standard value for iron. On the other hand, for the living environment item, the standard value for soluble iron level is 10 mg/l. As the comparison with the living environment standard value in Japan, iron results at the main discharging point of Zone B (SW-7) before discharging to the creek is lower than the standard value. Therefore, it can be considered that there is no significant impact on the living environment.

Result of Reference Monitoring points (Discharged Creek)

As for the result of SS, results at the surface water monitoring points (SW-2 and SW-4) exceeded the target value due to two expected reasons; i) delivered from upstream area such as natural origin and wastewater from local industrial zone which outside of Thilawa SEZ, and ii) influence by water from the downstream of monitoring points due to flow back by tidal fluctuation.

As for the result of total coliform of surface water, results at surface water monitoring points (SW-2 and SW-4) exceeded the target value due to three expected reasons; i) natural bacteria existed in discharged creek because there are various kinds of vegetation and creature such as birds and small animals in and along the discharged creek and ii) wastewater from the local industrial zone outside of Thilawa SEZ and iii) delivered from surrounding area by tidal effect.

As for the result of iron, the result at the monitoring point of surface water monitoring point (SW-4) exceeded the target value due to the influence of natural origin (iron can reach out from the soil by run-off). Japan set effluent standards for two items as follows; i) health item and ii) living environment item. In the health item, there is no standard value for iron. On the other hand, for the living environment item, the standard value for soluble iron level is 10 mg/l. As the comparison with the living environment standard value in Japan, iron results in (SW-4) is lower than the standard value. Therefore, it can be considered that there is no significant impact on the living environment.



Table 2.5-1 Results of Water Quality Monitoring at Discharged point and Discharged Creek

No.	Parameters	Unit	SW-2	SW-4	SW-7	Target Value (Reference Value for Self-Monitoring)
1	Water Temperature	°C	23	23	22	≤ 35
2	pH	-	6.9	6.9	6.9	6~9
3	Suspended Solid (SS)	mg/L	84	394	236	50
4	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	5.45	7.30	7.69	-
5	BOD ₍₅₎	mg/L	5.63	13.33	8.04	30
6	COD _(Cr)	mg/L	17.1	25.8	15.2	125
7	Total Coliform	MPN/100ml	>160000	>160000	>160000	400
8	Chromium	mg/L	≤ 0.002	≤ 0.002	≤ 0.002	0.5
9	Oil and Grease	mg/L	< 3.1	< 3.1	< 3.1	10
10	Mercury	mg/L	≤ 0.002	≤ 0.002	≤ 0.002	0.005
11	Iron	mg/L	1.608	3.640	4.242	3.5
12	Total Dissolved solids (TDS)	mg/L	108	128	62	2000
13	Escherichia Coli	MPN/100ml	-	-	110.0	(1000)* (CFU/100ml)
14	Flow Rate	m ³ /s	0.23	1.80	0.16	-

Note: Red color means exceeded value than target value.

*Note: Based on the water utilization at discharged creek, the quality standard for water baths in Japan, (Ministry of Environment, 1997) is set as a reference value for self-monitoring of E. coli for surface water monitoring. However, due to limitation of capacity for analytical laboratory in Myanmar, the method to analyze the "Colony Forming Unit (CFU)" is not available in Myanmar. Therefore, the results of "Most Probable Number (MPN)" are assumed similar to CFU values and compared with reference values. Once the method to analyze the CFU will be available in Myanmar, the analytical method will be changed.

Source: Myanmar Koei International Ltd.

2.5.2 Result of Reference Tube Well

Result of water quality monitoring at reference tube well monitoring point is shown in Table 2.5-2. As the comparison with the target value, all results are below the target value.

Table 2.5-2 Results of Water Quality Monitoring at Reference Tube Well

No.	Parameters	Unit	GW-2	Target Value (Reference Value for Self-Monitoring)
1	Water Temperature	°C	24	≤ 35
2	pH	-	7.1	6~9
3	Suspended Solid (SS)	mg/L	12	50
4	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	7.47	-
5	BOD ₍₅₎	mg/L	1.36	30
6	COD _(Cr)	mg/L	16.5	125
7	Total Coliform	MPN/100ml	22	400
8	Oil and Grease	mg/L	< 3.1	10
9	Chromium	mg/L	≤ 0.002	0.5
10	Mercury	mg/L	≤ 0.002	0.005
11	Iron	mg/L	2.486	3.5
12	Total Dissolved solids (TDS)	mg/L	126	2000
13	Escherichia Coli	MPN/100ml	< 1.8	(100)* (MPN/100ml)
14	Flow Rate	m ³ /s	-	-

Note: Red color means exceeded value than target value.

*Note: Based on the water utilization at monitoring point for ground water, B1(Irrigation water) of National Technical Regulation on Surface Water Quality in Vietnam (No. QCVN 08: 2008/BTNMT) is set as a reference value of self-monitoring for ground water monitoring.

Source: Myanmar Koei International Ltd.



CHAPTER 3: CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

As described in Chapter 2 (Section 2.5), the results of Suspended Solids (SS) and total coliform at (SW-2, SW-4 and SW-7) and iron at (SW-4 and SW-7) in surface water and iron exceeded the target value in this monitoring period for construction stage of Thilawa SEZ Zone B.

There are some possible reasons for exceeding the target values of SS, total coliform and iron at main discharging point of Zone B (SW-7). As for the result of SS, result at the main discharging point of Zone B (SW-7) before discharging to the creek, exceeded the target value due to the surface water run-off from bare land in Zone B.

As for the result of total coliform of surface water, result at the main discharging point of Zone B (SW-7) before discharging to the creek, exceeded the target value due to the expected reason; the potential expected reason might be natural bacteria existed in all area of Zone B because there are various kinds of vegetation and creature such as birds, and small animals in and along the retention pond. As for the result of E. Coli of surface water at (SW-7), the result was under the reference value. Therefore, although the target value of total coliform was exceeded at the main discharging point of Zone B (SW-7) but it is considered that there is no significant impact on human health.

As for the result of iron, result at the main discharging point of Zone B (SW-7) before discharging to the creek, exceeded the target value maybe due to the influence of natural origin (iron can reach out from soil by run-off). In Yangon, soil is naturally rich in iron. Japan set effluent standards for two items as follows; i) health item and ii) living environment item. In the health item, there is no standard value for iron. On the other hand, for the living environment item, the standard value for soluble iron level is 10 mg/l. As the comparison with the living environment standard value in Japan, iron results at the main discharging point of Zone B (SW-7) before discharging to the creek, is lower than the standard value. Therefore, it can be considered that there is no significant impact on the living environment.

As for parameters of SS, total coliform and iron in surface water exceeded the target values at reference monitoring points (SW-2 and SW-4). The expected reasons for exceeding the target value of SS at (SW-2 and SW-4) is delivered from upstream area such as natural origin and wastewater from local industrial zone which outside of Thilawa SEZ, and influence by water from the downstream of monitoring points due to flow back by tidal fluctuation.

The expected reasons for exceeding the target value of total coliform at (SW-2 and SW-4) are by i) natural bacteria existed in discharged creek because there are various kinds of vegetation and creature such as birds and small animals in and along the discharged creek and ii) wastewater from the local industrial zone outside of Thilawa SEZ and iii) delivered from surrounding area by tidal effect.

The expected reason for exceeding the target value of iron at (SW-4) may be due to the influence of natural origin (iron can reach out from soil by run-off). In Yangon, soil is naturally rich in iron. Japan set effluent standards for two items as follows; i) health item and ii) living environment item. In the health item, there is no standard value for iron. On the other hand, for the living environment item, the standard value for soluble iron level is 10 mg/l. As the comparison with the living environment standard value in Japan, iron results in (SW-4) is lower than the standard value. Therefore, it can be considered that there is no significant impact on the living environment.

As for future subject for main discharged point of Thilawa SEZ Zone B, the following action may be taken to achieve the target value of SS, total coliform and iron and appropriate water quality monitoring:

- 1) To continue monitoring Escherichia coli (E. coli) level to identify health impact by coliform bacteria,
- 2) To monitor the possibility of the overflow water from construction sites and
- 3) To monitor the possibility of the domestic wastewater from construction sites.

End of the Document



APPENDIX-1 FIELD SURVEY PHOTOS



FOR DISCHARGED POINT OF THILAWA SEZ ZONE B



Surface water sampling and onsite measurement at SW-7

FOR REFERENCE MONITORING POINTS FOR COMPARISON WITH DISCHARGED POINTS AND BASELINE OF DISCHARGED CREEK



Surface water sampling and onsite measurement at SW-2



Surface water sampling and onsite measurement at SW-4



Ground water sampling and onsite measurement at GW-2

APPENDIX-2 LABORATORY RESULTS



FOR DISCHARGED POINT



GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar
Phone No. Fax No: (+95) 1 2309051



motivate our planet
Doc No: GEM-LB-R004E/00
Page 1 of 1

Report No.: GEM-LAB-202011025

Revision No.: 1

Report Date: 5 November, 2020

Application No.: 0001-C001

Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)

Address : No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar

Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B

Sample Description

Sample Name : MKI-SW-7-1013 Sampling Date : 13 October, 2020

Sample No. : W-2010107 Sampling By : Customer

Waste Profile No. : - Sample Received Date : 13 October, 2020


No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	2.36	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	8.04	0.00
3	COO (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	15.2	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	> 160000	1.8
5	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	1.9	0
6	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.09	0.05
7	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	3.39	0.00
8	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1	0
9	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	< 3.1	3.1
10	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002

Remark : LOQ = Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

Ni Ni Aye Lwin
Assistant Manager

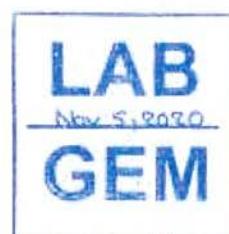

Approved By :

Hideki Yomo Nov 5, 2020
Managing Director



FOR REFERENCE MONITORING POINTS FOR COMPARISON WITH DISCHARGED POINTS AND BASELINE OF DISCHARGED CREEK

DOWA

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar
Phone No. Fax No. (+95) 1 2300051



motivate our planet
Doc No: GEM-LB-RD04E/00
Page 1 of 1

Report No.: GEM-LAB-202011022

Revision No.: 1

Report Date: 5 November, 2020

Application No.: 0001-C001

Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)
Address : No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.
Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B
Sample Description:
Sample Name : MKI-SW-2-1013 Sampling Date : 13 October, 2020
Sample No. : W-2010104 Sampling By : Customer
Waste Profile No. : - Sample Received Date : 13 October, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	84	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	5.63	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	17.1	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	> 160000	1.8
5	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	1.6	0.5
6	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.05	0.05
7	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	10.24	0.00
8	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1.4	0
9	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	< 3.1	3.1
10	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002

Remark : LOQ = Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition


Analysed By :

Ni Ni Aye Lwin

Assistant Manager

Approved By :

Hideki Yomo Nov 5, 2020
Managing Director

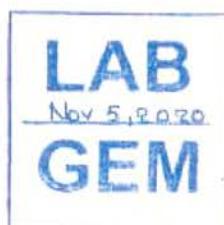

Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone B
(Bi-Monthly Monitoring in FY October - 2020)

DOWA

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar
Phone No. Fax No. (+95) 1 2309051



motivate our planet
Doc No: GEM-LB-R004E/00
Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202011023

Revision No. : 1

Report Date : 5 November, 2020

Application No. : 0001-C001

Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)
Address : No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar
Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B
Sample Description
Sample Name : MKI-SW-4-1013 Sampling Date : 13 October, 2020
Sample No. : W-2010105 Sampling By : Customer
Waste Profile No. : - Sample Received Date : 13 October, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	394	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	13.33	0.00
3	COO (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	25.8	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	> 160000	1.8
5	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	2.6	0.5
6	Total Phosphorus	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.13	0.05
7	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	3.34	0.00
8	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	3	0
9	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	< 3.1	3.1
10	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002

Remark : LOQ = Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition


Analysed By :

Ni Ni Aye Lwin

Assistant Manager

Approved By :

Hideki Yamamoto Nov 5, 2020
Managing Director

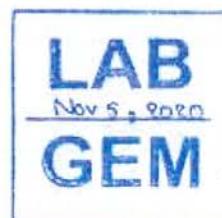

Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone B
(Bi-Monthly Monitoring in FY October - 2020)

DOWA

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar
Phone No. Fax No. (+95) 1 2309051



motivate our planet
Doc No: GEM-LB-R004E/00
Page 1 of 1

Report No.: GEM-LAB-202011026

Revision No.: 1

Report Date: 5 November, 2020

Application No.: 0001-C001

Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)

Address : No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tawwe Township, Yangon, Myanmar.

Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B

Sample Description

Sample Name : MKI-GW-2-1013

Sampling Date : 13 October, 2020

Sample No. : W-2010108

Sampling By : Customer

Waste Profile No. :

Sample Received Date : 13 October, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	12	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	1.36	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	16.5	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	22	1.8
5	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	1.1	0.5
6	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.70	0.05
7	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	13.20	0.00
8	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1	0
9	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	< 3.1	3.1
10	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	< 0.002	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation


APHA : American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

Ni Ni Aye Lwin
Assistant Manager

Approved By :

Hideki Yomo Nov 5, 2020
Managing Director

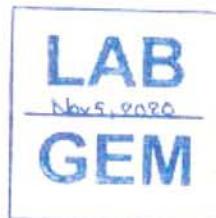

APPENDIX-3 LABORATORY RESULT OF ESCHERICHIA COLI (SELF-MONITORING)



FOR DISCHARGED POINT



GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar.
Phone No. Fax No: (+95) 1 2309051



motivate our planet
Doc No: GEM-LB-R004E/00
Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202010166

Revision No. : 1

Report Date : 27 October, 2020

Application No. : 0001-C001

Analysis Report

Client Name : Myanmar Koel International LTD (MKI)

Address : No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar

Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B

Sample Description

Sample Name : MKI-SW-7-1013

Sampling Date : 13 October, 2020

Sample No. : W-2010090

Sampling By : Customer

Waste Profile No. : -

Sample Received Date : 13 October, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	110.0	1.8

Remark : LOQ - Limit of Quantitation


APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

Ni Ni Aye Lwin
Assistant Manager

Approved By :

Hideki Yomo
Managing Director

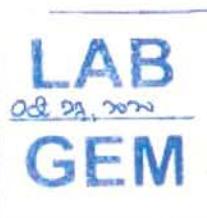

**FOR REFERENCE MONITORING POINTS FOR COMPARISON WITH DISCHARGED
POINTS AND BASELINE OF TUBE WELL**



GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar
Phone No. Fax No: (+95) 1 2309051



motivate our planet
Doc No: GEM-LB-R004E/00
Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202010168

Revision No. : 1

Report Date : 27 October, 2020

Application No. : 0001-C001

Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)
Address : No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Yarimwe Township, Yangon, Myanmar
Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B
Sample Description :
Sample Name : MKI-GW-2-1013 Sampling Date : 13 October, 2020
Sample No. : W-2010092 Sampling By : Customer
Waste Profile No. : Sample Received Date : 13 October, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	<1.8	1.8

Remark : LOQ - Limit of Quantitation
APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

Ni Ni Aye Lwin
Assistant Manager

Approved By :

Hideki Yomo
Oct 29, 2020
Managing Director



APPENDIX-4 LABORATORY RESULTS (SELF-MONITORING)



FOR DISCHARGED POINT

DOWA

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar.
Phone No Fax No: (+95) 1 2309051



motivate our planet
Doc No: GEM-LB-R004E/00
Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202011017

Revision No. : 1

Report Date : 5 November, 2020

Application No. : 0001-C001

Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)
Address : No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Yamwe Township, Yangon, Myanmar.
Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B
Sample Description :

Sample Name : MKI-SW-7-1013 Sampling Date : 13 October, 2020
Sample No. : W-2010099 Sampling By : Customer
Waste Profile No. : - Sample Received Date : 13 October, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	62	-
2	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
3	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	4.242	0.002


Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

Ni Ni Aye Lwin
Assistant Manager

Approved By :

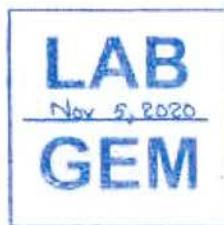

Hideki Yomo Nov 5, 2020
Managing Director



FOR REFERENCE MONITORING POINTS FOR COMPARISON WITH DISCHARGED POINTS AND BASELINE OF DISCHARGED CREEK

DOWA

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar
Phone No. Fax No: (+95) 1 2309051



motivate our planet

Doc No: GEM-LB-R004E/00

Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202011014

Revision No. : 1

Report Date : 5 November, 2020

Application No. : 0001-C001

Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)

Address : No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tawky Township, Yangon, Myanmar

Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B

Sample Description

Sample Name : MKI-SW-2-1013 Sampling Date : 13 October, 2020

Sample No. : W-2010096 Sampling By : Customer

Waste Profile No. : - Sample Received Date : 13 October, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	108	-
2	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
3	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	1.608	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation


APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

Ni Ni Aye Lwin
Assistant Manager

Approved By :

Hideki Yomo Nov 5, 2020
Managing Director

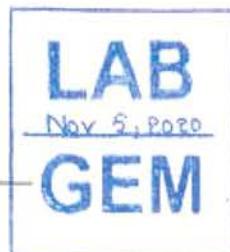

Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone B
(Bi-Monthly Monitoring in FY October - 2020)



GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar.
Phone No Fax No: (+95) 1 2309051



motivate our planet
Doc No: GEM-LB-R004E/00
Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202011015

Revision No. : 1

Report Date : 5 November, 2020

Application No. : 0001-C001

Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)
Address : No, 36/A, 1st Floor, Grand Pha Sein Condominium, Pha Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.
Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B
Sample Description :

Sample Name : MKI-SW-4-1013 Sampling Date : 13 October, 2020
Sample No. : W-2010097 Sampling By : Customer
Waste Profile No. : - Sample Received Date : 13 October, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	128	-
2	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
3	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	3.640	0.002


Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

Ni Ni Aye Lwin
Assistant Manager

Approved By :

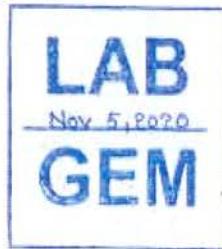

Hideki Yomo Nov 5, 2020
Managing Director



DOWA

GOLDEN DOWA ECO SYSTEM MYANMAR CO., LTD
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar.
Phone No: Fax No: (+95) 1 2309051



motivate our planet
Doc No: GEM-LB R004E/00
Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202011018

Revision No. : 1

Report Date : 5 November, 2020

Application No. : 0001-C001

Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)
Address : No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tawwe Township, Yangon, Myanmar
Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B
Sample Description
Sample Name : MKI-GW-2-1013 Sampling Date : 13 October, 2020
Sample No. : W-2010100 Sampling By : Customer
Waste Profile No. : - Sample Received Date : 13 October, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	126	-
2	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
3	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	2.486	0.002


Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :


Ni Ni Aye Lwin
Assistant Manager

Approved By :

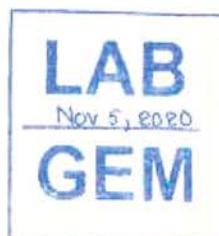


Hideki Yomo Nov 5, 2020
Managing Director



MYANMAR JAPAN THILAWA DEVELOPMENT LIMITED

Thilawa Special Economic Zone (Zone B)

Development Project –Phase 3 and 4

Appendix-B

Water and Waste Water Monitoring Report

December 2020

Environmental Monitoring Report (Construction Phase)



**WATER QUALITY MONITORING REPORT
FOR DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AREA
IN THILAWA SEZ ZONE B
(PHASE 3 & 4 CONSTRUCTION STAGE)**

(Bi-Monthly Monitoring)

December 2020
Myanmar Koei International Ltd.



TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1: INTRODUCTION	1
1.1 General.....	1
CHAPTER 2: WATER QUALITY MONITORING.....	2
2.1 Monitoring Items	2
2.2 Description of Sampling Points	2
2.3 Monitoring Method.....	4
2.4 Monitoring Period.....	4
2.5 Monitoring Results	5
CHAPTER 3: CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS	8
APPENDIX-1 FIELD SURVEY PHOTOS.....	A1-1
APPENDIX-2 LABORATORY RESULTS.....	A2-1
APPENDIX-3 LABORATORY RESULT OF ESCHERICHIA COLI (SELF-MONITORING) ...	A3-1

LIST OF TABLES

Table 2.1-1 Monitoring Items for Water Quality.....	2
Table 2.2-1 Outline of Sampling Points.....	2
Table 2.3-1 Analytic Method for Water Quality.....	4
Table 2.4-1 Sampling Time of Each Station.....	4
Table 2.4-2 Tide Record for Yangon River, Myanmar.....	4
Table 2.5-1 Results of Water Quality Monitoring at Discharged point and Discharged Creek.....	6
Table 2.5-2 Results of Water Quality Monitoring at Reference Tube Well	7

LIST OF FIGURES

Figure 1.1-1 Location of Sampling Points of Water Quality Monitoring.....	1
---	---



CHAPTER 1: INTRODUCTION

1.1 General

Thilawa Special Economic Zone (SEZ) is located in southern district of Yangon region and about 23 km southeast of Yangon city. As the developer of Thilawa SEZ, Myanmar Japan Thilawa Development Ltd. (MJTD) has a responsibility to carry out regular monitoring in the industrial area of Zone B in accordance with the approved Environmental Impact Assessment (EIA) report and Environmental Management Plan (EMP). MJTD has implemented monitoring various environmental items with the specified time frame to know the environmental conditions in and around the area. As for the monitoring of the water quality, total four sampling points are set for water quality survey, named SW-2, SW-4, SW-7 and GW-2 have been monitored in Thilawa SEZ and its surrounding area in timely manner. Among the four locations, SW-7 is main discharged point of Zone B during the construction stage. Moreover, GW-2 is monitored as a reference of existing tube well which located in the monastery compound of Phalan village. Location of sampling points for water quality monitoring is shown in Figure 1.1-1.



Source: Google Earth

Figure 1.1-1 Location of Sampling Points of Water Quality Monitoring

CHAPTER 2: WATER QUALITY MONITORING

2.1 Monitoring Items

Sampling points and parameters for water quality monitoring are determined to cover the environmental monitoring plan of the EIA report.

Water quality sampling was carried out at four locations. Among the four locations, water flow measurement was carried out at three locations (SW-2, SW-4 and SW-7) where can be measured by current meter. Monitoring items and sampling points are summarized in Table 2.1-1.

Table 2.1-1 Monitoring Items for Water Quality

No.	Parameters	SW-2	SW-4	SW-7	GW-2	Remarks
1	Water Temperature	○	○	○	○	On-site measurement
2	pH	○	○	○	○	On-site measurement
3	DO	○	○	○	○	On-site measurement
4	BOD (5)	○	○	○	○	Laboratory analysis
5	COD (Cr)	○	○	○	○	Laboratory analysis
6	Suspended Solids	○	○	○	○	Laboratory analysis
7	Total Coliform	○	○	○	○	Laboratory analysis
8	Oil and Grease	○	○	○	○	Laboratory analysis
9	Chromium	○	○	○	○	Laboratory analysis
10	Total Dissolved solids (TDS) (Self-monitoring)	○	○	○	○	Laboratory analysis
11	Iron (Self-monitoring)	○	○	○	○	Laboratory analysis
12	Mercury (Self-monitoring)	○	○	○	○	Laboratory analysis
13	Escherichia Coli (Self-monitoring)	-	-	○	○	Laboratory analysis
14	Flow Rate	○	○	○	-	On-site measurement

Source: Myanmar Koei International Ltd.

2.2 Description of Sampling Points

The outline of sampling points is mentioned in Table 2.2-1. The photos of conducting field survey at each sampling points are mentioned in Appendix-1.

Table 2.2-1 Outline of Sampling Points

No.	Station	Detailed Information
1	SW-2	Coordinate- N - 16° 40' 20.69", E - 96° 17' 18.04"
		Location - Upstream of Shwe Pyauk Creek
		Survey Item - Surface water sampling and water flow rate measurement
2	SW-4	Coordinate- N - 16° 39' 42.84", E - 96° 16' 27.42"
		Location - Downstream of Shwe Pyauk Creek
		Survey Item - Surface water sampling and water flow rate measurement
3	SW-7	Coordinate - N - 16° 40' 13.25", E - 96° 17' 5.66"
		Location – Outlet of retention pond of Zone B construction site before connecting to Shwe Pyauk Creek
		Survey Item - Discharge water sampling and water flow rate measurement
4	GW-2	Coordinate - N - 16° 39' 25.30", E - 96° 17' 15.60"
		Location - In the monastery compound of Phalan village
		Survey Item - Ground water sampling

Source: Myanmar Koei International Ltd.



SW-2 (Reference Point)

SW-2 was collected at the upstream of Shwe Pyauk creek. This sampling point is located in the northeast of Zone B area and in the south of Dagon-Thilawa road. The surrounding areas are Zone A in the northwest and local industrial zone in the east respectively.

SW-4 (Reference Point)

SW-4 was collected at the downstream of Shwe Pyauk creek, after mixing of discharge water from local industrial zone, construction site of Zone B and Zone A, which is flowing from east to west and then entering into the Yangon River. The distance is about 2.15 km downstream of SW-2. This sampling point is located in the west of Zone B area and in the south of Dagon-Thilawa road. The surrounding areas are Zone A in the northeast, local industrial zone in the east and paddy fields in the south and west respectively.

SW-7 (Discharged Point)

SW-7 is main discharged point of Zone B during construction stage. The distance is about 434 m downstream of SW-2. This sampling point is located at outlet of retention pond of Zone B, in the north of Zone B area and in the south of Dagon-Thilawa road. The surrounding areas are Zone A in the north and local industrial zone in the east respectively.

GW-2 (Reference of Existing Tube Well)

GW-2 was collected from tube well as ground water sample. It is located in the monastery compound of Phalan village. The surrounding areas are Thilawa SEZ Zone A in the north, Phalan village in the south and fields in the west and local industrial zone in the northeast and construction of Thilawa SEZ Zone B in the east and northeast respectively.



2.3 Monitoring Method

All water samples were collected with cleaned sampling bottles and analyzed by the following standard method as shown in Table 2.3-1. All samples were kept in iced boxes keeping at 2-4 °C and were transported to the laboratory. Among the parameters; water temperature, pH and DO were measured by the on-site instrument “Horiba, U-52” and water flow rate was also conducted by using the on-site instrument “JFE Digital Current Meter”.

Table 2.3-1 Analytic Method for Water Quality

No.	Parameter	Method
1	Water Temperature	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
2	pH	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
3	Dissolved Oxygen (DO)	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
4	BOD ₍₅₎	APHA 5210 B (5 days BOD Test)
5	COD _(Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)
6	Suspended Solids (SS)	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)
7	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)
8	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)
9	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
10	Total Dissolved solids (TDS)	APHA 2540C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)
11	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
12	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
13	Escherichia Coli	APHA 9221 F (Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate)
14	Flow Rate	Detection of Electromagnetic Elements (Real-time measurement by AEM 213-D Digital Current Meters)

Source: Myanmar Koei International Ltd.

2.4 Monitoring Period

Water quality and water flow rate monitoring were conducted on 2 December 2020 and sampling time is shown in Table 2.4-1 to avoid tidal effect. The tide record for Yangon River, Myanmar on 2 December 2020 is shown in Table 2.4-2.

Table 2.4-1 Sampling Time of Each Station

No.	Station	Sampling Time
1	SW-2	2/12/2020 09:11
2	SW-4	2/12/2020 08:25
3	SW-7	2/12/2020 09:51
4	GW-2	2/12/2020 13:40

Source: Myanmar Koei International Ltd.

Table 2.4-2 Tide Record for Yangon River, Myanmar

Date	Time	Height	Tide Conditions
2/12/2020	00:22	0.64	Low Tide
	05:16	5.79	High Tide
	13:06	0.49	Low Tide
	17:39	5.27	High Tide

Source: Myanmar Port Authority, Tide Table for the Yangon River and Elephant Point, 2020.



2.5 Monitoring Results

Results of water quality monitoring at discharged point and discharged creek are summarized in Table 2.5-1. Analytical results of the laboratory are described in Appendix-2 and Appendix-3. The results were compared with the target value of effluent water quality discharged to water body stipulated in the EIA report.

2.5.1 Results of Discharged Point and Discharged Creek

As the comparison with the target value, the results of Suspended Solid (SS), total coliform and iron exceeded the target value.

Result of Discharged point

As for the result of SS, result at the main discharging point of Zone B (SW-7) before discharging to the creek, exceeded the target value due to the surface water run-off from bare land in Zone B.

As for the result of total coliform of surface water, result at the main discharging point of Zone B (SW-7) before discharging to the creek, exceeded the target value due to the expected reason; the potential expected reason might be natural bacteria existed in all area of Zone B because there are various kinds of vegetation and creature such as birds, and small animals in and along the retention pond.

Since the composition of the total coliform include bacteria from natural origin, and even after total coliform do not affect human health directly, self-monitoring for E. Coli analysis was carried out to identify health impact by coliform bacteria. As for the result of E. Coli of surface water at the main discharging point of Zone B (SW-7), the result was under the reference value. Therefore, although the target value of total coliform was exceeded at the main discharging point of Zone B (SW-7) but it is considered that there is no significant impact on human health.

As for the result of iron, the result at the main discharging point of Zone B (SW-7) before discharging to the creek exceeded the target value. The possible reasons may be due to the influence of natural origin (iron can reach out from soil by run-off). In Yangon, soil is naturally rich in iron and iron remains in the natural environment for a long time. Table 2.5-1 shows results of water quality of the main discharged point of Zone B (SW-7), reference monitoring points (SW-2 and SW-4). SS ranged 126-532 mg/l and iron ranged 5.728-26.280 mg/l during the monitoring period. It can be clearly seen that the lower suspended solid concentrations generally have lower iron concentrations and higher suspended solid concentrations generally have higher iron concentrations.

Result of Reference Monitoring points (Discharged Creek)

As for the result of SS, results at the surface water monitoring points (SW-2 and SW-4) exceeded the target value due to two expected reasons; i) delivered from upstream area such as natural origin and wastewater from local industrial zone which outside of Thilawa SEZ, and ii) influence by water from the downstream of monitoring points due to flow back by tidal fluctuation.

As for the result of total coliform of surface water, results at surface water monitoring points (SW-2 and SW-4) exceeded the target value due to three expected reasons; i) natural bacteria existed in discharged creek because there are various kinds of vegetation and creature such as birds and small animals in and along the discharged creek and ii) wastewater from the local industrial zone outside of Thilawa SEZ and iii) delivered from surrounding area by tidal effect.

As for the result of iron, the result at the monitoring point of surface water monitoring point (SW-2 and SW-4) exceeded the target value. The possible reasons may due to the influence of natural origin (iron can reach out from soil by run-off). In Yangon, soil is naturally rich in iron.



Table 2.5-1 Results of Water Quality Monitoring at Discharged point and Discharged Creek

No.	Parameters	Unit	SW-2	SW-4	SW-7	Target Value (Reference Value for Self-Monitoring)
1	Water Temperature	°C	23	24	26	≤ 35
2	pH	-	7.7	7.5	7.7	6~9
3	Suspended Solid (SS)	mg/L	126	532	382	50
4	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	3.49	6.21	7.05	-
5	BOD ₍₅₎	mg/L	18.94	16.04	16.92	30
6	COD _(Cr)	mg/L	33.6	2.4	3.2	125
7	Total Coliform	MPN/100ml	160000	28000	92000	400
8	Oil and Grease	mg/L	< 3.1	< 3.1	< 3.1	10
9	Chromium	mg/L	≤ 0.002	0.024	≤ 0.002	0.5
10	Total Dissolved solids (TDS)	mg/L	406	262	248	2000
11	Iron	mg/L	5.728	26.280	20.700	3.5
12	Mercury	mg/L	≤ 0.002	≤ 0.002	≤ 0.002	0.005
13	Escherichia Coli	MPN/100ml	-	-	14.0	(1000)* (CFU/100ml)
14	Flow Rate	m ³ /s	0.0004	0.58	0.28	-

Note: Red color means exceeded value than target value.

*Note: Based on the water utilization at discharged creek, the quality standard for water baths in Japan, (Ministry of Environment, 1997) is set as a reference value for self-monitoring of E. coli for surface water monitoring. However, due to limitation of capacity for analytical laboratory in Myanmar, the method to analyze the "Colony Forming Unit (CFU)" is not available in Myanmar. Therefore, the results of "Most Probable Number (MPN)" are assumed similar to CFU values and compared with reference values. Once the method to analyze the CFU will be available in Myanmar, the analytical method will be changed.

Source: Myanmar Koei International Ltd.



2.5.2 Result of Reference Tube Well

Result of water quality monitoring at reference tube well monitoring point is shown in Table 2.5-2. As the comparison with the target value, the result of iron exceeded the target value.

As for the result of the iron, the result at the monitoring point of reference tube well (GW-2) exceeded the target value. Comparison with previous monitoring results of reference tube well (GW-2), the iron concentration results ranged from 3.076 mg/l (August, 2019) – 7.05 mg/l (February, 2020) and most of the iron concentration measured results (from April, 2019 to December, 2020) exceeded the target value except the iron concentration result of August, 2019. Therefore, the possible reasons may due to the influence of natural origin (iron can reach out from soil by run-off). In Yangon, soil is naturally rich in iron.

Table 2.5-2 Results of Water Quality Monitoring at Reference Tube Well

No.	Parameters	Unit	GW-2	Target Value (Reference Value for Self-Monitoring)
1	Water Temperature	°C	26	≤ 35
2	pH	-	7.3	6–9
3	Suspended Solid (SS)	mg/L	10	50
4	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	6.25	-
5	BOD ₍₅₎	mg/L	5.71	30
6	COD _(Cr)	mg/L	< 0.7	125
7	Total Coliform	MPN/100ml	2.0	400
8	Oil and Grease	mg/L	< 3.1	10
9	Chromium	mg/L	≤ 0.002	0.5
10	Total Dissolved solids (TDS)	mg/L	182	2000
11	Iron	mg/L	5.680	3.5
12	Mercury	mg/L	≤ 0.002	0.005
13	Escherichia Coli	MPN/100ml	< 1.8	(100)* (MPN/100ml)
14	Flow Rate	m ³ /s	-	-

Note: Red color means exceeded value than target value.

*Note: Based on the water utilization at monitoring point for ground water, B1(Irrigation water) of National Technical Regulation on Surface Water Quality in Vietnam (No. QCVN 08: 2008/BTNMT) is set as a reference value of self-monitoring for ground water monitoring.

Source: Myanmar Koei International Ltd.

CHAPTER 3: CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

As described in Chapter 2 (Section 2.5), the results of Suspended Solids (SS), total coliform and iron at (SW-2, SW-4 and SW-7) in surface water and iron at (GW-2) in ground water exceeded the target value in this monitoring period for construction stage of Thilawa SEZ Zone B.

There are some possible reasons for exceeding the target values of SS, total coliform and iron at main discharging point of Zone B (SW-7). As for the result of SS, result at the main discharging point of Zone B (SW-7) before discharging to the creek, exceeded the target value due to the surface water run-off from bare land in Zone B.

As for the result of total coliform of surface water, result at the main discharging point of Zone B (SW-7) before discharging to the creek, exceeded the target value due to the expected reason; the potential expected reason might be natural bacteria existed in all area of Zone B because there are various kinds of vegetation and creature such as birds, and small animals in and along the retention pond. As for the result of E. Coli of surface water at (SW-7), the result was under the reference value. Therefore, although the target value of total coliform was exceeded at the main discharging point of Zone B (SW-7) but it is considered that there is no significant impact on human health.

As for the result of iron, the result at the main discharging point of Zone B (SW-7) before discharging to the creek exceeded the target value. The possible reasons may be due to the influence of natural origin (iron can reach out from soil by run-off). In Yangon, soil is naturally rich in iron and iron remains in the natural environment for a long time. Table 2.5-1 shows results of water quality of the main discharged point of Zone B (SW-7), reference monitoring points (SW-2 and SW-4). SS ranged 126-532 mg/l and iron ranged 5.728-26.280 mg/l during the monitoring period. It can be clearly seen that the lower suspended solid concentrations generally have lower iron concentrations and higher suspended solid concentrations generally have higher iron concentrations.

As for parameters of SS, total coliform and iron in surface water exceeded the target values at reference monitoring points (SW-2 and SW-4). The expected reasons for exceeding the target value of SS at (SW-2 and SW-4) is delivered from upstream area such as natural origin and wastewater from local industrial zone which outside of Thilawa SEZ, and influence by water from the downstream of monitoring points due to flow back by tidal fluctuation.

The expected reasons for exceeding the target value of total coliform at (SW-2 and SW-4) are by i) natural bacteria existed in discharged creek because there are various kinds of vegetation and creature such as birds and small animals in and along the discharged creek and ii) wastewater from the local industrial zone outside of Thilawa SEZ and iii) delivered from surrounding area by tidal effect.

As for the result of iron, the result at the monitoring point of surface water monitoring point (SW-2 and SW-4) exceeded the target value. The possible reasons may due to the influence of natural origin (iron can reach out from soil by run-off). In Yangon, soil is naturally rich in iron.

As for the result of the iron, the result at the monitoring point of reference tube well (GW-2) exceeded the target value. Comparison with previous monitoring results of reference tube well (GW-2), the iron concentration results ranged from 3.076 mg/l (August, 2019) – 7.05 mg/l (February, 2020) and most of the iron concentration measured results (from April, 2019 to December, 2020) exceeded the target value except the iron concentration result of August, 2019. Therefore, the possible reasons may due to the influence of natural origin (iron can reach out from soil by run-off). In Yangon, soil is naturally rich in iron.

As for future subject for main discharged points of Thilawa SEZ Zone B, the following action may be taken to maintain the target value of SS, total coliform, iron and appropriate water quality monitoring:

- 1) To continue monitoring Escherichia coli (E. coli) level to identify health impact by coliform bacteria,
- 2) To monitor the possibility of the overflow water from construction sites and
- 3) To monitor the possibility of the domestic wastewater from construction sites.

End of the Document



APPENDIX-1 FIELD SURVEY PHOTOS



FOR DISCHARGED POINT OF THILAWA SEZ ZONE B



Surface water sampling and onsite measurement at SW-7

FOR REFERENCE MONITORING POINTS FOR COMPARISON WITH DISCHARGED POINTS AND BASELINE OF DISCHARGED CREEK



Surface water sampling and onsite measurement at SW-2



Surface water sampling and onsite measurement at SW-4



Ground water sampling and onsite measurement at GW-2

APPENDIX-2 LABORATORY RESULTS



Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone B
(Bi- Monthly Monitoring in FY December- 2020)

FOR DISCHARGED POINT

DOWA

GOLDEN DOWA ECO SYSTEM MYANMAR CO., LTD
Unit No 12, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar
Phone No. Fax No. (+95) 1 2309051



Report No. GEM/LAB-202012098
Revision No. 1
Report Date 16 December, 2020
Application No. 0001-C001

Analysis Report

Client Name: Myanmar Koei International LTD (MKI)
Address: No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condotel Inn, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar
Project Name: Environment Monitoring report for Zone A & B
Sample Description:
Sample Name: MKI-SW-7-1202 Sampling Date: 2 December, 2020
Sample No: W-2012040 Sampling By: Customer
Waste Profile No.: - Sample Received Date: 2 December, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	382	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	16.92	3.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Rahn Colorimetric Method)	mg/l	3.2	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100mL	92000	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	< 3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	3.4	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P-E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	< 0.05	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	2.60	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	248	-
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
12	Zinc	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.076	0.002
13	Arsenic	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.010	0.010
14	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
15	Cadmium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
16	Selenium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.010	0.010
17	Lead	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
18	Cooper	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
19	Berum	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.018	0.002
20	Nickel	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.032	0.002
21	Silver	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
22	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	20.700	0.002
23	Cyanide	HACH 8027 (Pyridine-Pyrazoline Method)	mg/l	< 0.002	0.002
24	Total Cyanide	Distillation Process: APHA 4500-CN- C Total Cyanide after Distillation, Determine Cyanide Concentration Process: HACH 8027 (Pyridine-Pyrazoline Method)	mg/l	0.004	0.002
25	Ammonia	HACH Method 10205 (Silicate TNT Plus Method)	mg/l	0.80	0.02
26	Hexavalent Chromium (Cr ⁶⁺)	ISO 11383:1994 (Determination of chromium(VI) Spectrometric method using 1,5-diphenylcarbazide)	mg/l	< 0.05	0.05
27	Fluoride	APHA 4110-B (Ion Chromatography with Chemical Suppression of Event Conductivity)	mg/l	0.079	0.014
28	Free Chlorine	APHA 4500-CL-G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	< 0.1	0.1
29	Total Residual Chlorine	APHA 4500-CL-G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	< 0.1	0.1
30	Sulphide	HACH 8131 (USEPA Methylene Blue Method)	mg/l	0.597	0.005
31	Formaldehyde	HACH B110 (MBTH Method)	mg/l	0.197	0.003
32	Phenols	USEPA Method 420-J (Phenolics (Spectrophotometric, Manual AAF With Distillation))	mg/l	< 0.002	0.002

Remark:


LOQ - Limit of Quantitation
APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analyzed By:

N. N. Aye Lwin
Assistant Manager

Approved By:

Hideki Yone
Managing Director
15/12/2020

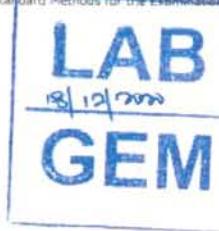

A2-1



Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone B
(Bi- Monthly Monitoring in FY December - 2020)

FOR REFERENCE MONITORING POINTS FOR COMPARISON WITH DISCHARGED POINTS AND BASELINE OF DISCHARGED CREEK

DOWA

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
C/lot No E3, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar
Phone No. Fax No: (+95) 1 2209051



Report No. : GEM-LB-202012095
Revision No. : 1
Report Date : 18 December, 2020
Application No. : 0001-C001

Analysis Report


Client Name	Myanmar Koei International LTD (MKI)		
Address	No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar		
Project Name	Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description			
Sample Name	MKI-SW-2-1202	Sampling Date	2 December, 2020
Sample No.	W-2012037	Sampling By	Customer
Waste Profile No.	+	Sample Received Date	2 December, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	126	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	18.94	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	33.6	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	160000	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	< 3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	3.1	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.38	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	12.99	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1.4	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	406	-
11	Mercury	APHA 2120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
12	Zinc	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.052	0.002
13	Arsenic	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.010	0.010
14	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
15	Cadmium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
16	Selenium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.010	0.010
17	Lead	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
18	Cooper	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
19	Berium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.026	0.002
20	Nickel	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.018	0.002
21	Silver	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
22	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	5.728	0.002
23	Cyanide	HACH 8027 (Pyridine - Pyrazoline Method)	mg/l	< 0.002	0.002
24	Total Cyanide	Distillation Process: APHA 4500-CN-C, Total Cyanide after Distillation, Determine Cyanide Concentration Process: HACH 8027 (Pyridine - Pyrazoline Method)	mg/l	0.002	0.002
25	Ammonia	HACH Method 10205 (Silicate TNT Plus Method)	mg/l	0.44	0.02
26	Hexavalent Chromium (Cr6+)	ISO 11083:1994 (Determination of chromium(VI) Spectrometric method using 2,5-diphenylcarbazide)	mg/l	< 0.05	0.05
27	Fluoride	APHA 4110 B (Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity)	mg/l	0.149	0.014
28	Free Chlorine	APHA 4500 CL-G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	< 0.1	0.1
29	Total Residual Chlorine	APHA 4500 CL-G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	0.1	0.1
30	Sulphide	HACH 8131 (USEPA Methylene Blue Method)	mg/l	0.193	0.005
31	Formaldehyde	HACH 8110 (MBTH Method)	mg/l	0.096	0.003
32	Phenols	USEPA Method 420.1 (Phenolics (Spectrophotometric, Manual 4AAP With Distillation))	mg/l	0.011	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation
APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

Ni Ni Aye Lwin
Assistant Manager

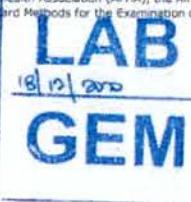

Approved By :

Managing Director
18/12/2020



Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone B
(Bi- Monthly Monitoring in FY December - 2020)

DOWA

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No.E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar
Phone No. Fax No.: (+95) 1 2305051



Report No.: GEM-LB-202012096
Revision No.: 1
Report Date.: 18 December, 2020
Application No.: 0001-C001

Analysis Report

Client Name	:	Myanmar Koei International LTD (MKI)			
Address	:	No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tarmwe Township, Yangon, Myanmar			
Project Name	:	Environmental Monitoring report for Zone A & B			
Sample Description	:				
Sample Name	:	MKI-SW-4-1202	Sampling Date	:	2 December, 2020
Sample No.	:	W-2012038	Sampling By	:	Customer
Waste Profile No.	:		Sample Received Date	:	2 December, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	532	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	16.04	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5210D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	2.4	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100mL	28000	1.6
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	< 3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	1.3	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.12	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	1.92	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	262	-
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
12	Zinc	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.090	0.002
13	Arsenic	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.010	0.010
14	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.024	0.002
15	Cadmium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
16	Selenium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.010	0.010
17	Lead	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
18	Copper	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
19	Barium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.026	0.002
20	Nickel	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.058	0.002
21	Silver	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
22	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	26.280	0.002
23	Cyanide	HACH 8022 (Pyridine - Pyrazalone Method)	mg/l	< 0.002	0.002
24	Total Cyanide	Distillation Process: APHA 4500-CN- C Total Cyanide after Distillation, Determine Cyanide Concentration Process: HACH 8022 (Pyridine - Pyrazalone Method)	mg/l	0.003	0.002
25	Ammonia	HACH Method 10205 (Silicate TNT Plus Method)	mg/l	0.84	0.02
26	Hexavalent Chromium (Cr6+)	ISO 11983-1994 (Determination of chromium(VI)) Spectrometric Method using 1,5-diphenylcarbazide)	mg/l	< 0.05	0.05
27	Fluoride	APHA 4110 B (Ion Chromatography with Chemical Suppression of Fluoride Conductivity)	mg/l	0.058	0.014
28	Free Chlorine	APHA 4500 CL G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	< 0.1	0.1
29	Total Residual Chlorine	APHA 4500 CL G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	< 0.1	0.1
30	Sulfide	HACH B131 (USEPA Methylene Blue Method)	mg/l	0.557	0.005
31	Formaldehyde	HACH B110 (MBTH Method)	mg/l	0.143	0.003
32	Phenols	USEPA Method 420.1 (Phenolics [Spectrophotometric, Manual AAAP With Distillation])	mg/l	0.008	0.002

Remark


LOQ = Limit of Quantitation
APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analyzed By

N.N. Aye Lwin
Assistant Manager

Approved By

Hidetoshi Tomo
Managing Director
18/12/2020

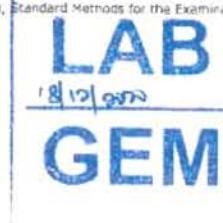

Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone B
(Bi- Monthly Monitoring in FY December- 2020)

DOWA

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No EL, Thilawa SEZ, Zone A, Yangon Region, Myanmar.
Phone No. Fax No. (+95) 1 2309051.

Motivate our planet
Doc No: GEM-LB-00047/10
Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202012099
Revision No. : 1
Report Date : 18 December, 2020
Application No. : 0001-C001

Analysis Report


Client Name	: Myanmar Koel International LTD (MKI)		
Address	: No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	: Environment Monitoring Report for Zone A & B		
Sample Description			
Sample Name	: MKI-GW-2-1202	Sampling Date	: 2 December, 2020
Sample No.	: W-2012041	Sampling By	: Customer
Waste Profile No.	: *	Sample Received Date	: 2 December, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	10	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	5.71	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Closed Reflux Colorimetric Method)	mg/l	< 0.7	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	2.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5220B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	< 3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	1.2	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.70	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	30.87	0.00
9	Oder	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	182	-
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	< 0.002	0.002
12	Zinc	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.048	0.002
13	Arsenic	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	< 0.010	0.010
14	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	< 0.002	0.002
15	Cadmium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	< 0.002	0.002
16	Selenium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	< 0.010	0.010
17	Lead	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	< 0.002	0.002
18	Copper	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	< 0.002	0.002
19	Barium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.136	0.002
20	Nickel	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	< 0.002	0.002
21	Silver	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	< 0.002	0.002
22	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	5.680	0.002
23	Cyanide	HACH 8027 (Pyridine - Pyrazalone Method)	mg/l	< 0.002	0.002
24	Total Cyanide	Distillation Process: APHA 4500-CN- C. Total Cyanide after Distillation, Determine Cyanide Concentration Process: HACH 8027 (Pyridine - Pyrazalone Method)	mg/l	< 0.002	0.002
25	Ammonia	HACH Method 10205 (Silicate TNT Plus Method)	mg/l	0.22	0.02
26	Hexavalent Chromium (Cr6+)	ISO 11083:1994 (Determination of chromium(VI) Spectrometric method using 1,5-diphenylcarbazide)	mg/l	< 0.05	0.05
27	Fluoride	APHA 4110 B (Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity)	mg/l	0.213	0.014
28	Free Chlorine	APHA 4500 CL G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	< 0.1	0.1
29	Total Residual Chlorine	APHA 4500 CL G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	< 0.1	0.1
30	Sulphide	HACH 8131 (USEPA Methylene Blue Method)	mg/l	0.011	0.005
31	Formaldehyde	HACH 8110 (MBTH Method)	mg/l	0.011	0.003
32	Phenols	USEPA Method 420-1 (Phenolics (Spectrophotometric, Manual 4AAF With Distillation))	mg/l	0.002	0.002


Remark : LOQ - Limit of Quantitation
APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :


Ni Ni Aye Lwin
Assistant Manager

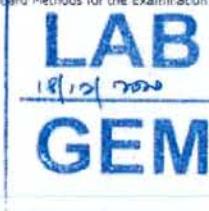

Approved By :

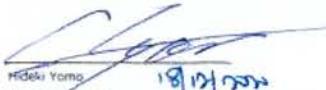
Hideki Yomo
Managing Director



**APPENDIX-3 LABORATORY RESULT OF ESCHERICHIA COLI
(SELF-MONITORING)**



FOR DISCHARGED POINT

DOWA

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar.
Phone No: Fax No: (+95) 1 2309051



motivate our planet
Doc No: GEM-LB-R004E/00
Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202012137

Revision No. : 1

Report Date : 22 December, 2020

Application No. : 0001-C001

Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)

Address : No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.

Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B

Sample Description

Sample Name : MKI-SW-7-1202 Sampling Date : 2 December, 2020

Sample No. : W-2012044 Sampling By : Customer

Waste Profile No. : - Sample Received Date : 2 December, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	14.0	1.8

Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

Ni Ni Aye Lwin

Assistant Manager

Approved By :

Hideki Yomo

Managing Director



**FOR REFERENCE MONITORING POINTS FOR COMPARISON WITH DISCHARGED
POINTS AND BASELINE OF TUBE WELL**

DOWA

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No E1. Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar.
Phone No Fax No: (+95) 1 2309051



motivate our planet
Doc No: GEM-LB-R004E/00
Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202012139

Revision No. : 1

Report Date : 22 December, 2020

Application No. : 0001-C001

Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)

Address : No. 36/A, 1st Floor, Grand Pha Sein Condominium, Pha Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.

Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B

Sample Description

Sample Name : MKI-GW-2-1202

Sampling Date : 2 December, 2020

Sample No. : W-2012046

Sampling By : Customer

Waste Profile No. : -

Sample Received Date : 2 December, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	<1.8	1.8

Remark : LOQ = Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

Ni Ni Aye Lwin
Assistant Manager



Approved By :

Hideki Yomo 20/12/2020
Managing Director







MYANMAR JAPAN THILAWA DEVELOPMENT LIMITED

Thilawa Special Economic Zone (Zone B)

Development Project –Phase 3 and 4

Appendix-C

Air Quality Monitoring Report

December 2020

Environmental Monitoring Report (Construction Phase)



**AIR QUALITY MONITORING
REPORT
FOR DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AREA
THILAWA SEZ ZONE B
(PHASE 3 & 4 CONSTRUCTION STAGE)**

(QUARTERLY MONITORING)

December 2020
Myanmar Koei International Ltd.



TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1: OUTLINES AND SUMMARY OF MONITORING PLAN.....	1
1.1 General	1
1.2 Outlines of Monitoring Plan	1
CHAPTER 2: AIR QUALITY MONITORING	2
2.1 Monitoring Item	2
2.2 Monitoring Location	2
2.3 Monitoring Period.....	2
2.4 Monitoring Method.....	3
2.5 Monitoring Results.....	3
CHAPTER 3: CONCLUSION AND RECOMMENDATION	9
APPENDIX-1 HOURLY AIR RESULTS	A1-1
APPENDIX-2 CERTIFICATE OF CALIBRATION	A2-1

LIST OF TABLES

Table 1.2-1 Outlines of Air Quality Monitoring Plan.....	1
Table 2.5-1 Air Quality Monitoring Result (Daily Average) During Construction and Non-Construction Period	3
Table 2.5-2 Construction Activities of Thilawa SEZ Zone B	4
Table 2.5-3 NO ₂ Results (During Construction Period)	4
Table 2.5-4 PM _{2.5} Results (During Construction Period)	5
Table 2.5-5 PM ₁₀ Results (During Construction Period)	5
Table 2.5-6 SO ₂ Results (During Construction Period)	5
Table 2.5-7 Summary of Total Exceeded Hours for Day 1 to Day 7 During construction and non-Construction Period for PM _{2.5}	7
Table 2.5-8 Summary of Total Exceeded Hours for Day 1 to Day 7 During construction and non-Construction Period for SO ₂	8
Table 2.5-9 Summary of Wind Direction at AQ-1	8

LIST OF FIGURES

Figure 2.2-1 Location of Air Quality Monitoring Point	2
Figure 2.4-1 Status of Air Quality Monitoring Point.....	3
Figure 2.5-1 Status of Air Quality Monitoring Point and Wind Direction	6



CHAPTER 1: OUTLINES AND SUMMARY OF MONITORING PLAN

1.1 General

Thilawa Special Economic Zone (TSEZ) is located in southern district of Yangon region and about 23 km southeast of Yangon city. As the developer of Thilawa SEZ, Myanmar Japan Thilawa Development Ltd. (MJTD) has a responsibility to carry out regular environmental monitoring in the industrial area of Zone B in accordance with the approved Environmental Impact Assessment (EIA) report with Environmental Management Plan (EMP). MJTD has implemented monitoring various environmental items with the specified time frame to know the environmental conditions in and around the area.

1.2 Outlines of Monitoring Plan

To assess the environmental condition under the construction of industrial area in and around Thilawa SEZ Zone B, air quality had been monitored from 3 December 2020 – 10 December 2020 as follows;

Table 1.2-1 Outlines of Air Quality Monitoring Plan

Monitoring Date	Monitoring Item	Parameters	Number of Point	Duration	Monitoring Methodology
From 3 December – 10 December, 2020	Air Quality	CO, NO ₂ , PM _{2.5} , PM ₁₀ and SO ₂	1	7 Days	On site measurement by Haz-Scanner Environmental Perimeter Air Station (EPAS)

Source: Myanmar Koei International Ltd.



CHAPTER 2: AIR QUALITY MONITORING

2.1 Monitoring Item

The parameters for air quality monitoring were CO, NO₂, PM_{2.5}, PM₁₀ and SO₂.

2.2 Monitoring Location

The air quality measurement equipment, "Haz-Scanner Environmental Perimeter Air Station (EPAS) was set up at the south of the Thilawa SEZ Zone B, N: 16°39'24.20", E: 96°17'15.80", inside the monastery compound of Phalan village, surrounded by the residential houses of Phalan village in the south and fields in west, Thilawa SEZ Zone A in north, local Thilawa Industrial Zone in northeast and operation of Thilawa SEZ Zone B in east, north, north-northwest, northwest and northeast respectively. The air quality monitoring is carried out above location where is near to the residential houses of Phalan village. Possible emission sources are dust emissions from construction activities and exhaust gas emissions from construction fuel-burning equipment and daily human activities in Phalan village. The location of air quality monitoring is shown in the Figure 2.2-1.



Source: Google Earth

Figure 2.2-1 Location of Air Quality Monitoring Point

2.3 Monitoring Period

Air quality monitoring was conducted seven consecutive days from 3 December, 2020 – 10 December, 2020.



2.4 Monitoring Method

Monitoring of CO, NO₂, PM_{2.5}, PM₁₀ and SO₂ were conducted by referring to the recommendation of the United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA). The Haz-Scanner EPAS was used to collect ambient air pollutants. The EPAS measures automatically every one minute and directly reads and records onsite for CO, NO₂, PM_{2.5}, PM₁₀ and SO₂. The status of air quality monitoring is shown in Figure 2.4-1.



Source: Myanmar Koei International Ltd.

Figure 2.4-1 Status of Air Quality Monitoring Point

2.5 Monitoring Results

The daily average value of air quality monitoring results of CO, NO₂, PM_{2.5}, PM₁₀ and SO₂ are described in Table 2.5-1. Comparing with the target value of CO, NO₂, PM_{2.5}, PM₁₀ and SO₂ prescribed in EIA report for Thilawa SEZ development project Zone B, seven days average concentration of CO and SO₂ were lower than the target value and seven days average concentration of NO₂, PM_{2.5} and PM₁₀ were higher than the target value. Moreover, daily average concentration of NO₂ and PM_{2.5} measured results for seven days, daily average concentration of PM₁₀ measured results for five days and daily average concentration of SO₂ measured results for four days exceeded the target value.

Table 2.5-1 Air Quality Monitoring Result (Daily Average) During Construction and Non-Construction Period

Date	CO mg/m ³	NO ₂ mg/m ³	PM _{2.5} mg/m ³	PM ₁₀ mg/m ³	SO ₂ mg/m ³
03~04 December, 2020	0.159	0.132	0.030	0.038	0.022
04~05 December, 2020	0.165	0.136	0.038	0.048	0.030
05~06 December, 2020	0.133	0.139	0.053	0.065	0.021
06~07 December, 2020	0.186	0.155	0.070	0.091	0.027
07~08 December, 2020	0.157	0.161	0.057	0.079	0.015
08~09 December, 2020	0.162	0.145	0.108	0.147	0.013
09~10 December, 2020	0.154	0.139	0.059	0.085	0.015
7 Days Average Value	0.159	0.144	0.059	0.079	0.020
Target Value	10.26	0.1	0.025	0.05	0.02

Note: Red color mentions the exceeded value for NO₂, PM_{2.5}, PM₁₀ and SO₂.

The target value of CO, NO₂ and SO₂ were converted from ppm units to mg/m³. The conversion equation are as follows;

1. $(CO, \text{mg}/\text{m}^3) = (CO, \text{ppm}) * (\text{Molecular Weight of CO (28)}) / 24.45 \text{ at } 25^\circ\text{C and 1 atm condition}$
2. $(NO_2, \text{mg}/\text{m}^3) = (NO_2, \text{ppm}) * (\text{Molecular Weight of NO}_2 (46)) / 24.45 \text{ at } 25^\circ\text{C and 1 atm condition}$
3. $(SO_2, \text{mg}/\text{m}^3) = (SO_2, \text{ppm}) * (\text{Molecular Weight of SO}_2 (64)) / 24.45 \text{ at } 25^\circ\text{C and 1 atm condition}$

Source: Myanmar Koei International Ltd.

Construction activities of Thilawa SEZ Zone B during the air quality monitoring period are described in Table 2.5-2. NO₂, PM_{2.5}, PM₁₀ and SO₂ results during construction period are described in Table 2.5-3, Table 2.5-4, Table 2.5-5 and Table 2.5-6. During construction period, (Day 1 to Day 7) daily average results for NO₂ and PM₁₀ were lower than the target value. During construction period, (Day 2 to Day 5 and Day 7) daily average results for PM_{2.5} were lower than the target value while (Day 1 and Day 6) daily average results for PM_{2.5} were slightly higher than the target value. During construction period, (Day 5 to Day 7) daily average results for SO₂ were lower than the target value while (Day 1 to Day 4) daily average results for SO₂ were higher than the target value. During construction period, seven days average value of NO₂, PM_{2.5} and PM₁₀ were lower than the target value but seven days average value of SO₂ exceeded the target value.

Table 2.5-2 Construction Activities of Thilawa SEZ Zone B

Date	Time	Construction Activities
3 December 2020	8:00-17:00	BL-3 Land grading work (Phase-3)
4 December 2020	8:00-17:00	BL-3 Land grading work and canal-4 dewatering work (Phase-3)
5 December 2020	8:00-17:00	Top soil cleaning work at administration way and Canal-4 Dewatering work (Phase-3)
6 December 2020	8:00-17:00	Canal-4 dewatering work (Phase-3)
7 December 2020	8:00-17:00	BL-3 Land grading work and canal-4 dewatering work (Phase-3)
8 December 2020	8:00-17:00	Top soil cleaning work at administration way and Canal-4 Dewatering work (Phase-3)
9 December 2020	8:00-17:00	Dewatering and preparation work at canal-4 (Phase-3)
10 December 2020	8:00-17:00	Administration way top soil cleaning work and precast road curb unloading work (Phase-3)

Source: Myanmar Japan Thilawa Development Ltd.

Table 2.5-3 NO₂ Results (During Construction Period)

Day	Construction Time for each day	NO ₂
		mg/m ³
Day 1	8:00-17:00	0.024
Day 2	8:00-17:00	0.016
Day 3	8:00-17:00	0.017
Day 4	8:00-17:00	0.033
Day 5	8:00-17:00	0.033
Day 6	8:00-17:00	0.021
Day 7	8:00-17:00	0.020
7 days Average value		0.024
Target Value	-	0.1

Source: Myanmar Koei International Ltd.



Table 2.5-4 PM_{2.5} Results (During Construction Period)

Day	Construction Time for each day	PM _{2.5}
		mg/m ³
Day 1	8:00-17:00	0.026
Day 2	8:00-17:00	0.011
Day 3	8:00-17:00	0.012
Day 4	8:00-17:00	0.005
Day 5	8:00-17:00	0.011
Day 6	8:00-17:00	0.027
Day 7	8:00-17:00	0.015
7 days Average value		0.015
Target Value	-	0.025

Note: Red color mentions the exceeded value than target value

Source: Myanmar Koei International Ltd.

Table 2.5-5 PM₁₀ Results (During Construction Period)

Day	Construction Time for each day	PM ₁₀
		mg/m ³
Day 1	8:00-17:00	0.032
Day 2	8:00-17:00	0.023
Day 3	8:00-17:00	0.021
Day 4	8:00-17:00	0.015
Day 5	8:00-17:00	0.022
Day 6	8:00-17:00	0.037
Day 7	8:00-17:00	0.027
7 days Average value		0.025
Target Value	-	0.05

Source: Myanmar Koei International Ltd.

Table 2.5-6 SO₂ Results (During Construction Period)


Day	Construction Time for each day	SO ₂
		mg/m ³
Day 1	8:00-17:00	0.037
Day 2	8:00-17:00	0.058
Day 3	8:00-17:00	0.035
Day 4	8:00-17:00	0.051
Day 5	8:00-17:00	0.018
Day 6	8:00-17:00	0.013
Day 7	8:00-17:00	0.017
7 days Average value		0.033
Target Value	-	0.02

Note: Red color mentions the exceeded value than target value

Source: Myanmar Koei International Ltd.



Wind direction and wind speed were measured at AQ-1. Hourly average values of measured wind direction and wind speed data are described in Appendix-1. Status of air quality monitoring point and wind direction are described in Figure 2.5-1. Depending on the wind direction, West-Northwest (WNW), Northwest (NW), North-Northwest (NNW), North (N), North-Northeast (NNE), Northeast (NE), East-Northeast (ENE) and East (E) directions are assumed to come from the construction site of Zone B.

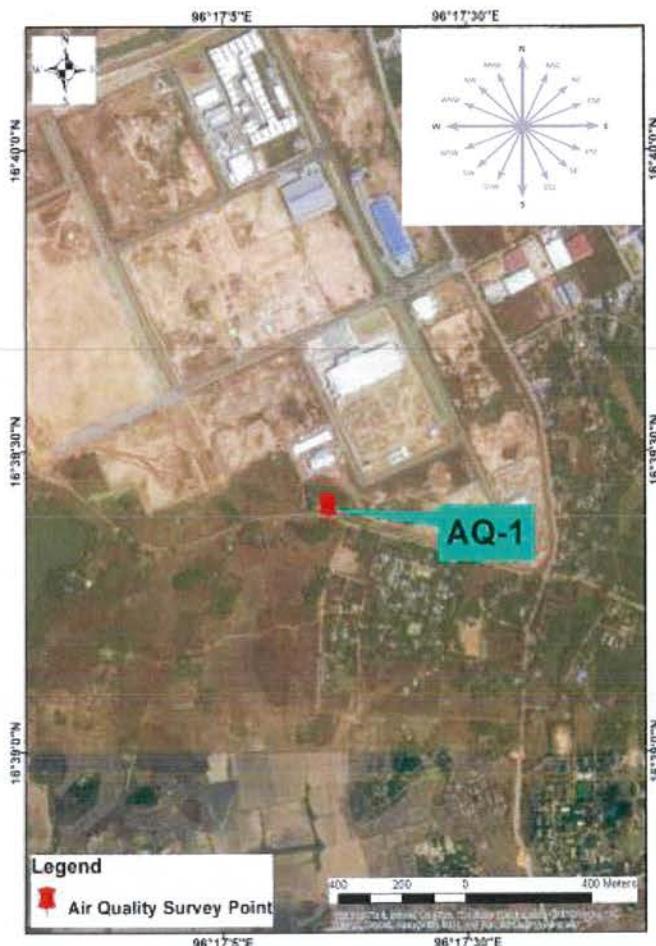

Source: Google Earth

Figure 2.5-1 Status of Air Quality Monitoring Point and Wind Direction

Remark: **N** North **NNE** North-Northeast **NE** Northeast **ENE** East-Northeast **E** East **ESE** East-Southeast **SE** Southeast **SSE** South-Southeast **S** South **SSW** South-Southwest **SW** Southwest **WSW** West-Southwest **W** West **WNW** West-Northwest **NW** Northwest **NNW** North-Northwest

Overall summary of total exceeded hours for Day 1 to Day 7 during construction and non-construction time for PM_{2.5} and SO₂ are shown in Table 2.5-7 and Table 2.5-8. The summary of wind direction at AQ-1 is shown in Table 2.5-9.

Based on the summary table of total exceeded hours for PM_{2.5}, the total exceeded hours for seven days during construction and non-construction were 103 hours but exceeded hours for construction time was 12 hours. After detailed analyzed the PM_{2.5} exceeded time according to the wind direction during construction



period, 10 hours exceeded are come from outside of Zone B and 2 hours exceeded are come from construction site of Zone B.

Based on the summary table of total exceeded hours for SO₂, the total exceeded hours for seven days during construction and non-construction were 16 hours but exceeded hours for construction time was 16 hours. After detailed analyzed the SO₂ exceeded time according to the wind direction during construction period, 9 hours exceeded are come from outside of Zone B and 7 hours exceeded are come from construction site of Zone B.

According to the summary of wind direction at AQ-1, 35.8 % come from outside of Zone B and 64.2 % come from inside of Zone B.

Possible emission sources for PM_{2.5} are affected from natural origin such as dust from unpaved land area from outside of Zone B, transportation in and around the monitoring area and construction activities of Zone B.

Possible emission sources for SO₂ are affected from the combustion of fuel for vehicles from nearby roads, operation activities of Thilawa Port, operation activities of local industrial zone and construction activities of Zone B.

Table 2.5-7 Summary of Total Exceeded Hours for Day 1 to Day 7 During construction and non-Construction Period for PM_{2.5}

PM _{2.5}								
	Construction Time for each day	Total Exceeded hours	Construction Period exceeded hours	Non-construction period exceeded hours	Non-construction period (wind from Zone B)	Non-construction period (wind from other sides)	Construction period (wind from Zone B)	Construction period (wind from other sides)
Day-1	(8:00-17:00)	11	3	8	5	3	0	3
Day-2	(8:00-17:00)	14	1	13	13	0	1	0
Day-3	(8:00-17:00)	14	1	13	9	4	0	1
Day-4	(8:00-17:00)	15	0	15	4	11	0	0
Day-5	(8:00-17:00)	15	1	14	2	12	0	1
Day-6	(8:00-17:00)	18	3	15	8	7	1	2
Day-7	(8:00-17:00)	16	3	13	7	6	0	3
Total		103	12	91	48	43	2	10

Source: Myanmar Koei International Ltd.



Table 2.5-8 Summary of Total Exceeded Hours for Day 1 to Day 7 During construction and non-Construction Period for SO₂

SO ₂								
	Construction Time for each day	Total Exceeded hours	Construction Period exceeded hours	Non-construction period exceeded hours	Non-construction period (wind from Zone B)	Non-construction period (wind from other sides)	Construction period (wind from Zone B)	Construction period (wind from other sides)
Day-1	(8:00-17:00)	4	4	0	0	0	1	3
Day-2	(8:00-17:00)	4	4	0	0	0	2	2
Day-3	(8:00-17:00)	3	3	0	0	0	2	1
Day-4	(8:00-17:00)	4	4	0	0	0	2	2
Day-5	(8:00-17:00)	0	0	0	0	0	0	0
Day-6	(8:00-17:00)	0	0	0	0	0	0	0
Day-7	(8:00-17:00)	1	1	0	0	0	0	1
Total		16	16	0	0	0	7	9

Source: Myanmar Koei International Ltd.

Table 2.5-9 Summary of Wind Direction at AQ-1

Wind Direction	All Day	Day Time	Night Time	Inside/Outside Zone B	
				Inside Zone B	Outside Zone B
N	5.8%	9.3%	2.2%	59.6%	Inside Zone B
NNE	13.5%	13.7%	13.3%		
NE	18.5%	15.9%	21.0%		
ENE	13.9%	15.1%	12.7%		
E	8.0%	9.1%	6.9%		
ESE	8.9%	9.3%	8.5%	35.8%	Outside Zone B
SE	5.7%	5.4%	6.0%		
SSE	4.8%	2.0%	7.5%		
S	3.7%	3.0%	4.4%		
SSW	4.3%	3.8%	4.8%		
SW	6.1%	5.0%	7.1%	4.6%	Inside Zone B
WSW	1.7%	1.2%	2.2%		
W	0.8%	0.8%	0.8%		
WNW	0.6%	0.4%	0.8%		
NW	1.6%	2.4%	0.8%		
NNW	2.4%	3.8%	1.0%		

Source: Myanmar Koei International Ltd.



CHAPTER 3: CONCLUSION AND RECOMMENDATION

The result of seven days average air quality of CO and SO₂ during seven days monitoring did not exceed the target value, thus there are no impacts on the surrounding environments. The result of seven days average air quality of NO₂, PM_{2.5} and PM₁₀ were higher than the target value. In addition, daily average concentration of NO₂ and PM_{2.5} measured results for seven days, daily average concentration of PM₁₀ measured results for five days and daily average concentration of SO₂ measured results for four days exceeded the target value. During construction period, (Day 1 to Day 7) daily average values for NO₂ and PM₁₀ were lower than the target value. However, daily average results (Day 1 and Day 6) for PM_{2.5} and daily average results (Day 1 to Day 4) for SO₂ were higher than the target value.

During the seven days monitoring period, 103 hours results were exceeded for PM_{2.5}. According to wind direction of Zone B during the construction period, total 12 exceeded hours are during construction period, 10 exceeded hours are come from outside of Zone B and 2 exceeded hours are come from construction site of Zone B. Possible emission sources for PM_{2.5} are affected from natural origin such as dust from unpaved land area from outside of Zone B, transportation in and around the monitoring area and construction activities of Zone B. According to US Environmental Protection Agency (EPA) and WHO' health effect of particulate matter, there is no evidence of safe level of exposure or a threshold below which no adverse health effects occur. Exposure to PM_{2.5} reduces the life expectancy of the population of the Region by about 8.6 months on average. Short term (hours, days) exposure to PM_{2.5} can aggravate lung disease, causing asthma attacks and acute bronchitis, and may also increase susceptibility to respiratory infections. In people with heart disease, short term exposures have been linked to heart attacks and arrhythmias. However, healthy children and adults have not been reported to suffer serious effects from short term exposures. Long term exposures (months, years) have been associated with problems such as reduced lung function and the development of chronic bronchitis and even premature death.

During the seven days monitoring period, 16 hours results were exceeded for SO₂. According to wind direction of Zone B, total 16 exceeded hours are during construction period and 9 exceeded hours are come from outside of Zone B and 7 exceeded hours are come from construction site Zone B. Possible emission sources for SO₂ are affected from the combustion of fuel for vehicles from nearby roads, operation activities of Thilawa Port, operation activities of local industrial zone and construction activities of Zone B. In the public health statement SO₂ reported by ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) in US, 100 ppm (261.8 mg/m³) SO₂ is considered immediately dangerous to life and health (short term). Lung function changes observed when 0.4 to 3 ppm (1.05mg/m³ to 7.85 mg/m³) exposure for 20 years or more (long term). Therefore, although the target value of SO₂ was exceeded during monitoring period but it is considered that there is no significant impact on human health.

As for future subject for air quality monitoring in Zone B, the following action may be taken to achieve the target level:

- 1) To spray the water during construction period.
- 2) To control the speed limit of all machinery & vehicle (25km/hr) on site to avoid excessive dust creation and to minimize air pollution by the exhaust fumes.
- 3) To conduct the proper operation (stop idling while no operation).
- 4) To implement the regular maintenance of machine used for construction activities.
- 5) To give awareness training to workers on machinery.
- 6) To check and maintain the generator regularly.

The periodical monitoring will be necessary to grasp the environmental conditions in construction stage of Thilawa SEZ Zone B. The mitigation measures for environmental management will be considered in collected periodical environmental data and has to be reviewed in future.



APPENDIX-1 HOURLY AIR RESULTS



Air Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area Thilawa SEZ Zone B
 (Phase 3 & 4 Construction Stage, FY December 2020)

Date	Time	CO	NO ₂	PM _{2.5}	PM ₁₀	SO ₂	Wind Speed	Wind Direction
		mg/m ³	mg/m ³	Hourly	mg/m ³	Hourly	mg/m ³	Hourly
03 Dec, 2020	12:00 ~ 12:59	0.000	0.004	0.017	0.013	0.42	51.33	NE
03 Dec, 2020	13:00 ~ 13:59	0.000	0.004	0.068	0.080	0.50	234.83	SW
03 Dec, 2020	14:00 ~ 14:59	0.000	0.004	0.041	0.060	0.044	0.53	223.17
03 Dec, 2020	15:00 ~ 15:59	0.000	0.004	0.002	0.003	0.106	0.50	139.67
03 Dec, 2020	16:00 ~ 16:59	0.244	0.004	0.113	0.121	0.020	0.35	158.50
03 Dec, 2020	17:00 ~ 17:59	0.633	0.034	0.119	0.150	0.013	0.02	193.50
03 Dec, 2020	18:00 ~ 18:59	0.041	0.119	0.006	0.040	0.013	0.33	195.67
03 Dec, 2020	19:00 ~ 19:59	0.190	0.135	0.013	0.014	0.013	0.23	303.00
03 Dec, 2020	20:00 ~ 20:59	0.327	0.138	0.017	0.039	0.013	0.08	198.33
03 Dec, 2020	21:00 ~ 21:59	0.270	0.175	0.037	0.051	0.013	0.13	172.83
03 Dec, 2020	22:00 ~ 22:59	0.217	0.201	0.029	0.036	0.013	0.02	163.50
03 Dec, 2020	23:00 ~ 23:59	0.300	0.215	0.043	0.050	0.013	0.02	86.50
04 Dec, 2020	0:00 ~ 0:59	0.129	0.214	0.021	0.022	0.013	0.03	E
04 Dec, 2020	1:00 ~ 1:59	0.163	0.226	0.051	0.054	0.013	0.00	91.33
04 Dec, 2020	2:00 ~ 2:59	0.169	0.240	0.044	0.054	0.013	0.00	E
04 Dec, 2020	3:00 ~ 3:59	0.179	0.255	0.005	0.005	0.013	0.22	80.17
04 Dec, 2020	4:00 ~ 4:59	0.163	0.260	0.037	0.044	0.013	0.27	E
04 Dec, 2020	5:00 ~ 5:59	0.156	0.253	0.029	0.033	0.013	0.22	25.50
04 Dec, 2020	6:00 ~ 6:59	0.217	0.251	0.021	0.026	0.013	0.48	NNE
04 Dec, 2020	7:00 ~ 7:59	0.211	0.236	0.007	0.015	0.013	0.22	48.67
04 Dec, 2020	8:00 ~ 8:59	0.126	0.168	0.003	0.003	0.013	0.50	31.33
04 Dec, 2020	9:00 ~ 9:59	0.073	0.021	0.001	0.003	0.013	0.27	NNE
04 Dec, 2020	10:00 ~ 10:59	0.019	0.004	0.002	0.003	0.013	1.03	33.00
04 Dec, 2020	11:00 ~ 11:59	0.000	0.004	0.003	0.005	0.033	1.18	NNE

Max	0.633	0.260	0.119	0.150	0.106
Avg	0.159	0.132	0.030	0.038	0.022
Min	0.000	0.004	0.001	0.003	0.013



Air Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area Thilawa SEZ Zone B
 (Phase 3 & 4 Construction Stage, FY December 2020)

Date	Time	CO	NO ₂	PM _{2.5}	PM ₁₀	SO ₂	Wind Speed	Wind Direction
		mg/m ³ Hourly	kph	Deg.				
04 Dec, 2020	12:00 ~ 12:59	0.000	0.004	0.002	0.009	0.072	1.17	90.67 E
04 Dec, 2020	13:00 ~ 13:59	0.000	0.004	0.028	0.068	0.100	1.02	90.67 E
04 Dec, 2020	14:00 ~ 14:59	0.000	0.004	0.004	0.037	0.127	0.90	94.67 E
04 Dec, 2020	15:00 ~ 15:59	0.000	0.004	0.022	0.042	0.139	0.93	110.67 ESE
04 Dec, 2020	16:00 ~ 16:59	0.158	0.004	0.006	0.006	0.037	0.88	106.17 ESE
04 Dec, 2020	17:00 ~ 17:59	0.335	0.004	0.052	0.057	0.013	0.33	100.83 E
04 Dec, 2020	18:00 ~ 18:59	0.529	0.060	0.058	0.076	0.013	0.20	93.83 E
04 Dec, 2020	19:00 ~ 19:59	0.419	0.133	0.035	0.064	0.013	0.00	66.33 ENE
04 Dec, 2020	20:00 ~ 20:59	0.330	0.191	0.050	0.055	0.013	0.00	68.00 ENE
04 Dec, 2020	21:00 ~ 21:59	0.384	0.224	0.056	0.065	0.013	0.02	93.67 E
04 Dec, 2020	22:00 ~ 22:59	0.226	0.252	0.059	0.067	0.013	0.03	81.17 E
04 Dec, 2020	23:00 ~ 23:59	0.230	0.252	0.059	0.068	0.013	0.00	29.50 NNE
05 Dec, 2020	0:00 ~ 0:59	0.161	0.263	0.079	0.090	0.013	0.00	43.33 NE
05 Dec, 2020	1:00 ~ 1:59	0.122	0.259	0.024	0.025	0.013	0.57	54.33 NE
05 Dec, 2020	2:00 ~ 2:59	0.139	0.254	0.050	0.054	0.013	0.28	44.50 NE
05 Dec, 2020	3:00 ~ 3:59	0.163	0.253	0.077	0.085	0.013	0.38	41.00 NE
05 Dec, 2020	4:00 ~ 4:59	0.145	0.254	0.080	0.090	0.013	0.50	43.50 NE
05 Dec, 2020	5:00 ~ 5:59	0.148	0.255	0.056	0.067	0.013	0.42	40.83 NE
05 Dec, 2020	6:00 ~ 6:59	0.166	0.242	0.051	0.060	0.013	0.72	66.83 ENE
05 Dec, 2020	7:00 ~ 7:59	0.148	0.218	0.016	0.020	0.013	0.85	68.83 ENE
05 Dec, 2020	8:00 ~ 8:59	0.101	0.116	0.003	0.004	0.013	0.98	69.00 ENE
05 Dec, 2020	9:00 ~ 9:59	0.036	0.004	0.007	0.010	0.013	1.28	72.17 ENE
05 Dec, 2020	10:00 ~ 10:59	0.001	0.004	0.007	0.010	0.013	1.37	58.67 ENE
05 Dec, 2020	11:00 ~ 11:59	0.009	0.004	0.020	0.025	0.013	1.17	73.00 ENE

Max	0.529	0.263	0.080	0.090	0.139
Avg	0.165	0.136	0.038	0.048	0.030
Min	0.000	0.004	0.002	0.004	0.013



Air Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area Thilawa SEZ Zone B
 (Phase 3 & 4 Construction Stage, FY December 2020)

Date	Time	CO	NO ₂	PM _{2.5}	PM ₁₀	SO ₂	Wind Speed	Wind Direction
		mg/m ³ Hourly	kph	Deg. Hourly Direction				
05 Dec, 2020	12:00	~ 12.59	0.002	0.004	0.003	0.013	0.025	0.77 73.33 ENE
05 Dec, 2020	13:00	~ 13.59	0.000	0.004	0.008	0.033	0.085	0.85 76.33 ENE
05 Dec, 2020	14:00	~ 14.59	0.000	0.004	0.004	0.021	0.088	0.70 43.50 NE
05 Dec, 2020	15:00	~ 15.59	0.003	0.004	0.063	0.085	0.052	0.65 195.67 SSW
05 Dec, 2020	16:00	~ 16.59	0.132	0.004	0.005	0.006	0.013	0.80 185.00 S
05 Dec, 2020	17:00	~ 17.59	0.385	0.004	0.039	0.040	0.013	0.27 122.67 ESE
05 Dec, 2020	18:00	~ 18.59	0.410	0.089	0.093	0.119	0.013	0.02 195.83 SSW
05 Dec, 2020	19:00	~ 19.59	0.095	0.161	0.018	0.019	0.013	0.35 113.33 ESE
05 Dec, 2020	20:00	~ 20.59	0.175	0.198	0.042	0.046	0.013	0.57 99.83 E
05 Dec, 2020	21:00	~ 21.59	0.228	0.216	0.047	0.051	0.013	0.22 90.50 E
05 Dec, 2020	22:00	~ 22.59	0.176	0.232	0.061	0.067	0.013	0.00 104.33 ESE
05 Dec, 2020	23:00	~ 23.59	0.175	0.241	0.093	0.103	0.013	0.02 145.17 SE
06 Dec, 2020	0:00	~ 0.59	0.324	0.244	0.153	0.184	0.013	0.00 69.33 ENE
06 Dec, 2020	1:00	~ 1.59	0.114	0.261	0.140	0.188	0.013	0.07 45.83 NE
06 Dec, 2020	2:00	~ 2.59	0.122	0.273	0.172	0.195	0.013	0.17 28.17 NNE
06 Dec, 2020	3:00	~ 3.59	0.094	0.269	0.021	0.023	0.013	0.27 26.50 NNE
06 Dec, 2020	4:00	~ 4.59	0.124	0.254	0.081	0.096	0.013	0.27 33.00 NNE
06 Dec, 2020	5:00	~ 5.59	0.127	0.254	0.075	0.083	0.013	0.42 39.67 NE
06 Dec, 2020	6:00	~ 6.59	0.170	0.249	0.075	0.088	0.013	0.08 21.67 NNE
06 Dec, 2020	7:00	~ 7.59	0.193	0.239	0.055	0.062	0.013	0.37 31.50 NNE
06 Dec, 2020	8:00	~ 8.59	0.116	0.126	0.006	0.007	0.013	0.82 55.83 NE
06 Dec, 2020	9:00	~ 9.59	0.026	0.004	0.005	0.006	0.013	0.98 63.00 ENE
06 Dec, 2020	10:00	~ 10.59	0.000	0.004	0.009	0.015	0.013	0.98 49.67 NE
06 Dec, 2020	11:00	~ 11.59	0.000	0.004	0.003	0.006	0.013	0.97 52.17 NE

Max	0.410	0.273	0.172	0.195	0.088
Avg	0.133	0.139	0.053	0.065	0.021
Min	0.000	0.004	0.003	0.006	0.013



Air Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area Thilawa SEZ Zone B
 (Phase 3 & 4 Construction Stage, FY December 2020)

Date	Time	CO		NO ₂		PM _{2.5}		PM ₁₀		SO ₂		Wind Speed kph	Wind Direction	
		Hourly	mg/m ³	Hourly	mg/m ³	Hourly	mg/m ³	Hourly	mg/m ³	Hourly	Deg.	Hourly		
06 Dec, 2020	12:00	~	12:59	0.000	0.004	0.002	0.010	0.020	0.072	0.73	46.33	NE		
06 Dec, 2020	13:00	~	13:59	0.000	0.004	0.002	0.021	0.087	0.73	46.50	NE			
06 Dec, 2020	14:00	~	14:59	0.000	0.004	0.003	0.049	0.149	0.63	60.50	ENE			
06 Dec, 2020	15:00	~	15:59	0.001	0.004	0.007	0.007	0.111	0.52	177.67	S			
06 Dec, 2020	16:00	~	16:59	0.059	0.004	0.001	0.001	0.037	0.70	220.67	SW			
06 Dec, 2020	17:00	~	17:59	0.364	0.004	0.033	0.035	0.013	0.30	206.00	SSW			
06 Dec, 2020	18:00	~	18:59	0.472	0.079	0.099	0.118	0.013	0.03	163.00	SSE			
06 Dec, 2020	19:00	~	19:59	0.141	0.140	0.074	0.101	0.013	0.02	131.67	SE			
06 Dec, 2020	20:00	~	20:59	0.263	0.194	0.062	0.068	0.013	0.02	148.50	SSE			
06 Dec, 2020	21:00	~	21:59	0.308	0.235	0.041	0.060	0.013	0.00	167.33	SSE			
06 Dec, 2020	22:00	~	22:59	0.312	0.252	0.075	0.091	0.013	0.00	161.83	SSE			
06 Dec, 2020	23:00	~	23:59	0.268	0.272	0.073	0.077	0.013	0.00	152.67	SSE			
07 Dec, 2020	0:00	~	0:59	0.198	0.273	0.072	0.077	0.013	0.08	162.17	SSE			
07 Dec, 2020	1:00	~	1:59	0.282	0.272	0.129	0.153	0.013	0.00	35.67	NE			
07 Dec, 2020	2:00	~	2:59	0.208	0.276	0.171	0.226	0.013	0.00	119.00	ESE			
07 Dec, 2020	3:00	~	3:59	0.177	0.271	0.177	0.225	0.013	0.00	114.00	ESE			
07 Dec, 2020	4:00	~	4:59	0.174	0.281	0.164	0.207	0.013	0.00	65.83	ENE			
07 Dec, 2020	5:00	~	5:59	0.264	0.289	0.182	0.243	0.013	0.00	46.17	NE			
07 Dec, 2020	6:00	~	6:59	0.371	0.293	0.211	0.276	0.013	0.02	46.83	NE			
07 Dec, 2020	7:00	~	7:59	0.278	0.297	0.070	0.090	0.013	0.27	29.17	NNE			
07 Dec, 2020	8:00	~	8:59	0.171	0.238	0.005	0.005	0.013	0.45	25.00	NNE			
07 Dec, 2020	9:00	~	9:59	0.122	0.035	0.005	0.006	0.013	0.40	15.83	NNE			
07 Dec, 2020	10:00	~	10:59	0.023	0.004	0.005	0.007	0.013	0.57	29.00	NNE			
07 Dec, 2020	11:00	~	11:59	0.000	0.004	0.017	0.032	0.013	0.57	84.67	E			

Max	0.472	0.297	0.211	0.276	0.149
Avg	0.186	0.155	0.070	0.091	0.027
Min	0.000	0.004	0.001	0.001	0.013



Air Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area Thilawa SEZ Zone B
 (Phase 3 & 4 Construction Stage, FY December 2020)

Date	Time	CO		NO ₂		PM _{2.5}		PM ₁₀		SO ₂		Wind Speed kph	Wind Direction
		Hourly mg/m ³											
07 Dec, 2020	12:00	-	12:59	0.002	0.004	0.008	0.021	0.045	0.050	123.25	ESE		
07 Dec, 2020	13:00	-	13:59	0.047	0.004	0.038	0.074	0.019	0.80	222.33	SW		
07 Dec, 2020	14:00	-	14:59	0.015	0.004	0.006	0.023	0.014	0.75	128.83	SE		
07 Dec, 2020	15:00	-	15:59	0.010	0.004	0.022	0.045	0.018	0.68	130.00	SE		
07 Dec, 2020	16:00	-	16:59	0.130	0.004	0.006	0.006	0.013	0.53	119.33	ESE		
07 Dec, 2020	17:00	-	17:59	0.355	0.004	0.080	0.087	0.013	0.15	188.67	S		
07 Dec, 2020	18:00	-	18:59	0.494	0.097	0.061	0.082	0.013	0.05	175.00	S		
07 Dec, 2020	19:00	-	19:59	0.179	0.162	0.052	0.068	0.013	0.00	175.33	S		
07 Dec, 2020	20:00	-	20:59	0.105	0.241	0.043	0.046	0.013	0.00	163.50	SSE		
07 Dec, 2020	21:00	-	21:59	0.278	0.253	0.066	0.069	0.013	0.00	210.17	SSW		
07 Dec, 2020	22:00	-	22:59	0.193	0.264	0.114	0.126	0.013	0.07	220.50	SW		
07 Dec, 2020	23:00	-	23:59	0.105	0.274	0.111	0.126	0.013	0.00	206.33	SSW		
08 Dec, 2020	0:00	-	0:59	0.167	0.276	0.108	0.120	0.013	0.00	114.83	ESE		
08 Dec, 2020	1:00	-	1:59	0.113	0.280	0.089	0.101	0.013	0.00	130.83	SE		
08 Dec, 2020	2:00	-	2:59	0.162	0.289	0.102	0.136	0.013	0.00	230.00	SW		
08 Dec, 2020	3:00	-	3:59	0.132	0.277	0.122	0.188	0.013	0.00	229.50	SW		
08 Dec, 2020	4:00	-	4:59	0.133	0.279	0.127	0.215	0.013	0.02	133.17	SE		
08 Dec, 2020	5:00	-	5:59	0.221	0.282	0.119	0.207	0.013	0.02	43.67	NE		
08 Dec, 2020	6:00	-	6:59	0.327	0.289	0.011	0.019	0.013	0.08	44.33	NE		
08 Dec, 2020	7:00	-	7:59	0.318	0.303	0.066	0.104	0.013	0.27	31.67	NNE		
08 Dec, 2020	8:00	-	8:59	0.167	0.234	0.000	0.000	0.013	0.27	21.17	NNE		
08 Dec, 2020	9:00	-	9:59	0.072	0.036	0.000	0.000	0.013	0.42	78.17	ENE		
08 Dec, 2020	10:00	-	10:59	0.029	0.004	0.002	0.003	0.013	0.43	77.00	ENE		
08 Dec, 2020	11:00	-	11:59	0.001	0.004	0.016	0.022	0.013	0.53	222.33	SW		

Max	0.494	0.303	0.127	0.215	0.045
Avg	0.157	0.161	0.057	0.079	0.015
Min	0.001	0.004	0.000	0.000	0.013



Air Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area Thilawa SEZ Zone B
 (Phase 3 & 4 Construction Stage, FY December 2020)

Date	Time	CO		NO ₂		PM _{2.5}		PM ₁₀		SO ₂		Wind Speed kph	Wind Direction
		mg/m ³	Hourly										
08 Dec, 2020	12:00	~	12:59	0.000	0.004	0.047	0.075	0.013	0.013	0.68	327.50	NNW	
08 Dec, 2020	13:00	~	13:59	0.033	0.004	0.077	0.109	0.013	0.013	0.45	158.83	SSE	
08 Dec, 2020	14:00	~	14:59	0.076	0.004	0.017	0.024	0.013	0.013	0.60	143.17	SE	
08 Dec, 2020	15:00	~	15:59	0.010	0.004	0.006	0.009	0.013	0.013	0.67	150.83	SSE	
08 Dec, 2020	16:00	~	16:59	0.168	0.004	0.062	0.068	0.013	0.013	0.50	121.00	ESE	
08 Dec, 2020	17:00	~	17:59	0.414	0.005	0.081	0.086	0.013	0.013	0.02	184.33	S	
08 Dec, 2020	18:00	~	18:59	0.306	0.065	0.134	0.154	0.013	0.013	0.02	168.33	SSE	
08 Dec, 2020	19:00	~	19:59	0.349	0.143	0.134	0.158	0.013	0.013	0.07	175.67	S	
08 Dec, 2020	20:00	~	20:59	0.249	0.200	0.107	0.124	0.013	0.013	0.02	128.00	SE	
08 Dec, 2020	21:00	~	21:59	0.352	0.238	0.154	0.178	0.013	0.013	0.00	71.17	ENE	
08 Dec, 2020	22:00	~	22:59	0.344	0.255	0.193	0.239	0.013	0.013	0.00	68.00	ENE	
08 Dec, 2020	23:00	~	23:59	0.053	0.268	0.231	0.289	0.013	0.013	0.00	66.17	ENE	
09 Dec, 2020	0:00	~	0:59	0.215	0.273	0.203	0.265	0.013	0.013	0.00	58.00	ENE	
09 Dec, 2020	1:00	~	1:59	0.144	0.274	0.213	0.296	0.013	0.013	0.02	48.33	NE	
09 Dec, 2020	2:00	~	2:59	0.115	0.266	0.186	0.276	0.013	0.013	0.05	41.50	NE	
09 Dec, 2020	3:00	~	3:59	0.295	0.286	0.171	0.291	0.013	0.013	0.02	148.00	SSE	
09 Dec, 2020	4:00	~	4:59	0.465	0.277	0.204	0.349	0.013	0.013	0.00	149.17	SSE	
09 Dec, 2020	5:00	~	5:59	0.097	0.265	0.041	0.072	0.013	0.013	0.10	24.33	NNE	
09 Dec, 2020	6:00	~	6:59	0.005	0.244	0.197	0.292	0.013	0.013	0.18	226.33	SW	
09 Dec, 2020	7:00	~	7:59	0.115	0.242	0.101	0.117	0.013	0.013	0.15	10.33	N	
09 Dec, 2020	8:00	~	8:59	0.087	0.159	0.027	0.030	0.013	0.013	0.32	10.50	N	
09 Dec, 2020	9:00	~	9:59	0.009	0.004	0.003	0.006	0.013	0.013	0.52	70.17	ENE	
09 Dec, 2020	10:00	~	10:59	0.000	0.004	0.003	0.005	0.013	0.013	0.65	184.00	S	
09 Dec, 2020	11:00	~	11:59	0.000	0.004	0.003	0.009	0.013	0.013	0.62	184.17	S	

Max	0.465	0.286	0.231	0.349	0.013
Avg	0.162	0.145	0.108	0.147	0.013
Min	0.000	0.004	0.003	0.005	0.013



Air Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area Thilawa SEZ Zone B
 (Phase 3 & 4 Construction Stage, FY December 2020)

Date	Time	CO		NO ₂		PM _{2.5}		PM ₁₀		SO ₂		Wind Speed kph	Wind Direction
		mg/m ³	Hourly										
09 Dec, 2020	12:00	~	12:59	0.000	0.004	0.001	0.005	0.018	0.018	0.015	0.012	0.58	WSW
09 Dec, 2020	13:00	~	13:59	0.000	0.004	0.045	0.056	0.042	0.042	0.085	0.015	0.65	SSW
09 Dec, 2020	14:00	~	14:59	0.000	0.004	0.047	0.107	0.014	0.014	0.057	0.015	0.75	SSE
09 Dec, 2020	15:00	~	15:59	0.000	0.004	0.026	0.059	0.016	0.016	0.072	0.013	1.53	ESE
09 Dec, 2020	16:00	~	16:59	0.028	0.004	0.003	0.003	0.013	0.013	0.013	0.013	0.72	103.33
09 Dec, 2020	17:00	~	17:59	0.325	0.004	0.016	0.017	0.013	0.013	0.013	0.013	0.67	ESE
09 Dec, 2020	18:00	~	18:59	0.351	0.058	0.079	0.095	0.013	0.013	0.013	0.013	0.20	138.17
09 Dec, 2020	19:00	~	19:59	0.375	0.119	0.068	0.088	0.013	0.013	0.013	0.013	0.05	SE
09 Dec, 2020	20:00	~	20:59	0.237	0.189	0.046	0.053	0.013	0.013	0.013	0.013	0.05	SSE
09 Dec, 2020	21:00	~	21:59	0.185	0.228	0.060	0.068	0.013	0.013	0.013	0.013	0.02	154.33
09 Dec, 2020	22:00	~	22:59	0.284	0.244	0.084	0.097	0.013	0.013	0.013	0.013	0.07	165.67
09 Dec, 2020	23:00	~	23:59	0.192	0.257	0.087	0.108	0.013	0.013	0.013	0.013	0.02	SSE
10 Dec, 2020	0:00	~	0:59	0.114	0.265	0.097	0.131	0.013	0.013	0.013	0.013	0.02	134.83
10 Dec, 2020	1:00	~	1:59	0.195	0.252	0.134	0.161	0.013	0.013	0.013	0.013	0.00	SE
10 Dec, 2020	2:00	~	2:59	0.132	0.255	0.127	0.177	0.013	0.013	0.013	0.013	0.03	SE
10 Dec, 2020	3:00	~	3:59	0.145	0.261	0.103	0.176	0.013	0.013	0.013	0.013	0.03	E
10 Dec, 2020	4:00	~	4:59	0.190	0.250	0.132	0.202	0.013	0.013	0.013	0.013	0.02	84.33
10 Dec, 2020	5:00	~	5:59	0.253	0.251	0.171	0.314	0.013	0.013	0.013	0.013	0.12	ENE
10 Dec, 2020	6:00	~	6:59	0.360	0.265	0.019	0.020	0.013	0.013	0.013	0.013	0.03	NNE
10 Dec, 2020	7:00	~	7:59	0.184	0.265	0.068	0.098	0.013	0.013	0.013	0.013	0.00	WNNW
10 Dec, 2020	8:00	~	8:59	0.091	0.147	0.003	0.003	0.013	0.013	0.013	0.013	0.10	E
10 Dec, 2020	9:00	~	9:59	0.041	0.006	0.002	0.003	0.013	0.013	0.013	0.013	0.05	NE
10 Dec, 2020	10:00	~	10:59	0.002	0.004	0.002	0.003	0.013	0.013	0.013	0.013	0.57	ENE
10 Dec, 2020	11:00	~	11:59	0.000	0.004	0.004	0.005	0.013	0.013	0.013	0.013	0.63	NNW
												0.77	W

Max	0.375	0.265	0.171	0.314	0.042
Avg	0.154	0.139	0.059	0.085	0.015
Min	0.000	0.004	0.001	0.003	0.013



APPENDIX-2 CERTIFICATE OF CALIBRATION



Certificate of Calibration

Certificate Number: EDCQP200-4.11.5

Environmental Devices Corporation certifies the Haz-Scanner model EPAS is calibrated to published specifications and NIST traceable.

Calibration Dust Specifications are NIST traceable using Coulter Mutisizer II e. ISO12103 – 1 A2 Fine Test Dust and is designed to agree with EPA Class I and Class III FRM and FEM particulate samplers and monitors and EN 12341 and EN 14907 standards.

Gas sensors are Calibrated against NIST/EPA traceable Calibration Gas using NIST primary Flow Standard: LFE774300 to ISO 17025 and EPA Instrumental Test Methods as defined by 40 CFR Part 60.

Quality system standard to meet the requirements of ANSI/ASQC standard Q9000-1994 (ISO 9001), MIL-STD 45662A, and customer's specification if required.

Temperature = 22°C

Relative Humidity = 30%

Atmospheric Pressure = 760 mmHg

Measurement Uncertainty Estimated @ 95% Confidence Level (k=2) using ISO 17025 guidelines.

Model	Serial Number	Calibration Date	Next Calibration Due
EPAS	914-019	June 4, 2020	June 2021

Calibration Span Accessory if purchased	Sensor A K=	Sensor B K=	Model
--	----------------	----------------	-------

Technician	Supervisor
Dan Okuniewicz	Mark Sullivan

Environmental Devices Corporation
4 Wilder Drive Building #15
Plaistow, NH 03865
ISO-9001 Certified







MYANMAR JAPAN THILAWA DEVELOPMENT LIMITED

Thilawa Special Economic Zone (Zone B)

Development Project –Phase 3 and 4

Appendix-D

Noise and Vibration Monitoring Report

December 2020

Environmental Monitoring Report (Construction Phase)



**NOISE AND VIBRATION
MONITORING REPORT
FOR DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AREA
THILAWA SEZ ZONE B
(PHASE 3 & 4 CONSTRUCTION STAGE)**

(QUARTERLY MONITORING)

December 2020
Myanmar Koei International Ltd.



TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1: OUTLINES AND SUMMARY OF MONITORING PLAN	1
1.1 General	1
1.2 Outlines of Monitoring Plan.....	1
CHAPTER 2: NOISE AND VIBRATION LEVEL MONITORING	2
2.1 Monitoring Item	2
2.2 Monitoring Location	2
2.3 Monitoring Method	3
2.4 Monitoring Results.....	4
CHAPTER 3: CONCLUSION AND RECOMMENDATION	10

LIST OF TABLES

Table 1.2-1 Outlines of Noise and Vibration Level Monitoring.....	1
Table 2.1-1 Monitoring Parameters for Noise and Vibration Level	2
Table 2.4-1 Results of Noise Levels (LA_{eq}) Monitoring at NV-1	4
Table 2.4-2 Results of Noise Levels (LA_{eq}) Monitoring at NV-2	4
Table 2.4-3 Hourly Noise Level (LA_{eq}) Monitoring Results at NV-1.....	5
Table 2.4-4 Hourly Noise Level (LA_{eq}) Monitoring Results at NV-2.....	5
Table 2.4-5 Results of Vibration Levels (L_{v10}) Monitoring at NV-1	7
Table 2.4-6 Results of Vibration Levels (L_{v10}) Monitoring at NV-2	7
Table 2.4-7 Results of Hourly Vibration Levels (L_{v10}) Monitoring at NV-1.....	8
Table 2.4-8 Results of Hourly Vibration Levels (L_{v10}) Monitoring at NV-2.....	8

LIST OF FIGURES

Figure 2.2-1 Location of Noise and Vibration Level Monitoring Points.....	2
Figure 2.3-1 Status of Noise and Vibration Level Monitoring at NV-1 and NV-2	3
Figure 2.4-1 Results of Noise Levels (LA_{eq}) Monitoring at NV-1.....	6
Figure 2.4-2 Results of Noise Levels (LA_{eq}) Monitoring at NV-2.....	6
Figure 2.4-3 Results of Vibration Levels (L_{v10}) Monitoring at NV-1	9
Figure 2.4-4 Results of Vibration Levels (L_{v10}) Monitoring at NV-2.....	9



CHAPTER 1: OUTLINES AND SUMMARY OF MONITORING PLAN

1.1 General

Thilawa Special Economic Zone (TSEZ) is located in southern district of Yangon region and about 23 km southeast of Yangon city. As the developer of Thilawa SEZ, Myanmar Japan Thilawa Development Ltd., (MJTD) has a responsibility to carry out regular environmental monitoring in the industrial area of Zone B in accordance with the approved Environmental Impact Assessment (EIA) report with Environmental Management Plan (EMP). MJTD has implemented monitoring various environmental items with the specified time frame to know the environmental conditions in and around the area.

1.2 Outlines of Monitoring Plan

To assess the environmental condition under the construction of industrial area in and around Thilawa SEZ Zone B, noise and vibration levels had been monitored from 3 December 2020 – 8 December 2020 as follows;

Table 1.2-1 Outlines of Noise and Vibration Level Monitoring

Monitoring Date	Monitoring Item	Parameters	Number of Points	Duration	Monitoring Methodology
From 7–8 December 2020	Noise Level	L _{Aeq} (dB)	1 (NV-1)	24 hours	On-site measurement by “Rion NL-42 sound level meter”
From 3–4 December 2020	Noise Level	L _{Aeq} (dB)	1 (NV-2)	24 hours	On-site measurement by “Rion NL-42 sound level meter”
From 7–8 December 2020	Vibration Level	L _{v10} (dB)	1 (NV-1)	24 hours	On-site measurement by “Vibration Level Meter- VM-53A”
From 3–4 December 2020	Vibration Level	L _{v10} (dB)	1 (NV-2)	24 hours	On-site measurement by “Vibration Level Meter- VM-53A”

Source: Myanmar Koei International Ltd.



CHAPTER 2: NOISE AND VIBRATION LEVEL MONITORING

2.1 Monitoring Item

The noise and vibration level monitoring items are shown in Table 2.1-1.

Table 2.1-1 Monitoring Parameters for Noise and Vibration Level

No.	Item	Parameter
1	Noise	A-weighted loudness equivalent (L_{Aeq})
2	Vibration	Vibration level, vertical, percentile (L_{V10})

Source: Myanmar Koei International Ltd.

2.2 Monitoring Location

Noise and vibration levels were measured in the northeast corner of the Thilawa SEZ Zone B, monitoring point (NV-1); N: 16°40'18.22", E: 96°17'18.18" for traffic noise concerned and in the south of the Thilawa SEZ Zone B, monitoring point (NV-2); N: 16°39'24.90", E: 96°17'16.70", inside the monastery compound of Phalan village. The location of the noise and vibration monitoring points are shown in Figure 2.2-1.



Source: Google Earth

Figure 2.2-1 Location of Noise and Vibration Level Monitoring Points

NV-1

NV-1 is located in front of temporary gate of construction site of Thilawa SEZ Zone B and next to Thilawa Development road. The surrounding area are Zone A in the northwest, local industrial zone in the east respectively. Possible sources of noise and vibration is generated from construction activities and road traffic.

NV-2

NV-2 is located at the south of the Thilawa SEZ Zone B, inside the monastery compound of Phalan village, surrounded by the residential houses of Phalan village in the south and fields in west, Thilawa SEZ Zone A in north, local industrial zone in northeast respectively. Possible sources of noise and vibration is generated from construction activities from Zone B and daily human activities from nearby Phalan village.

2.3 Monitoring Method

Noise level was measured by “Rion NL-42 sound level meter” and automatically records every 10 minutes in a memory card. The vibration level meter, VM-53A (Rion Co., Ltd., Japan), was accompanied by a 3-axis accelerometer PV-83C (Rion Co., Ltd.) and it was placed on solid soil ground. Vertical vibration (Z axis), L_v , was measured every 10 minutes within the adaptable range of (10-70) dB at NV-1 and (10-70) dB at NV-2 and recorded to a memory card.

The measurement period of noise and vibration was 24 hours for each monitoring point. The status of the noise and vibration level monitoring on NV-1 and NV-2 are shown in Figure 2.3-1.



Source: Myanmar Koei International Ltd.

Figure 2.3-1 Status of Noise and Vibration Level Monitoring at NV-1 and NV-2

2.4 Monitoring Results

Noise Monitoring Results

Noise monitoring results are separated as daytime (6:00 AM to 10:00 PM) and evening time (10:00 PM to 6:00 AM) time frames for NV-1 and daytime (7:00 AM to 7:00 PM), evening time (7:00 PM to 10:00 PM) and night time (10:00 PM to 7:00 AM) time frames respectively for NV-2. Noise measurement was carried out for one location on a 24-hour basis. The monitoring results are summarized in Table 2.4-1 and Table 2.4-2. Hourly noise level ($L_{A_{eq}}$) monitoring results at NV-1 and NV-2 are shown in Table 2.4-3 and Table 2.4-4. Figure 2.4-1 and Figure 2.4-2 showed the results of noise level ($L_{A_{eq}}$) at NV-1 and NV-2. Comparing with the target value of noise level in construction stage prescribed in EIA report for Thilawa SEZ development project Zone B, all results were under the target values.

Table 2.4-1 Results of Noise Levels ($L_{A_{eq}}$) Monitoring at NV-1

Date	(Traffic Noise Level) Equivalent Noise Level ($L_{A_{eq}}$, dB)	
	Day Time (6:00 AM – 10:00 PM)	Night Time (10:00 PM – 6:00 AM)
7 – 8 December 2020	64	51
Target Value	75	70

Note: Target value is applied to the noise standard along main road stipulated in the Noise Regulation Law (Japan) (Law No. 98 of 1968, Latest Amendment by Law No.91 of 2000).

Source: Myanmar Koei International Ltd.

Table 2.4-2 Results of Noise Levels ($L_{A_{eq}}$) Monitoring at NV-2

Date	(Residential area & monastery located less than 150m from the construction site) Equivalent Noise Level ($L_{A_{eq}}$, dB)		
	Day Time (7:00 AM – 7:00 PM)	Evening Time (7:00 PM – 10:00 PM)	Night Time (10:00 PM – 7:00 AM)
3 – 4 December 2020	50	45	45
Target Value	75	60	55

Note: Target value is applied to the noise level during the construction stage in the EIA Report for Thilawa SEZ Development Project (Industrial Area of Zone B).

Source: Myanmar Koei International Ltd.



Table 2.4-3 Hourly Noise Level (L_{Aeq}) Monitoring Results at NV-1

Date	Time	(L_{Aeq} , dB)	(L_{Aeq} , dB) Each Category	(L_{Aeq} , dB) Target Value	Remark
7 - 8 December 2020	6:00-7:00	61	64	75	No construction Activities
	7:00-8:00	66			
	8:00-9:00	65			
	9:00-10:00	64			
	10:00-11:00	65			Construction activities of Zone B (Phase-3, BL-3 Land grading work, canal-4 dewatering work and top soil cleaning work at administration way)
	11:00-12:00	63			
	12:00-13:00	65			
	13:00-14:00	63			
	14:00-15:00	65			
	15:00-16:00	64			
	16:00-17:00	64			
	17:00-18:00	66			
	18:00-19:00	61			
	19:00-20:00	62			
	20:00-21:00	59	51	70	
	21:00-22:00	52			
	22:00-23:00	53			
	23:00-24:00	51			
	24:00-1:00	46			
	1:00-2:00	48			
	2:00-3:00	45	45	55	No construction Activities
	3:00-4:00	50			
	4:00-5:00	54			
	5:00-6:00	53			


Source: Myanmar Koei International Ltd.

Table 2.4-4 Hourly Noise Level (L_{Aeq}) Monitoring Results at NV-2

Date	Time	(L_{Aeq} , dB)	(L_{Aeq} , dB) Each Category	(L_{Aeq} , dB) Target Value	Remark
3 - 4 December 2020	7:00-8:00	49	50	75	No construction Activities
	8:00-9:00	50			
	9:00-10:00	48			
	10:00-11:00	47			
	11:00-12:00	49			Construction activities of Zone B (Phase-3, BL-3 Land grading work and canal-4 dewatering work)
	12:00-13:00	49			
	13:00-14:00	48			
	14:00-15:00	48			
	15:00-16:00	50			
	16:00-17:00	57			
	17:00-18:00	46			
	18:00-19:00	45			
	19:00-20:00	46	45	60	
	20:00-21:00	45			
	21:00-22:00	44			
	22:00-23:00	44			
	23:00-24:00	43			
	24:00-1:00	43			
	1:00-2:00	42	45	55	
	2:00-3:00	43			
	3:00-4:00	42			
	4:00-5:00	43			
	5:00-6:00	45			
	6:00-7:00	50			


Source: Myanmar Koei International Ltd.



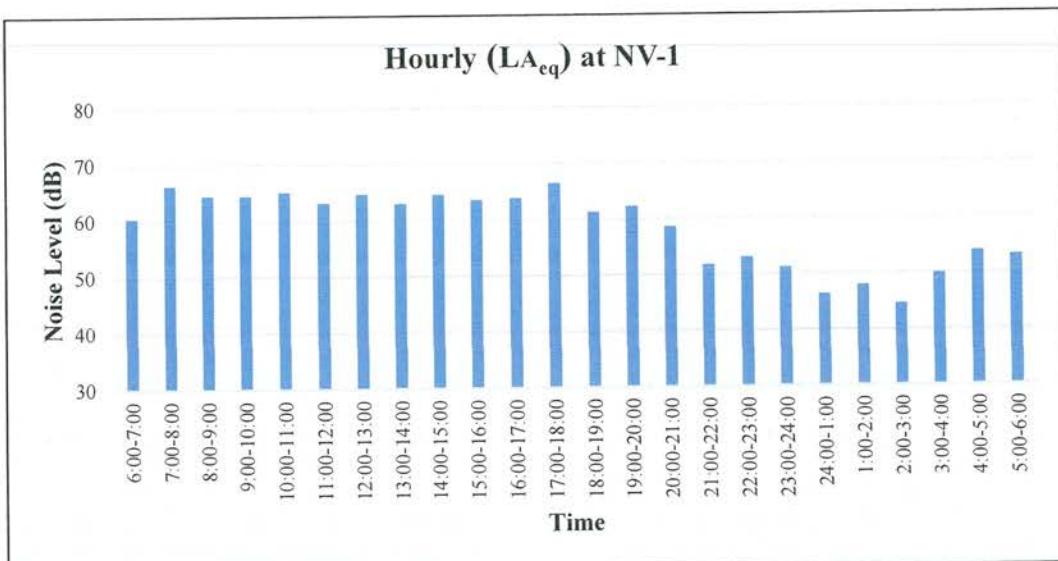

Source: Myanmar Koei International Ltd.

Figure 2.4-1 Results of Noise Levels (LA_{eq}) Monitoring at NV-1

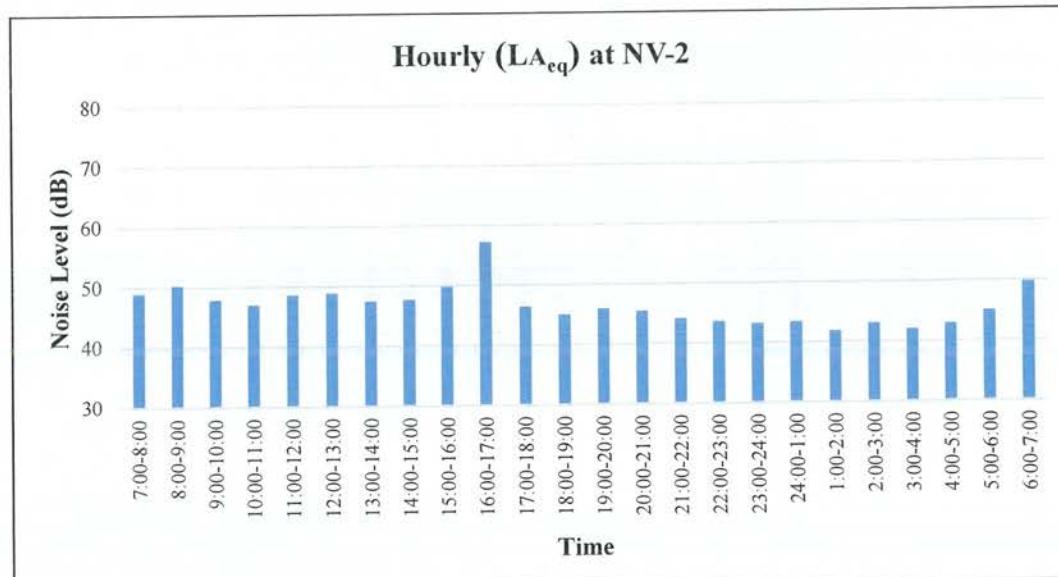

Source: Myanmar Koei International Ltd.

Figure 2.4-2 Results of Noise Levels (LA_{eq}) Monitoring at NV-2



Vibration Monitoring Results

Vibration monitoring results are separated as daytime (7:00 AM to 7:00 PM), evening time (7:00 PM to 10:00 PM) and night time (10:00 PM to 7:00 AM) time frames respectively for both NV-1 and NV-2. Vibration measurement was carried out for one location on a 24-hour basis. The results of vibration level (L_{v10}) monitoring at NV-1 and NV-2 are shown in Table 2.4-5 and Table 2.4-6. Hourly vibration level (L_{v10}) monitoring results at NV-1 and NV-2 are shown in Table 2.4-7 and Table 2.4-8. Figure 2.4-3 and Figure 2.4-4 showed the graph of vibration level monitoring results at NV-1 and NV-2. By comparing with the target vibration level in construction stage in EIA report for Thilawa SEZ development project Zone B, all of results were under the target values.

Table 2.4-5 Results of Vibration Levels (L_{v10}) Monitoring at NV-1

Date	(Residential and commercial and industrial areas) Equivalent Vibration Level (L_{v10} , dB)		
	Day Time (7:00 AM – 7:00 PM)	Evening Time (7:00 PM – 10:00 PM)	Night Time (10:00 PM – 7:00 AM)
7 – 8 December 2020	43	35	30
Target Value	70	70	65

Note: Target value is applied to the vibration level during the construction stage in the EIA Report for Thilawa SEZ Development Project (Industrial Area of Zone B).

Source: Myanmar Koei International Ltd.

Table 2.4-6 Results of Vibration Levels (L_{v10}) Monitoring at NV-2

Date	(Monastery and residential area) Equivalent Vibration Level (L_{v10} , dB)		
	Day Time (7:00 AM – 7:00 PM)	Evening Time (7:00 PM – 10:00 PM)	Night Time (10:00 PM – 7:00 AM)
3 – 4 December 2020	23	17	17
Target Value	65	65	60

Note: Target value is applied to the vibration level during the construction stage in the EIA Report for Thilawa SEZ Development Project (Industrial Area of Zone B).

Source: Myanmar Koei International Ltd.

Table 2.4-7 Results of Hourly Vibration Levels (L_{v10}) Monitoring at NV-1

Date	Time	(L_{v10} , dB)	(L_{v10} , dB) Each Category	(L_{v10} , dB) Target Value	Remark	
7 - 8 December 2020	7:00-8:00	44	43	70	No construction Activities	
	8:00-9:00	44			Construction activities of Zone B (Phase-3, BL-3 Land grading work, canal-4 dewatering work and top soil cleaning work at administration way)	
	9:00-10:00	44				
	10:00-11:00	45				
	11:00-12:00	41				
	12:00-13:00	43				
	13:00-14:00	42				
	14:00-15:00	43				
	15:00-16:00	43				
	16:00-17:00	43				
	17:00-18:00	43	35	70		
	18:00-19:00	41				
	19:00-20:00	38				
	20:00-21:00	34				
	21:00-22:00	24	30	65	No construction Activities	
	22:00-23:00	20				
	23:00-24:00	21				
	24:00-1:00	17				
	1:00-2:00	18				
	2:00-3:00	16				
	3:00-4:00	19				
	4:00-5:00	27				
	5:00-6:00	28				
	6:00-7:00	39				


Source: Myanmar Koei International Ltd.

Table 2.4-8 Results of Hourly Vibration Levels (L_{v10}) Monitoring at NV-2

Date	Time	(L_{v10} , dB)	(L_{v10} , dB) Each Category	(L_{v10} , dB) Target Value	Remark	
3 - 4 December 2020	7:00-8:00	21	23	65	No construction Activities	
	8:00-9:00	23			Construction activities of Zone B (Phase-3, BL-3 Land grading work and canal-4 dewatering work)	
	9:00-10:00	23				
	10:00-11:00	24				
	11:00-12:00	21				
	12:00-13:00	20				
	13:00-14:00	21				
	14:00-15:00	23				
	15:00-16:00	26	17	65		
	16:00-17:00	22				
	17:00-18:00	24				
	18:00-19:00	19				
	19:00-20:00	18				
	20:00-21:00	17				
	21:00-22:00	15				
	22:00-23:00	14				
	23:00-24:00	13	17	60	No construction Activities	
	24:00-1:00	15				
	1:00-2:00	14				
	2:00-3:00	12				
	3:00-4:00	12				
	4:00-5:00	14				
	5:00-6:00	23				
	6:00-7:00	21				


Source: Myanmar Koei International Ltd.



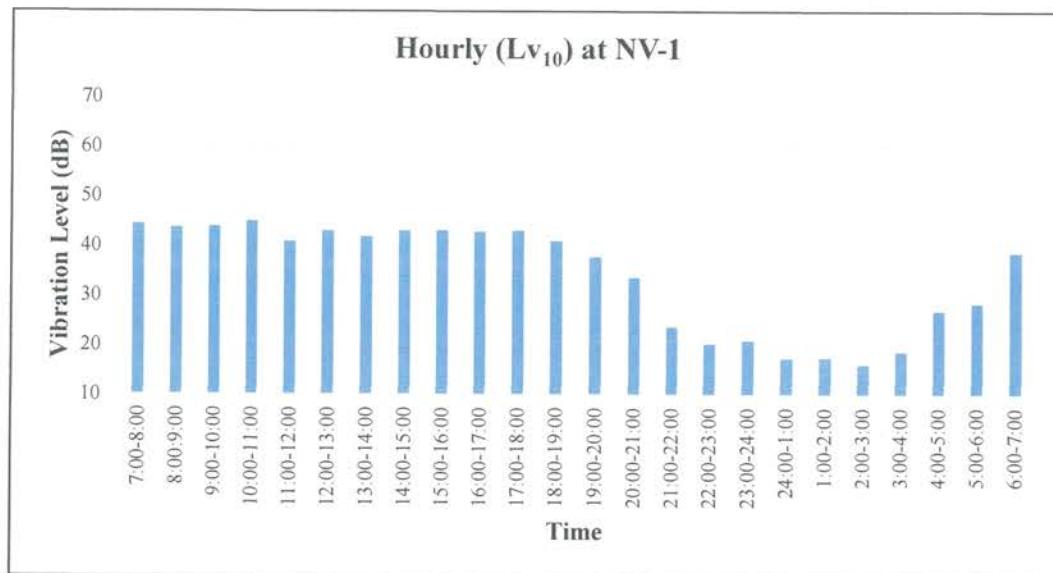

Source: Myanmar Koei International Ltd.

Figure 2.4-3 Results of Vibration Levels (L_{v10}) Monitoring at NV-1

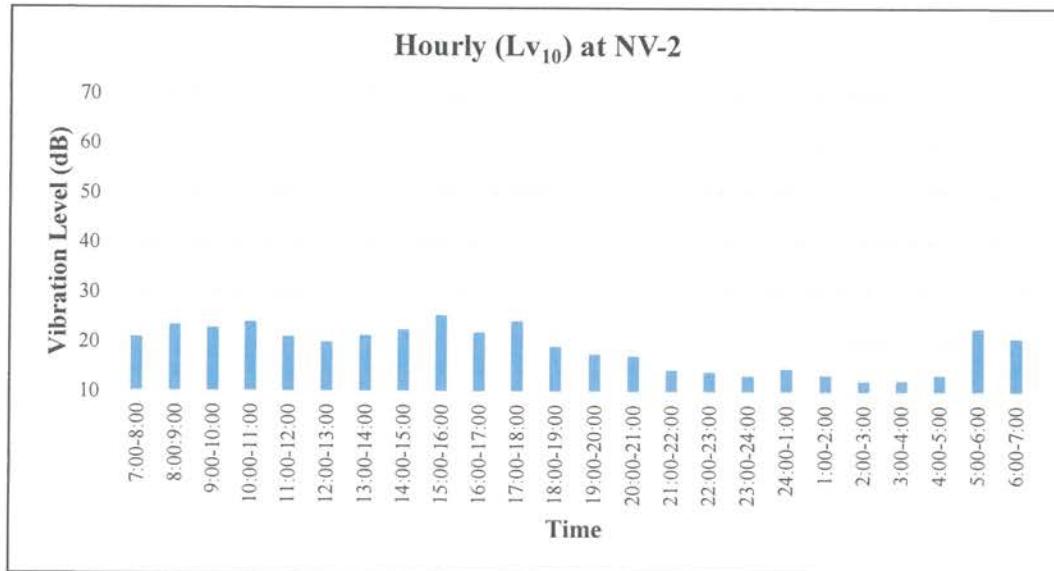

Source: Myanmar Koei International Ltd.

Figure 2.4-4 Results of Vibration Levels (L_{v10}) Monitoring at NV-2

CHAPTER 3: CONCLUSION AND RECOMMENDATION

By comparing with the target noise and vibration level in construction stage in EIA report for Thilawa SEZ development project Zone B, all results were under the target values at NV-1 and NV-2. Thus, there is no negative impact on noise and vibration from construction activities of Zone B to the surrounding environment.

In conclusion of this environmental monitoring, there are no specific noise and vibration impacts to the surrounding area of industrial area of Thilawa SEZ Zone B during the monitoring period.





MYANMAR JAPAN THILAWA DEVELOPMENT LIMITED

**Thilawa Special Economic Zone (Zone B)
Development Project –Phase 3 and 4**

Appendix-E

Traffic Volume Monitoring Report

December 2020

Environmental Monitoring Report (Construction Phase)



**TRAFFIC VOLUME MONITORING REPORT
FOR DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AREA
THILAWA SEZ ZONE B
(PHASE 3 & 4 CONSTRUCTION STAGE)**

(QUARTERLY MONITORING)

December 2020

Myanmar Koei International Ltd.



TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1: OUTLINES AND SUMMARY OF MONITORING PLAN	1
1.1 General.....	1
1.2 Outlines of Monitoring Plan	1
CHAPTER 2: TRAFFIC VOLUME MONITORING	2
2.1 Monitoring Item	2
2.2 Monitoring Location	3
2.3 Monitoring Method.....	4
2.4 Monitoring Results.....	4
CHAPTER 3: CONCLUSION AND RECOMMENDATION.....	8

LIST OF TABLES

Table 1.2-1 Outlines of Traffic Volume Monitoring	1
Table 2.1-1 Monitoring Parameters for Traffic Volume.....	2
Table 2.1-2 Classification of Vehicles Types	2
Table 2.4-1 Summary of Traffic Volume Recorded at TV-1.....	4
Table 2.4-2 Hourly Traffic Volume Results at TV-1 (From Phalan Village to Dagon-Thilawa Road)	5
Table 2.4-3 Hourly Traffic Volume Results at TV-1 (From Dagon-Thilawa Road to Phalan Village)	5
Table 2.4-4 Summary of Traffic Volume Results During Quarterly Monitoring Surveys at TV-1 (From Phalan Village to Dagon Thilawa Road)	6
Table 2.4-5 Summary of Traffic Volume Results During Quarterly Monitoring Surveys at TV-1 (From Dagon Thilawa Road to Phalan Village)	7

LIST OF FIGURES

Figure 2.2-1 Location of Traffic Volume Monitoring Point.....	3
Figure 2.3-1 Status of Traffic Volume Monitoring at TV-1	4



CHAPTER 1: OUTLINES AND SUMMARY OF MONITORING PLAN

1.1 General

Thilawa Special Economic Zone (TSEZ) is located in southern district of Yangon region and about 23 km southeast of Yangon city. As the developer of Thilawa SEZ, Myanmar Japan Thilawa Development Ltd., (MJTD) has a responsibility to carry out regular environmental monitoring in the industrial area of Zone B in accordance with the approved Environmental Impact Assessment (EIA) report with Environmental Management Plan (EMP). MJTD has implemented monitoring various environmental items with the specified time frame to know the environmental conditions in and around the area.

1.2 Outlines of Monitoring Plan

To assess the environmental condition under the construction of industrial area in and around Thilawa SEZ Zone B, Traffic volume had been monitored from 7 December 2020 to 8 December 2020 as follows;

Table 1.2-1 Outlines of Traffic Volume Monitoring

Monitoring Date	Monitoring Item	Parameters	Number of Points	Duration	Monitoring Methodology
7 December 2020 - 8 December 2020	Traffic Volume	-	1 (TV-1)	24 hours	Manual Count

Source: Myanmar Koei International Ltd.



CHAPTER 2: TRAFFIC VOLUME MONITORING

2.1 Monitoring Item

The traffic volume monitoring item are shown in Table 2.1-1. All vehicles were classified into four types as detailed in Table 2.1-2.

Table 2.1-1 Monitoring Parameters for Traffic Volume

No.	Item	Parameter
1	Traffic volume	Number of Vehicle (4 Types)

Source: Myanmar Koei International Ltd.

Table 2.1-2 Classification of Vehicles Types

No.	Classification	Description
1	Two-wheeled vehicle	
2	Four-wheeled light vehicle	
3	Heavy vehicle	
4	Others	

Source: Myanmar Koei International Ltd.



2.2 Monitoring Location

Traffic volume was measured at the northeast corner of the Thilawa SEZ Zone B, monitoring point (TV-1); N: 16°40'17.90", E: 96°17'18.20". The location of the traffic volume monitoring point is shown in Figure 2.2-1.



Source: Myanmar Koei International Ltd.


Figure 2.2-1 Location of Traffic Volume Monitoring Point

TV-1

TV-1 is located in front of main gate of construction site of Thilawa SEZ Zone B and next to Thilawa Development road. The surrounding area are Zone A in the northwest and local industrial zone in the east respectively.

2.3 Monitoring Method

The traffic volume monitoring was conducted for 24 hours at the same time as the traffic noise and vibration level monitoring. Traffic volume monitoring was conducted to count the number of vehicles moving in each direction. Manual count method was used and data was recorded using tally sheets. The status of the traffic volume monitoring on TV-1 is shown in Figure 2.3-1.

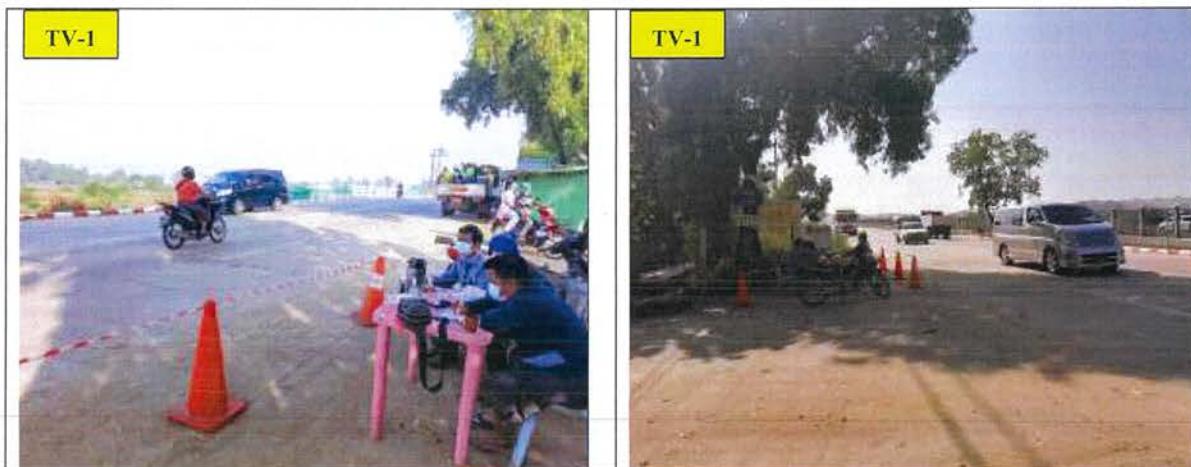

Source: Myanmar Koei International Ltd.

Figure 2.3-1 Status of Traffic Volume Monitoring at TV-1

2.4 Monitoring Results

The traffic volume monitoring results are summarized in Table 2.4-1. Hourly quantities of each type of vehicle were recorded. Table 2.4-1 shows that the number of 2-wheel vehicles are distinctly and highly utilized in weekdays. The number of Heavy vehicles are two and half times lower than the number of 4-wheel light vehicles (Phalan village to Dagon-Thilawa road) and the number of Heavy vehicles are three times lower than the number of 4-wheel light vehicles (Dagon-Thilawa road to Phalan village) for each direction.

Table 2.4-1 Summary of Traffic Volume Recorded at TV-1

Survey Point	Direction	Date	Weekday	2-wheel Vehicles	4-wheel Light Vehicles	Heavy Vehicles	Others	Total
TV-1	Phalan village to Dagon-Thilawa road	7 December 2020 - 8 December 2020	Monday & Tuesday	2,702	1,291	479	48	4,520
	Dagon-Thilawa road to Phalan village			2,707	1,396	462	42	4,607

Source: Myanmar Koei International Ltd.

The summary monitoring results of hourly traffic volume at TV-1 is shown in Table 2.4-2 and Table 2.4-3 respectively. Compare the result of each direction in morning peak hours as 6:00 to 9:00 and in the evening peak hours as 16:00 to 18:00, traffic volume from Phalan village to Dagon Thilawa road is higher than another direction in the morning peak hours. In the evening peak hours, traffic volume from Dagon Thilawa road to Phalan village is higher than another direction. It may be possible commuting vehicles are passing from Phalan village to Dagon Thilawa road in the morning peak hours and returning from Dagon Thilawa road to Phalan village in the evening peak hours in this monitoring period.



Table 2.4-2 Hourly Traffic Volume Results at TV-1 (From Phalan Village to Dagon-Thilawa Road)

From	To	Classification				Total
		Type of vehicles				
		Two-wheeled vehicle	Four-wheeled light vehicle	Heavy vehicle	Others	
7:00	8:00	600	68	32	2	702
8:00	9:00	170	63	35	2	270
9:00	10:00	106	64	35	4	209
10:00	11:00	134	88	42	3	267
11:00	12:00	146	83	38	1	268
12:00	13:00	119	118	47	12	296
13:00	14:00	103	88	31	6	228
14:00	15:00	90	74	39	2	205
15:00	16:00	97	106	53	1	257
16:00	17:00	158	117	26	3	304
17:00	18:00	317	176	32	1	526
18:00	19:00	184	75	25	3	287
19:00	20:00	110	55	9	1	175
20:00	21:00	72	37	4	3	116
21:00	22:00	11	10	0	1	22
22:00	23:00	6	3	1	0	10
23:00	0:00	3	0	1	0	4
0:00	1:00	4	0	0	0	4
1:00	2:00	0	0	0	0	0
2:00	3:00	1	0	0	0	1
3:00	4:00	0	1	0	0	1
4:00	5:00	4	2	4	0	10
5:00	6:00	35	11	6	1	53
6:00	7:00	232	52	19	2	305
Total		2,702	1,291	479	48	4,520

Source: Myanmar Koei International Ltd

Table 2.4-3 Hourly Traffic Volume Results at TV-1 (From Dagon-Thilawa Road to Phalan Village)

From	To	Classification				Total
		Type of vehicles				
		Two-wheeled vehicle	Four-wheeled light vehicle	Heavy vehicle	Others	
7:00	8:00	303	166	32	5	506
8:00	9:00	265	143	25	6	439
9:00	10:00	159	76	31	1	267
10:00	11:00	115	101	58	2	276
11:00	12:00	130	107	38	1	276
12:00	13:00	145	79	35	2	261
13:00	14:00	100	118	31	2	251
14:00	15:00	101	113	40	7	261
15:00	16:00	124	102	38	3	267
16:00	17:00	170	102	37	1	310
17:00	18:00	454	97	33	6	590
18:00	19:00	266	54	20	2	342
19:00	20:00	118	51	15	0	184
20:00	21:00	92	26	8	1	127
21:00	22:00	17	12	1	0	30
22:00	23:00	6	5	0	0	11
23:00	0:00	12	1	1	0	14
0:00	1:00	2	0	0	0	2
1:00	2:00	1	0	1	0	2
2:00	3:00	0	0	0	0	0
3:00	4:00	0	0	0	0	0
4:00	5:00	3	5	3	1	12
5:00	6:00	16	5	3	0	24
6:00	7:00	108	33	12	2	155
Total		2,707	1,396	462	42	4,607

Source: Myanmar Koei International Ltd



The summary of traffic volume results during quarterly monitoring at TV-1 is shown in Table 2.4-4 and Table 2.4-5 respectively. In the summary of traffic volume results during quarterly monitoring surveys at TV-1, comparison of traffic volume results for more than three years was described. Among the traffic monitoring surveys (quarterly), traffic volume results for September 2017 is the lowest compared with other quarterly monitoring surveys. Traffic volume results are increasing start from December 2017. Traffic volume results of December 2019 are the highest compared with other quarterly monitoring surveys from Phalan village to Dagon Thilawa Road and traffic volume results of March 2020 are the highest compared with other quarterly monitoring surveys from Dagon Thilawa Road to Phalan village.

**Table 2.4-4 Summary of Traffic Volume Results During Quarterly Monitoring Surveys at TV-1
(From Phalan Village to Dagon Thilawa Road)**

Survey Point	Direction	Date	Weekday	2-wheel Vehicles	4-wheel Light Vehicles	Heavy Vehicles	Others	Total
TV-1	Phalan village to Dagon-Thilawa road	29 Mar – 30 Mar 2017	Wednesday & Thursday	1,712	545	216	29	2,502
		22 Jun – 23 Jun 2017	Thursday & Friday	1,402	528	352	47	2,329
		19 Sep – 20 Sep 2017	Tuesday & Wednesday	1,254	509	393	17	2,173
		7 Dec – 8 Dec 2017	Thursday & Friday	1,800	652	339	43	2,834
		15 Mar – 16 Mar 2018	Thursday and Friday	2,210	830	360	52	3,452
		5 Jun – 6 Jun 2018	Tuesday & Wednesday	2,253	847	323	54	3,477
		5 Sep – 6 Sep 2018	Wednesday & Thursday	2,146	826	242	41	3,255
		11 Dec – 12 Dec 2018	Tuesday & Wednesday	2,404	865	371	50	3,690
		12 Mar – 13 Mar 2019	Tuesday & Wednesday	2,484	916	377	68	3,845
		11 Jun – 12 Jun 2019	Tuesday & Wednesday	2,743	1,158	278	58	4,237
		17 Sep – 18 Sep 2019	Tuesday & Wednesday	2,908	1,364	438	63	4,773
		10 Dec – 11 Dec 2019	Tuesday & Wednesday	3,082	1,511	449	75	5,117
		5 Mar – 6 Mar 2020	Thursday and Friday	2,675	1,299	569	58	4,601
		9 June – 10 June 2020	Tuesday & Wednesday	2,786	1,374	381	53	4,594
		8 Sep – 9 Sep 2020	Tuesday & Wednesday	2,447	1,241	224	62	3,974
		7 Dec – 8 Dec 2020	Monday & Tuesday	2,702	1,291	479	48	4,520

Source: Myanmar Koei International Ltd.



**Table 2.4-5 Summary of Traffic Volume Results During Quarterly Monitoring Surveys at TV-1
(From Dagon Thilawa Road to Phalan Village)**

Survey Point	Direction	Date	Weekday	2-wheel Vehicles	4-wheel Light Vehicles	Heavy Vehicles	Others	Total
TV-1	Dagon-Thilawa road to Phalan village	29 Mar – 30 Mar 2017	Wednesday & Thursday	1,534	500	236	28	2,298
		22 Jun – 23 Jun 2017	Thursday & Friday	1,291	542	357	43	2,233
		19 Sep – 20 Sep 2017	Tuesday & Wednesday	1,195	486	372	19	2,072
		7 Dec – 8 Dec 2017	Thursday & Friday	1,695	682	322	40	2,739
		15 Mar – 16 Mar 2018	Thursday and Friday	2,062	812	312	48	3,234
		5 Jun – 6 Jun 2018	Tuesday & Wednesday	2,048	799	322	52	3,221
		5 Sep – 6 Sep 2018	Wednesday & Thursday	2,117	865	250	41	3,273
		11 Dec – 12 Dec 2018	Tuesday & Wednesday	2,388	944	384	65	3,781
		12 Mar – 13 Mar 2019	Tuesday & Wednesday	2,618	970	362	57	4,007
		11 Jun – 12 Jun 2019	Tuesday & Wednesday	2,940	1,200	244	54	4,438
		17 Sep – 18 Sep 2019	Tuesday & Wednesday	2,911	1,280	422	48	4,661
		10 Dec – 11 Dec 2019	Tuesday & Wednesday	2,673	1,147	455	58	4,333
		5 Mar – 6 Mar 2020	Thursday and Friday	3,368	1,638	649	74	5,729
		9 June – 10 June 2020	Tuesday & Wednesday	2,929	1,493	361	52	4,835
		8 Sep – 9 Sep 2020	Tuesday & Wednesday	2,589	1,382	191	52	4,214
		7 Dec – 8 Dec 2020	Monday & Tuesday	2,707	1,396	462	42	4,607

Source: Myanmar Koei International Ltd.

CHAPTER 3: CONCLUSION AND RECOMMENDATION

The results of the traffic volume show that the number of 2-wheel vehicles are distinctly and highly utilized in this monitoring period. The number of heavy vehicles are two and half times and three times significantly lower than the number of 4-wheel light vehicles for each direction. It seems that commuting vehicles are more utilized during this monitoring period as compared with construction related vehicles (Heavy vehicles). By comparing the previous quarterly traffic surveys, the traffic volume is increasing, starting from December 2017. Traffic volume results of December 2019 are the highest compared with other quarterly monitoring surveys from Phalan village to Dagon Thilawa Road and traffic volume results of March 2020 are the highest compared with other quarterly monitoring surveys from Dagon Thilawa Road to Phalan village.

The continuous monitoring will be necessary to grasp the traffic volume data in construction stage of Thilawa SEZ Zone B. Once enough traffic volume data is collected, the mitigation measures for traffic volume management will be considered in future.



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(ခ)ရှိ
စက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီအရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄)

(နှစ်လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း)

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တို့ဘာလ^{၁၁}
မြန်မာနိုင်အဲအင်တာနေရာင်နယ်လီမိတက်



မာတိကာ

အခန်း ၁: နိဂုံးများ	၁
၁.၁ ယေဘုယျ ဖော်ပြချက်	၁
အခန်း ၂: ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း	၃
၂.၁ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အမျိုးအစား:	၃
၂.၂ ရေနမူနာရယူသည့်နေရာများ၏တည်နေရာနှင့်အချက်အလက်များဖော်ပြချက်	၄
၂.၃ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်နည်းလမ်း	၆
၂.၄ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်ကာလ	၇
၂.၅ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ	၈
အခန်း ၃: နိဂုံးချုပ် နှင့် အကြံပြုချက်များ	၉
နောက်ဆက်တွဲ ၁ ရေနမူနာရယူသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ	၁၁-၁
နောက်ဆက်တွဲ ၂ ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ	၁၂-၁
နောက်ဆက်တွဲ ၃ ESCHERICHIA COLI ၏ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း)	၁၃-၁
နောက်ဆက်တွဲ ၄ ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း)	၁၄-၁

ဇယားများစာရင်း

ဇယား ၂.၁- ၁ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အမျိုးအစား:	၃
ဇယား ၂.၂- ၁ ရေနမူနာရယူသည့်နေရာများ	၄
ဇယား ၂.၃- ၁ ရေအရည်အသွေးစိစောင့်ဆောင်းသည့် နည်းလမ်းများ	၆
ဇယား ၂.၄- ၁ နေရာတစ်ခုချင်းစီအတွက် နမူနာရယူသည့်အချိန်	၇
ဇယား ၂.၅- ၂ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြစ်၏ ဒီဇင်ဘာမှတ်တမ်း	၇
ဇယား ၂.၆- ၁ စွန်းထုတ်ရေတွက်ပေါက်နှင့် စွန်းထုတ်ရေရောက်ရှိသောချောင်းမှ ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ	၁၀
ဇယား ၂.၇- ၂ ရည်ညွှန်းရေတွင်း၏ ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်တန်ဖိုးရလဒ်	၁၁

ပုံများစာရင်း

ပုံ ၁.၁- ၁ ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအတွက်နမူနာရယူသောနေရာများ၏ တည်နေရာပြပုံ၂



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိဒက်မူဇာန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ်စွဲ စောင့်ကြည့်လေလာခြင်း၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀၂၁ ခုနှစ်)

အခန်း ၁: နိဒါန်း

၁.၁ ယော့ယျ ဖော်ပြချက်

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ တောင်ပိုင်းခရိုင်တွင်တည်ရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် ၂၃ ကီလိုမီတာတွင် တည်ရှိပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သူအနေဖြင့် ဇုန်အပိုင်း(ခ)အတွင်းရှိ စက်မှုမြေနေရာအတွက် ခွင့်ပြချက်ရရှိထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတိုင်း ပုံမှန်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါဖွံ့ဖြိုးရေးလီမိတက်တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါဖွံ့ဖြိုးရေးလီမိတက်သည် ဇုန်အတွင်း နှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက် စောင့်ကြည့်လေလာမှုများကို ရေးဆွဲထားပြီး ထိုအစီအစဉ်များအရ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအား စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စုစုပေါင်းနေရာ လေးနေရာ၊ နာမည်အားဖြင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) နှင့် မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (GW-2) တို့တွင် စောင့်ကြည့်လေလာခဲ့ပါသည်။ ထိုနေရာ လေးနေရာမှ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) သည် ဇုန်အပိုင်း(ခ) ဆောက်လုပ်ရေးကာလတွင် အမိကစွန်းထုတ်ရေတွက်ပေါက် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအပြင် မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (GW-2) အား ဖလမ်းကျေးချာတွင်တည်ရှိသော ဘုန်းကြီးကျောင်းပရေဝက်အတွင်းရှိ ရေတွင်းအား ရည်ညွှန်းနိုင်ရန် စောင့်ကြည့်လေလာခဲ့သည်။ ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအတွက် နမူနာရယူသော နေရာများ၏ တည်နေရာများကို ပုံ ၁.၁-၁ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။



သိပ်တော်အတူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လျှော့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ်စွဲ စောင့်ကြည့်လျှော့လာခြင်း၊ အောက်တိဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)



မူရင်း။ ဂုဏ်သွင်းခေါ်

ပုံ ၁.၁-၁ ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လျှော့လာမှုအတွက်နှမူနာရယူသောနေရာများ၏ တည်နေရာပြား



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြိုးဝိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ အောက်တိဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

အခန်း J: ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

J.C စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အမျိုးအစား

ရေအရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအတွက် ရေနှစ်မှုနာရယူသောနေရာများနှင့် ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစားများ(Parameters)ကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်အား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာမှု အစီအစဉ်အား ခြိုင့်မိစေရန်အလိုင်း ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

ရေအရည်အသွေးနှစ်မှုနာရယူမှုအား နေရာလေးနေရာတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနေရာ လေးနေရာမှ ရေစီးဆင်းမှုတိုင်းတာခြင်းကို ရေစီးနှုန်းတိုင်းကိရိယာဖြင့် တိုင်းတာနှင့်သော နေရာသုံးနေရာ ဖြစ်သည့် မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာရယူသည့် နေရာ-J (SW-2)၊ မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာရယူသည့် နေရာ-င (SW-4) နှင့် မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာရယူသည့် နေရာ-ဂ (SW-7) တို့တွင် တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာသော ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစားများ(Parameters)နှင့် ရေနှစ်မှုနာရယူသောနေရာများကို ပေါ်ပေါ် အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြထားပါသည်။

ပေါ်ပေါ် J.C- ၁ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အမျိုးအစား

စဉ်	ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစား (Parameters)	မြေပေါ်ရေ နှစ်မှုနာရယူသည့် နေရာ-J (SW-2)	မြေပေါ်ရေ နှစ်မှုနာရယူသည့် နေရာ-င (SW-4)	မြေပေါ်ရေ နှစ်မှုနာရယူသည့် နေရာ-ဂ (SW-7)	မြေအောက်ရေ နှစ်မှုနာရယူသည့် နေရာ-ဂ (GW-2)	မှတ်ချက်
၁	ရေအပူချိန် (Water Temperature)	○	○	○	○	ရေနှစ်မှုနာရယူသည့်နေရာတွင် တိုက်ရှုက်တိုင်းတာခြင်း
၂	pH	○	○	○	○	ရေနှစ်မှုနာရယူသည့်နေရာတွင် တိုက်ရှုက်တိုင်းတာခြင်း
၃	ပျောက်ဝင်အောက်စီဂျင် (DO)	○	○	○	○	ရေနှစ်မှုနာရယူသည့်နေရာတွင် တိုက်ရှုက်တိုင်းတာခြင်း
၄	ဒိုက်ဆုံးပြုခြုံရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (ရှုရက်) (BOD ₍₅₎)	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၅	ဓာတ်နည်းပြုခြုံရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (COD _(Cr))	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၆	ဆိုင်းကြွေအနှုပ်များ (Suspended Solids)	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၇	ကိုလိုဖောင်း စုစုပေါင်း (Total Coliform)	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၈	ဆီနှင့်အမဲဆီ (Oil and Grease)	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၉	ခရီးမီယမ် (Chromium)	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၀	ပျောက်အနည်စုစုပေါင်း (Total Dissolved Solids) (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း)	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇာန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုစုနှင့်ဖြီးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ အောက်တိဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

စဉ်	ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစား (Parameters)	မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့် နေရာ-J (SW-2)	မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့် နေရာ-G (SW-4)	မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့် နေရာ-G (SW-7)	မြေအောက်ရေ နမူနာယူသည့် နေရာ-J (GW-2)	မှတ်ချက်
၁၁	သံဓာတ် (Iron) (ဂိုလ်တိုင်စောင့်ကြည့်လေ့ လာခြင်း)	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၂	မြို့ဒေါ် (Mercury) (ဂိုလ်တိုင်စောင့်ကြည့်လေ့ လာခြင်း)	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၃	ဝစ်းကိုက်ရောဂါကိဖြစ်စေ သော ကိုလိုဟောင်းသာက်တိုးရီးယား (Escherichia Coli) (ဂိုလ်တိုင်စောင့်ကြည့်လေ့ လာခြင်း)	-	-	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၄	ရေစီးဆင်းနှုန်း (Flow Rate)	○	○	○	-	ရေနမူနာရယူသည့်နေရာတွင် တိုက်ရှိက်တိုင်းတာခြင်း

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်ငံအင်တာနေရာရှင်နယ်လိပ်စီးတက်

J.J ရေနမူနာရယူသည့်နေရာများ၏တည်နေရာနှင့်အချက်အလက်များဖော်ပြချက်

ရေနမူနာရယူသည့်နေရာများကို ပေါ်ပြထားပါသည်။ ရေနမူနာရယူသည့်နေရာ တစ်ခုစီတွင်
စစ်တမ်းရယူခဲ့သည့်မှတ်တမ်းပုံများကို နောက်ဆက်တွဲ-၁ တွင်ဖော်ပြထားသည်။

ပေါ်ပြထားပါသည့်ရေနမူနာရယူသည့်နေရာများ

စဉ်.	တည်နေရာ	အသေးစိတ်အချက်အလက်
၁	မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-J (SW-2)	ကိုယူဒိန်း - မြောက်လတ္တိတွဲ - ၁၆° ၄၀' ၂၀.၉၉"၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဲ - ၉၆° ၁၇' ၁၈.၀၄"
		တည်နေရာ - ရွှေပျောက်ချောင်းအထက်ပိုင်း
		စစ်တမ်းကောက်ယူသော အမျိုးအစား - မြေပေါ်ရေစစ်တမ်းရယူခြင်း နှင့် ရေစီးနှုန်းတိုင်းတာခြင်း
၂	မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-G (SW-4)	ကိုယူဒိန်း - မြောက်လတ္တိတွဲ - ၁၆° ၃၉' ၄၂.၅၈"၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဲ - ၉၆° ၁၆' ၂၇.၄၂"
		တည်နေရာ - ရွှေပျောက်ချောင်းအောက်ပိုင်း
		စစ်တမ်းကောက်ယူသော အမျိုးအစား - မြေပေါ်ရေစစ်တမ်းရယူခြင်း နှင့် ရေစီးနှုန်းတိုင်းတာခြင်း
၃	မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-G (SW-7)	ကိုယူဒိန်း - မြောက်လတ္တိတွဲ - ၁၆° ၄၀' ၁၃.၂၅"၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဲ - ၉၆° ၁၇' ၅၅.၆၆"
		တည်နေရာ - ရွှေပျောက်ချောင်းသို့ မရောက်မဲ့ အပိုင်း (ခ) ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ရှိ
		ရေထိန်းကန်၏ ထွက်ပေါက်
၄	မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-J (GW-2)	ကိုယူဒိန်း - မြောက်လတ္တိတွဲ - ၁၆° ၃၉' ၂၅.၃၀"၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဲ - ၉၆° ၁၇' ၁၅.၆၀"
		တည်နေရာ - ဖလမ်းကော်ချောင်းပရုံကြုံးပရုံကြုံးပရုံကြုံး
		စစ်တမ်းကောက်ယူသော အမျိုးအစား - မြေအောက်ရေစစ်တမ်းရယူခြင်း နှင့် ရေစီးနှုန်းတိုင်းတာခြင်း

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်ငံအင်တာနေရာရှင်နယ်လိပ်စီးတက်



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေလာခြင်း၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2) (ရည်ညွှန်းအမှတ်)

မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)အား ရွှေပျောက်ချောင်း၏ အထက်ပိုင်းတွင် ရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအမှတ်သည် ဇုန်အပိုင်း(ခ)ရေ့ယာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက်နှင့် ဒရို-သီလဝါလမ်း၏ တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ အနောက်မြောက်တွင် ဇုန်အပိုင်း(က) နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်တို့က အသီးသီး ဝန်းရုံလျက် ရှိသည်။

မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4) (ရည်ညွှန်းအမှတ်)

ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်၊ ဇုန်အပိုင်း(က) နှင့် ဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များမှ ထွက်ရှိလာသော မိုးရေများပေါင်းစည်းရောနောသွားသောနေရာ ရွှေပျောက်ချောင်း၏ အောက်ပိုင်းတွင် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4) တွင် ရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရွှေပျောက်ချောင်းသည် အရှေ့မှာအနောက်သို့စီးဆင်းပြီး ရန်ကုန်မြစ် အတွင်းသို့ စီးဝင်သည်။ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4) သည် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)၏ ချောင်းအောက်ပိုင်း J.၁၅ ကိုလိုမိတာအကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ရေနမူနာရယူသည့်နေရာသည် ဇုန်အပိုင်း(ခ) ရေ့ယာ၏ အနောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး ဒရို-သီလဝါလမ်း၏ တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အနီးအနားတွင် အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ဇုန်အပိုင်း(က)၊ အရှေ့ဘက်တွင် ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်၊ တောင်ဘက်နှင့် အနောက်ဘက်တို့တွင် စပါးခင်းတို့ အသီးသီးတည်ရှိပါသည်။

မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) (စွန်ထုတ်ရေ့ထွက်ပေါက်)

မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) သည် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်း အမိကစွန်ထုတ်ရေ့ထွက်ပေါက် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနေရာသည် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2) ၏ ချောင်းအောက်ပိုင်း၊ အကွာအဝေးအားဖြင့် ၄၃၄ မီတာ အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ နမူနာရယူသည့်နေရာမှာ ဇုန်အပိုင်း(ခ) ရေထိန်းကန်၏ထွက်ပေါက်၊ ဇုန်အပိုင်း(ခ) ရေ့ယာ၏ မြောက်ဘက်နှင့် ဒရို-သီလဝါလမ်းမကြီး၏ တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်၌ မြောက်ဘက်တွင် ဇုန်အပိုင်း(က) နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်တို့ တည်ရှိပါသည်။

မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (GW-2) (မူလတည်ရှိနေသောရေတွင်းအား ရည်ညွှန်းခြင်း)

မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (GW-2) အား တူးဖော်ထားသောရေတွင်းမှ ရယူခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရေတွင်းသည် ဖလမ်းကျေးရွာရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းပရဝဏ်အတွင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်၌ မြောက်ဘက်တွင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(က)၊ တောင်ဘက်တွင် ဖလမ်းကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများ၊ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်နှင့် အရှေ့နှင့်အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(ခ)တို့ အသီးသီးတည်ရှိပါသည်။

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ်စွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ အောက်တိဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

J.၃ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်နည်းလမ်း

ရေနမှုနာများကို ရယူပြီး သန္တစင်ထားသောဖန်ပူလင်းညီများဖြင့် သိမ်းဆည်းပြီး ယေား J.၃-၁ တွင် ဖော်ပြထားသော နည်းလမ်းများဖြင့် စတ်ခွဲခန်း၌ စစ်ဆေးပါသည်။ ရေနမှုနာများကို ရေခဲပုံးများဖြင့် J-၄ဒီဂရိ ဆဲလို့ဗိုလ်တွင် သိမ်းဆည်းထားပြီး စတ်ခွဲခန်းဘို့ ပို့ဆောင်ပါသည်။ တိုင်းတာသည် ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစားများ၏ ရေအပူချိန်၊ ချဉ်ဖန်ကိန်း နှင့် ပျော်ဝင်အောက်စီဂျင်တို့အား ရေအရည်အသွေး တိုင်းတာသောစက်ကိရိယာ (Horiba U-52)ကို အသုံးပြု၍ ရေနမှုနာရယူသည့်နေရာ၏ပုံပို့ဆောင်ပို့ဆောင်ရွက်တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင်ရေစီးဆင်းမှုနှင့်ဤဗိုလ်တွင် ဒီဂျစ်တယ်ရေစီးနှင့်တိုင်းကိရိယာ (JFE Digital Current Meter)ဖြင့် ရေနမှုနာရယူသည့်နေရာ၏ တိုင်းတာ ခဲ့ပါသည်။

ယေား J.၃-၁ ရေအရည်အသွေးစစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်းများ

စဉ်	အမျိုးအစားများ	နည်းလမ်း
၁	ရေအပူချိန် (Water Temperature)	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
၂	ချဉ်ဖန်ကိန်း (pH)	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
၃	ပျော်ဝင်အောက်စီဂျင် (Dissolved Oxygen)	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
၄	မီဝန်ပျော်ဖြန့်ဖွဲ့ရန် အောက်စီးပွဲလိုအပ်ချက်(၅-ရက်) (BOD ₍₅₎)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)
၅	စာတုနည်းဖြန့်ဖွဲ့ရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (COD _(Cr))	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)
၆	ဆိုင်းကွဲအနည်း (Suspended Solids (SS))	APHA 2540 D (Dry at 103-105°C Method)
၇	ကိုလိုဖောင်းစွာပေါင်း (Total Coliform)	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)
၈	ဆီနှင့် အမဲဆီ (Oil and Grease)	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)
၉	ခရိုမိယ် (Chromium)	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
၁၀	ပျော်ဝင်အနည်းစွာပေါင်း (Total Dissolved Solids (TDS))	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)
၁၁	သံဓာတ် (Iron)	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
၁၂	ပြဒါးဓာတ် (Mercury)	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
၁၃	ဝမ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြော်စေသော ကိုလိုဖောင်းဘက်တီးရီးယား (Escherichia Coli)	APHA 9221 F (Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate)
၁၄	စီးဆင်းနှုန်း (Flow Rate)	Detection of Electromagnetic Elements (Real-time measurement by AEM 213-D Digital Current Meters)

များ။ မြန်မာနိုင်အင်တာနေရာ၏နယ်လိပ်စာ



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြုံးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ အောက်တိဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

J.6 စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်ကာလ

ရေအရည်အသွေးနှင့် ရေစီးဆင်းမှုနှင့်အား အောက်တိဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဒီရေအတက်အကျကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော သက်ရောက်မှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန် အောက်ပါ ယေား J.6-၁ အတိုင်း ရေနှစ်မှုနာရယူခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၏ အောက်တိဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အတွက်ဒီရေ မှတ်တမ်းကို ယေား J.6-၂ တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

ယေား J.6-၁ နေရာတစ်ခုချင်းစီအတွက် နှစ်မှုနာရယူသည့်အချိန်

စဉ်	ရေနှစ်မှုနာရယူသည့်နေရာ	ရေနှစ်မှုနာရယူသည့်အချိန်
၁	မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)	အောက်တိဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် (၈ နာရီ : ၃၅ မိန္ဒီ)
၂	မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)	အောက်တိဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် (၈ နာရီ : ၀၉ မိန္ဒီ)
၃	မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7)	အောက်တိဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် (၉ နာရီ : ၁၁ မိန္ဒီ)
၄	မြေအောက်ရေနှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-၂ (GW-2)	အောက်တိဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် (၁၂ နာရီ : ၀၈ မိန္ဒီ)

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်အဲအင်တာနေရာင်နယ်လိမ့်တက်

ယေား J.6-၂ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၏ ဒီရေမှတ်တမ်း

ရက်စွဲ	အချိန်	အမြင့်	ဒီရေအခြေအနေ
အောက်တိဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်	၀၁:၂၇	၅.၀၀	ဒီရေအတက်
	၀၈:၃၇	၁.၈၀	ဒီရေအကျ
	၁၃:၄၀	၅.၁၈	ဒီရေအတက်
	၂၁:၁၉	၁.၂၈	ဒီရေအကျ

မူရင်း။ မြန်မာဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ရန်ကုန်မြို့၏ ဒီရေမှတ်တမ်း

သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုအဖွဲ့ဖြုံးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ အောက်တိဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

J.၅ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ

စွန့်ထုတ်ရေတွက်ပေါက်နှင့် စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိသောချောင်းတွင်းရှိ ရေအရည်အသွေးများ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ရလဒ်များကို ယေား J.၅-၁ တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းဆန်းစစ်မှု ရလဒ်များကို နောက်ဆက်တွဲ-၂၊ နောက်ဆက်တွဲ-၃နှင့် နောက်ဆက်တွဲ-၄တို့တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ရလဒ်များကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းအစီအရင်ခံစာတွင်ပါရှိသည့် ရေအရည်အသွေး ရည်မှန်းတန်ဖိုးများနှင့် နှိုင်းယဉ်ထားပါသည်။

J.၅.၁ စွန့်ထုတ်ရေတွက်ပေါက်နှင့် စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိသောချောင်းတွင်းရှိရလဒ်များ

ရည်မှန်းတန်ဖိုးနှင့်နှိုင်းယဉ်ရာတွင် ဆိုင်းကြွာအနည်းဆုံးများ၊ ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်း နှင့် သံဓာတ်တို့မှာ ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေကြောင်းတွေရသည်။

စွန့်ထုတ်ရေတွက်ပေါက်ရှိ ရလဒ်များ

ဆိုင်းကြွာအနည်းဆုံးများ မြတ်စွာဖော်ပေါက်နှင့် ချောင်းတွင်းသို့မဟုတ်ရေတွက်ပေါက်ဖြစ်သော မြတ်စွာဖော်ပေါက်နှင့် နေရာ-၇ (SW-7) ရှိ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေရှိခြင်းမှာ ရှိနိုင်း(ခ)၏ မြတ်စွာဖော်ပေါင်းစုစုပေါင်း ဖြစ်သည်။

ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်း ရလဒ်အနေဖြင့် ချောင်းတွင်းသို့ မွန့်ထုတ်ခင် ရှိနိုင်း(ခ)၏ အမိကစွန့်ထုတ်ရေတွက်ပေါက် ဖြစ်သော မြတ်စွာဖော်ပေါက်နှင့် နေရာ-၇ (SW-7) ရှိ ရလဒ်များမှာ ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေကြောင်း တွေ့ရှုရပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာရှိသည့် အကြောင်းရင်းများမှာ ရေတိန်ကန် အတွင်းနှင့် အပြင်တလျှောက်တွင် အပင်များနှင့်ငြက်များ၊ တိရှားနှင်းကျင်လည်ကျက်စားခြင်းကြောင့် ရှိနိုင်း(ခ)၏ စိုးယာတွင် သဘာဝအလျောက် ဘက်တီးရီးယားများ ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းဖြစ်တည်မှုတွင် သဘာဝမှုဘက်တီးရီးယားများပါဝင်ပြီး စုစုပေါင်းကိုလိုဖောင်းသည် လူတို့၏ကျန်းမာရေးကို တိုက်ရှိကိုဖော်ပြုသော်လည်း ကိုလိုဖောင်းဘက်တီးရီးယားမှတ်မျိုးဖြစ်သည့် ကျန်းမာရေး အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုဖော်ထုတ်ရန် ဝမ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းဘက်တီးရီးယား(E Coli)အား သုံးသပ်ခြင်းအတွက် ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့် လေ့လာမှုကိုဖြုံးခဲ့ပါသည်။ ဤဝမ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းဘက်တီးရီးယား(E Coli)ရလဒ်အရ မြတ်စွာဖော်ပေါက်နှင့် နေရာ-၇ (SW-7)၏ တန်ဖိုးသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးအောက် နည်းပါးကြောင်းတွေ့ရှုရပါသည်။ ထိုကြောင့် မြတ်စွာဖော်ပေါက်နှင့် နေရာ-၇ (SW-7)တွင် ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် များနေသော်လည်း လူ၏ကျန်းမာရေးကို သိသာထင်ရှားစွာ သက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ကြောင်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

သံဓာတ်ရလဒ်အနေဖြင့် ချောင်းတွင်းသို့ မွန့်ထုတ်ခင် ရှိနိုင်း(ခ)၏ အမိကစွန့်ထုတ်ရေတွက်ပေါက် ဖြစ်သော မြတ်စွာဖော်ပေါက်နှင့် နေရာ-၇ (SW-7) ရှိ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေရှိခြင်းမှာ သဘာဝမြတ်စွာဖော်ပေါင်းမှု သံဓာတ်သံဓာတ်အရင်းအမြတ် လွမ်းမိုးမှု (သံဓာတ်သည် ရေစိုးဆင်းမှုကြောင့် မြတ်စွာဖော်ပေါင်းမှု ထွက်လာနိုင်ပါသည်) ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ စွန့်ထုတ်မှု စံနှုန်းတန်ဖိုးများတွင် (၁) ကျန်းမာရေး (၂) သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်ဟူ၍ အမျိုးအစားနှစ်ခု သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ကျန်းမာရေးအမျိုးအစားတွင် သံဓာတ်အတွက် စံတန်ဖိုးသတ်မှတ်ထားခြင်းမတွေ့ရှုရပါ။ သို့သော် သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ပျော်ဝင်နိုင်သောသံဓာတ် စံတန်ဖိုးအား ၁၀ မီလီကရမဲ့/လီတာ ဟူ၍သတ်မှတ်ထားသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အတွက်



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးဝိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

သံဓာတ်စံတန်ဖိုးနှင့်နှိုင်းယူဉ်ရာတွင် ချောင်းတွင်းသို့ မစွမ်းထုတ်ခင် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏
အမိကစွမ်းထုတ်ရေတွက်ပေါက် ဖြစ်သော မြေပေါ်ရေနမှနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) ရှိ သံဓာတ်တန်ဖိုးသည်
စံတန်ဖိုးအောက်နည်းပါးနေကြောင်း တွေ့ရှုရပါသည်။ ထိုကြောင့် ရရှိထားသော ရလဒ်များသည်
သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်တွင် သိသာထင်ရှားသောထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ကြောင်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

စောင့်ကြည့်လေ့လာ ရည်ညွှန်းအမှတ်များ၏ ရလဒ်များ (စွန်ထုတ်ရေရှေ့ကိရှိသောချောင်း)

ဆိုင်းကြွာအနည်းလုပ် အနေဖြင့် မြေပေါ်ရေနမှနာယူသည့် နေရာ-J (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမှနာယူသည့် နေရာ-
၄ (SW-4) တို့တွင် ဆိုင်းကြွာအနည်းလုပ်များ ကျော်လွန်နေခြင်းမှာ (၁)ချောင်းအထက်ပိုင်းမှ
သဘာဝအလျောက်နှင့် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ပြင်ပရှိ ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်များမှ စွန်ထုတ်သောရေများ
စီးဆင်းလာခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း၊ (၂)ချောင်းအောက်ဘက်ရှိရေများသည် ဒီရေအတက်အကျကြောင့်
အထက်သို့ပြန်လည် ဆန်တက်စီးဆင်းလာခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းရလဒ်အနေဖြင့် မြေပေါ်ရေနမှနာယူသည့် နေရာ-J (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမှနာယူသည့်
နေရာ-၄ (SW-4) တို့၌ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေခြင်းမှာ (၁)စွန်ထုတ်ရေရှေ့ကိရှိရာ
ချောင်းအတွင်းနှင့် အနီးတစ်ဂို့ကိုတွင် ရှိနေသော အပင်အမျိုးမျိုးနှင့် သက်ရှိသွေးဝါများဖြစ်သော
ငုက်များနှင့်တိရှိသွေးငြားကြောင့် သဘာဝ ဘက်တီးရှိုးယားများသည် စွန်ထုတ်ရေရှေ့ကိရှိရာချောင်းအတွင်းတွင်
တည်ရှိနေခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ (၂)သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် ပြင်ပရှိ ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်မှ
စွန်ထုတ်ရေများကြောင့်လည်းကောင်း၊ (၃)အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ ဒီရေသက်ရောက်မှုကြောင့်လည်းကောင်း
ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

သံဓာတ်ရလဒ်အနေဖြင့် မြေပေါ်ရေနမှနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)၏ ရလဒ်သည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက်
ကျော်လွန်နေခြင်းမှာ သဘာဝမြေဆီလွှာမှ သံဓာတ် အရင်းအမြစ် လွမ်းမိုးမှု (သံဓာတ်သည် ရေစီးဆင်းမှုကြောင့်
မြေဆီလွှာအတွင်းမှ ထွက်လာနိုင်ပါသည်) ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ စွန်ထုတ်မှု စံနှုန်းတန်ဖိုးများတွင် (၁)
ကျော်မှုရေး (၂) သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်ဟူ၍ အမျိုးအစားနှစ်ခု သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ကျော်မှုရေးအမျိုးအစားတွင်
သံဓာတ်အတွက် စံတန်ဖိုးသတ်မှတ်ထားခြင်းမတွေ့ရှုပါ။ သို့သော် သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အတွက်
ပျော်ဝင်နိုင်သောသံဓာတ် စံတန်ဖိုးအား ၁၀ မီလီကရမဲ့/လီတာ ဟူ၍သတ်မှတ်ထားသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏
သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သံဓာတ်စံတန်ဖိုးနှင့်နှိုင်းယူဉ်ရာတွင် မြေပေါ်ရေနမှနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)၏
သံဓာတ်တန်ဖိုးသည် စံတန်ဖိုးအောက်နည်းပါးနေကြောင်း တွေ့ရှုရပါသည်။ ထိုကြောင့် ရရှိထားသော
ရလဒ်များသည် သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်တွင် သိသာထင်ရှားသောထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ကြောင်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။



သီလဝါအတူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုအဖွဲ့မြို့တိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ အောက်တိဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

**ပေါ်သူး J.၅-၁ စွမ်းထုတ်ရေထွက်ပေါက်နှင့် စွမ်းထုတ်ရေရောက်ရှိသောချောင်းမှ
ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ**

စဉ်	ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစားများ (Parameters)	ယူနစ်	မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)	မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)	မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7)	ရည်မှန်းတန်း (ကိုယ်တိုင် စောင့်ကြည့်လေ့ လာခြင်းအတွက် ရည်အုပ်စုနှင့်)
၁	ရေအပူချိန် (Water Temperature)	°C	၂၃	၂၃	၂၂	≤ ၂၅
၂	ချဉ်ဖောက်နှင့် (pH)	-	၆.၉	၆.၉	၆.၉	၆.၉
၃	ဆိုင်းကြအနည်း (Suspended Solids)	mg/L	၈၄	၃၉၄	၂၃၆	၅၀
၄	ပျော်ဝင်အောက်စိုက် (Dissolved Oxygen)	mg/L	၅.၄၅	၇.၃၀	၇.၆၉	-
၅	ဒိုက်ပိုင်းဖြော်စိုက် အောက်စိုက် လိုအပ်ချက် (ဤ-ရက်) (BOD(5))	mg/L	၅.၆၃	၁၃.၃၃	၈.၀၄	၃၀
၆	ဓာတုနည်းဖြော်စိုက် အောက်စိုက် လိုအပ်ချက် (COD (Cr))	mg/L	၁၇.၃	၂၅.၈	၁၅.၂	၁၂၅
၇	ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်း (Total Coliform)	MPN/ 100ml	>၁၆၀၀၀၀	>၁၆၀၀၀၀	>၁၆၀၀၀၀	၄၀၀
၈	ဆီနှင့် အမဲဆီ (Oil and Grease)	mg/L	≤ ၀.၀၀၂	≤ ၀.၀၀၂	≤ ၀.၀၀၂	၁၀
၉	ခရိုမီယမ်(Chromium)	mg/L	< ၂.၁	< ၂.၁	< ၂.၁	၀.၅
၁၀	မြှို့ဒါးဓတ် (Mercury)	mg/L	≤ ၀.၀၀၂	≤ ၀.၀၀၂	≤ ၀.၀၀၂	၀.၀၀၅
၁၁	သံဓတ် (Iron)	mg/L	၁.၆၀၈	၃.၆၅၀	၄.၂၄၂	၃၅
၁၂	ပျော်ဝင်အနည်းစုစုပေါင်း (Total Dissolved Solids)	mg/L	၁၀၈	၁၂၈	၆၂	၂၀၀၀
၁၃	ဝမ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းဘက်တိုးရှုံးယား (E. coli)	MPN/ 100ml	-	-	၁၁၀.၀	(၁၀၀၀)* (CFU/၁၀၀၀ml)
၁၄	စီးဆင်းနှုန်း (Flow Rate)	m³/s	၀.၂၃	၀.၃၀	၀.၁၆	-

မှတ်ချက်။ အနိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသောတန်းများသည်သတ်မှတ်ထားသည့်တန်းများထက်ကျော်လွန်နေသည်။

*မှတ်ချက်။ စွမ်းထုတ်ရေများ စွမ်းထုတ်လိုက်သောချောင်း၏ အသုံးပြုမှုပေါ်မှုတည်၍ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ချီးရေစံချိန်စွဲနှင့် (ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ ၁၉၉၇)ကို ဝမ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းဘက်တိုးရှုံးယား (E. coli)၏ ရည်မှန်းတန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဓာတ်ခွဲခန်းများ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မှု ကန်သတ်ချက်များကြောင့် စီအက်ဖိယူတန်း "Colony Forming Unit (CFU)" အား တိုင်းတာ၍ မရပါ။ ထို့ကြောင့် အမြဲအန် "Most Probable Number (MPN)" ရလဒ်များကို စီအက်ဖိယူတန်းနှင့် တူညီသည့်ဟယူဆြေး ရည်မှန်းတန်းနှင့် နှင့်ယုံးလိုက်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီအက်ဖိယူတန်းကို သုံးသပ်နိုင်သည့်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် သုံးသပ်သည့်နေ့တွင် ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်သည်။

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်ငံအင်တာနေရာ၏နယ်ယူလိုက်



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဌ်နှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ အောက်တိဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

J.၅.၂ ရည်ညွှန်းရေတွင်း၏ ရလဒ်

ရည်ညွှန်းရေတွင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာသောနေရာ၏ ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များကို ယော် J.၅.၂ တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ရည်မှန်းတန်ဖိုးနှင့်နှိုင်းပျဉ်ရာတွင် ရလဒ်များအားလုံး၏တန်ဖိုးသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးအောက် နည်းပါးနောက်ပြောင်းတွေ့ရသည်။

ယော် J.၅.၂ ရည်ညွှန်းရေတွင်း၏ ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်တန်ဖိုးရလဒ်

စဉ်	ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစားများ (Parameters)	ယူနစ်	မြေအောက်ရေ နှမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (GW-2)	ရည်မှန်းတန်ဖိုး (တစ်ကိုယ်ရည် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအတွက် ရည်ညွှန်းတန်ဖိုး)
၁	ရေအပူချိန် (Water Temperature)	°C	၂၄	≤ ၃၇
၂	ချို့စွဲနှုန်း (pH)	-	၇.၀	၆ ~ ၈
၃	ဆိုင်းကြွေအနည်းငြား (Suspended Solids)	mg/L	၁၂	၅၀
၄	ပျော်ဝင်အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (ဦးရက်) (Dissolved Oxygen)	mg/L	၇.၄၇	-
၅	မီဝန်းမြိုင်ဖြင့်ဖြောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (BOD (5))	mg/L	၁၃၆	၂၀
၆	ဓာတ်နည်းဖြင့်ဖြောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (COD (Cr))	mg/L	၁၆.၅	၁၂၅
၇	ကိုလီဖောင်းစုစုပေါင်း (Total Coliform)	MPN/10 0ml	၂၂	၄၀၀
၈	ဆီနှင့် အမဲဆီ (Oil and Grease)	mg/L	< ၃.၁	၁၀
၉	ခရီးမြို့ယမ် (Chromium)	mg/L	≤ ၀.၀၀၂	၀.၅
၁၀	မြို့ဒါး (Mercury)	mg/L	≤ ၀.၀၀၂	၀.၀၀၅
၁၁	သံ (Iron)	mg/L	၂.၄၈၆	၃.၅
၁၂	ပျော်ဝင်အနည်းစုစုပေါင်း (Total Dissolved Solids)	mg/L	၁၂၆	၂၀၀၀
၁၃	ဝမ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော ကိုလီဖောင်းဘက်တိုးရှိုးယား (Escherichia Coli)	MPN/ 100ml	< ၁.၈	(၁၀၀)* (MPN/၁၀၀ml)
၁၄	စီးဆင်းနှုန်း (Flow Rate)	m ³ /s	-	-

*မှတ်ချက်။ အနိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသောတန်ဖိုးများသည်သတ်မှတ်ထားသည့်တန်ဖိုးများထက်ကျော်လွန်နေသည်ကိုဆိုလိုပါသည်။

*မှတ်ချက်။ မြေအောက်ရေအောင့်ကြည့်လေ့လာသောနေရာတွင် ရေအသံမြှေ့မြှေပေါ်နှုတည်၍ စီယက်နမ်နိုင်ငံရှိ မြေအောက်ရေအရည်အသွေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားနည်းညာစည်းများကြောင်း(No.QCVN08:2008/BTNMT)ကိုမြေအောက်ရေကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအတွက် ရည်မှန်းတန်ဖိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ပါသည်။

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်အင်ကာနေရှင်နှင့်လိမ့်တက်



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုအဖွဲ့မြို့တောင်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ အောက်တိဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

အခန်း ၃: နိဂုံးချုပ် နှင့် အကြံပြုချက်များ

အခန်း ၂ အပိုင်း ၂.၅ တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(ခ) ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ စောင့်ကြည့်လေ့လာသော အချိန်အတွင်း မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2)၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7)တို့တွင် ဆိုင်းကြွာအနည်းငါး နှင့် ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်း၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7)တို့တွင် သံဓာတ်တို့သည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေပါသည်။

ချောင်းတွင်းသို့မစွန်းထုတ်ခင် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ အမိကစွန်းထုတ်ရောထွက်ပေါက် ဖြစ်သော မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) ရှိ ဆိုင်းကြွာအနည်းငါးများ၊ ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းတန်ဖိုးများ နှင့် သံဓာတ်ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေခြင်းမှာ ဖြစ်နိုင်ချော်ရှုပါသည်။ ဆိုင်းကြွာအနည်းငါးထက် အနေဖြင့် ချောင်းတွင်းသို့မစွန်းထုတ်ခင် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ အမိကစွန်းထုတ်ရောထွက်ပေါက် ဖြစ်သော မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) ရှိ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေခြင်းမှာ ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ မြေလွတ်များမှ မြေမျက်နှာပြင် စီးဆင်းရေများ ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်း ရလဒ်အနေဖြင့် ချောင်းတွင်းသို့ မစွန်းထုတ်ခင် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ အမိကစွန်းထုတ်ရောထွက်ပေါက် ဖြစ်သော မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) ရှိ ရလဒ်များမှာ ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေကြောင့် တွေ့ရှုရပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ချော် အလားအလာရှုပါသည်။ အကြောင်းရင်းများမှာ ရေထိန်းကန် အတွင်းနှင့် အပြင်တလျှောက်တွင် အပင်များနှင့်ငြက်များ၊ တိရစ္ဆာန်ငယ်များ ကျင်လည်ကျက်စားခြင်းကြောင့် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ ဒေါ်ယာတွင် သဘာဝအလျောက် ဘက်တီးရီးယားများ ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဝမ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းဘက်တီးရီးယား(E Coli)ရလဒ်အရ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7)၏ တန်ဖိုးသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးအောက် နည်းပါးကြောင်းတွေ့ရှုရပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၇ (SW-7)တွင် ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် များနေသော်လည်း လူ၏ကျိုးမာရေးကို သိသာထင်ရှားစွာ သက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ကြောင့် သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

သံဓာတ်ရလဒ်အနေဖြင့် ချောင်းတွင်းသို့ မစွန်းထုတ်ခင် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ အမိကစွန်းထုတ်ရောထွက်ပေါက် ဖြစ်သော မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) ရှိ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေခြင်းမှာ သဘာဝမြေဆီလွှာမှ သံဓာတ် အရင်းအမြဲး သံဓာတ်သည် ရေစီးဆင်းမှုကြောင့် မြေဆီလွှာအတွင်းမှ ထွက်လာနိုင်ပါသည်။ ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့၊ ၈၁၆မြေဆီလွှာသည် သဘာဝအားဖြင့် သံဓာတ်ကြွယ်ဝပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ စွန်းထုတ်မှု စံနှုန်းတန်ဖိုးများတွင် (၁) ကျွန်းမာရေး (၂) သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်ဟူ၍ အမျိုးအစားနှစ်ခု သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ကျွန်းမာရေးအမျိုးအစားတွင် သံဓာတ်အတွက် စံတန်ဖိုးသတ်မှတ်ထားခြင်းမတွေ့ရှုရပါ။ သို့သော် သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ပျော်ဝင်နိုင်သောသံဓာတ် စံတန်ဖိုးအား ၁၀ မီလီဂရမ်/လီတာ ဟူ၍သတ်မှတ်ထားသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သံဓာတ်စံတန်ဖိုးနှင့်နှုံးယူဉ်ရာတွင် ချောင်းတွင်းသို့ မစွန်းထုတ်ခင် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ အမိကစွန်းထုတ်ရောထွက်ပေါက် ဖြစ်သော မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) ရှိ သံဓာတ်တန်ဖိုးသည် စံတန်ဖိုးအောက်နည်းပါးနေကြောင့် တွေ့ရှုရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရှုံးထားသော ရလဒ်များသည် သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်တွင် သိသာထင်ရှားသောထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ကြောင့် သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြီးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ်စွဲ စောင့်ကြည့်လေလာခြင်း၊ အောက်တိဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4) တို့တွင် ဆိုင်းကြွာအနည်းများ၊ ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းတန်ဖိုးများနှင့် သံဓာတ်ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေကြောင်း တွေ့ရှုရပါသည်။ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4) တို့တွင် ဆိုင်းကြွာအနည်းရလဒ်သည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေခြင်းမှာ ချောင်းအထက်ပိုင်းမှ သဘာဝအလျောက်နှင့် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ပြင်ပရှိ ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်များမှ စွန့်ထုတ်သောရေများ စီးဆင်းလာခြင်းကြောင့်နှင့် ချောင်းအောက်ဘက်ရှိ ရေများသည် ဒီရေအတက်အကျေကြောင့် အထက်သွေ့ပြန်လည် ဆန်တက်စီးဆင်းလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4) တို့တွင် ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းရလဒ်သည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေခြင်းမှာ (၁)စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိရှာ ချောင်းအတွင်းနှင့် အနီးတစ်စိုက်တွင် ရှိနေသော အပင်အမျိုးမျိုးနှင့် သက်ရှိသွေးဝါများဖြစ်သော ငါက်များနှင့်တရွေ့နှင့်များကြောင့် သဘာဝ ဘက်တီးရီးယားများသည် စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိရှာချောင်းအတွင်းတွင် တည်ရှိနေခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ (၂)သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် ပြင်ပရှိ ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်မှ စွန့်ထုတ်ရေများကြောင့်လည်းကောင်း၊ (၃)အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ ဒီရေသက်ရောက်မှုကြောင့်လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)ရှိ သံဓာတ်ရလဒ်သည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေခြင်းမှာ သဘာဝမြေဆီလွှာမှ သံဓာတ် အရင်းအမြစ် လွမ်းမိုးမှု (သံဓာတ်သည် ရေစီးဆင်းမှုကြောင့် မြေဆီလွှာအတွင်းမှ ထွက်လာနိုင်ပါသည်) ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရန်ကုန်ဖြူ၏ မြေဆီလွှာသည် သဘာဝအားဖြင့် သံဓာတ်ကြွယ်ဝပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ စွန့်ထုတ်မှု စံနှုန်းတန်ဖိုးများတွင် (၁) ကျွန်းမာရေး (၂) သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်ဟူ၍ အမျိုးအစားနှစ်ခု သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ကျွန်းမာရေးအမျိုးအစားတွင် သံဓာတ်အတွက် စံတန်ဖိုးသတ်မှတ်ထားခြင်းမတွေ့ရှုရပါ။ သွေ့သော သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ပျော်ဝင်နိုင်သောသံဓာတ် စံတန်ဖိုးအား ၁၀ မီလီဂရမ်/လီတာ ဟူ၍သတ်မှတ်ထားသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သံဓာတ်စံတန်ဖိုးအား စွန့်နှုန်းဖွံ့ဖြိုးနှင့်နှုန်းယဉ်ရာတွင် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)၏ သံဓာတ်တန်ဖိုးသည် စံတန်ဖိုးအောက်နည်းပါးနေကြောင်း တွေ့ရှုရပါသည်။ ထိုကြောင့် ရရှိထားသော ရလဒ်များသည် သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်တွင် သံဓာတ်စံတန်ဖိုးအား စွန့်နှုန်းဖွံ့ဖြိုးနှင့်နှုန်းယဉ်ရာတွင် သံဓာတ်တန်ဖိုးသည်။

အနာဂတ်တွင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေး ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ အမိကစွန့်ထုတ်ရေ ထွက်ရှိသောနေရာများမှ ထွက်ရှိလာသော ရေအရည်အသွေးများဖြစ်သည့် ဆိုင်းကြွာအနည်းများ၊ ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်း နှင့် သံဓာတ် တို့၏ သင့်တော်သော ရည်မှန်းအဆင့်ရရှိနိုင်ရန် အောက်ပါဆောက်ရွက်ချက်များကို စောင့်ကြည့်လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

- ၁) ကိုလိုဖောင်းဘက်တီးရီးယားများ၏ ကျွန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုကို သိရှိနိုင်ရန် ဝမ်းကိုက်ရောဂါကို ဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းဘက်တီးယား (E Coli) ကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရန်၊
- ၂) ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှရေများစီးဆင်းမှုအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လေလာရန်နှင့်
- ၃) ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှအတွေထွေသုံး စွန့်ထုတ်ရေများ၏ အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လေလာရန်။



နောက်ဆက်တွဲ င ရေနမူနာရယူသည့် မှတ်တေမီးဓာတ်ပုံများ



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုစဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ်စွဲ စောင့်ကြည့်လေလာခြင်း၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုစဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေနှင့်မှားရယူသည့်နေရာ



မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) ဦး ရေနမူနာရယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း

သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လကစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေလာခြင်း၊ အောက်တိဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)


စွန့်ထဲတ်ရေ့ထွက်ရှိသောနေရာများနှင့် စွန့်ထဲတ်ရေ့ရောက်ရှိနိုင်သည့်ချောင်း၏
အခြေခံအချက်အလက်များကို နှိမ်နှင့်အတွက် ရည်ညွှန်းစောင့်ကြည့်လေလာသည့် နေရာများ



မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2) ဦး ရေနမူနာရယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း



မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4) ဦး ရေနမူနာရယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း

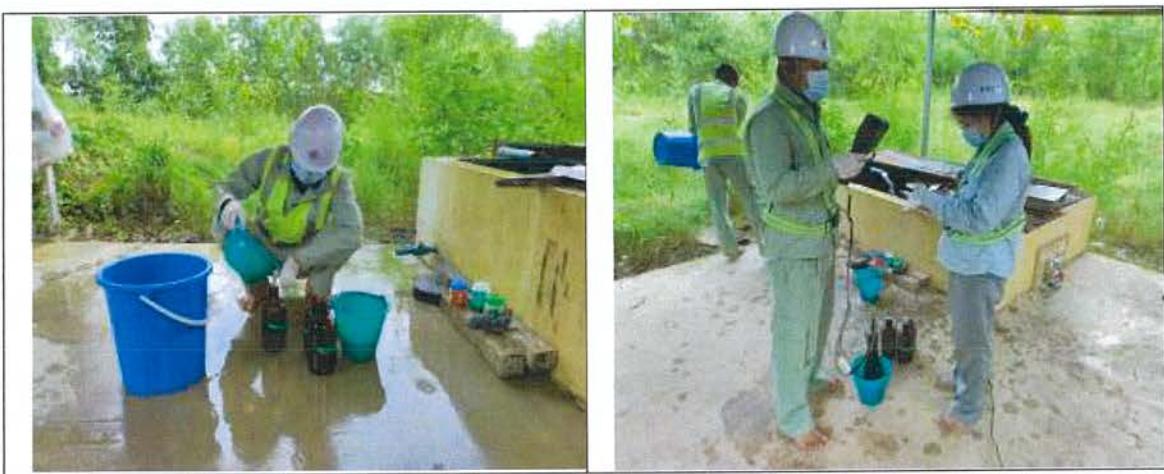

မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (GW-2) ရေနမူနာရယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း



နောက်ဆက်တွဲ ၂ မာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လျှလာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ်စွဲစောင့်ကြည့်လျှလာခြင်း၊ အောက်တိဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

စွဲစောင့်ကြည့်လျှလာခြင်း

DOWA

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar
Phone No. Fax No: (+95) 1 2309061



Report No. : GEM-LAB-202011025

Revision No. : 1

Report Date : 5 November, 2020

Application No. : 0001-C001

Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)
Address : No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.
Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B

Sample Description

Sample Name	: MKI-SW-7-1013	Sampling Date :	13 October, 2020
Sample No.	: W-2010107	Sampling By :	Customer
Waste Profile No.	: -	Sample Received Date :	13 October, 2020


No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	236	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	8.04	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	15.2	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	> 160000	1.8
5	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	1.9	0
6	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.09	0.05
7	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	3.39	0.00
8	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1	0
9	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	< 3.1	3.0
10	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	< 0.002	0.002

Remark : LOQ = Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

Ni Ni Aye Lwin
Assistant Manager

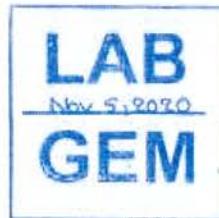

Approved By :

Hideki Yomo Nov 5, 2020
Managing Director



သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇာန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇန်ဖြုံးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ်စွဲစောင့်ကြည့်လေလာခြင်း၊ အောက်တိဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

စွန့်ထုတ်ရေထွက်ရှိသောနေရာများနှင့် စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိနိုင်သည့်ချောင်း၏
အခြေခံအချက်အလက်များကို နှိမ်နှုန်းယဉ်ဆုံးအတွက် ရည်ညွှန်းစောင့်ကြည့်လေလာသည့် နေရာများ



GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar
Phone No. Fax No: (+95) 1 2309051



motivate our planet
Doc No: GEM-LB-R004E/00
Page 1 of 1

Report No.: GEM-LAB-202011022

Revision No.: 1

Report Date: 5 November, 2020

Application No.: 0001-C001

Analysis Report

Client Name	Myanmar Koei International LTD (MKI)		
Address	No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar		
Project Name	Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description			
Sample Name	MKI-SW-2-1013	Sampling Date	13 October, 2020
Sample No.	W-2010104	Sampling By	Customer
Waste Profile No.	-	Sample Received Date	13 October, 2020


No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	84	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	5.63	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	17.1	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	> 160000	1.8
5	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	1.6	0.5
6	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.06	0.05
7	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	10.24	0.00
8	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1.4	0
9	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	< 3.1	3.1
10	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

Ni Ni Aye Lwin
Assistant Manager

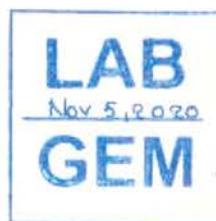

Approved By :

Hideki Yomo
Nov 5, 2020
Managing Director

CC J-J



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ်စွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ အောက်တိဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

DOWA

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar.
Phone No. Fax No: (+95) 1 2309051



motivate our planet
Doc No: GEM-LB-R004E/00
Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202011023

Revision No. : 1

Report Date : 5 November, 2020

Application No. : 0001-C001

Analysis Report

Client Name	Myanmar Koei International LTD (MKI)		
Address	No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description			
Sample Name	MKI-SW-4-1013	Sampling Date :	13 October, 2020
Sample No.	W-201010S	Sampling By :	Customer
Waste Profile No.	-	Sample Received Date :	13 October, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	394	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	13.33	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	25.8	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	> 160000	1.8
5	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	2.6	0.5
6	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.13	0.05
7	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	3.34	0.00
8	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	3	0
9	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	< 3.1	3.1
10	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation


APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

Ni Ni Aye Lwin
Assistant Manager

Approved By :

Hideki Yamamoto Nov 5, 2020
Managing Director

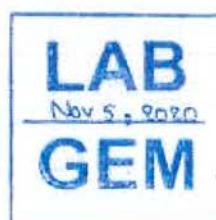

© J-R

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ်စွဲ စောင့်ကြည့်လေလာခြင်း၊ အောက်တိဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

DOWA

GOLDEN DOWA ECD-SYSTEM MYANMAR CO., LTD
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar
Phone No. Fax No: (+95) 1 2309051



motivate our planet
Doc No: GEM-LB-RD04E/00
Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202011026

Revision No. : 1

Report Date : 5 November, 2020

Application No. : 0001-C001

Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)
Address : No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.
Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B
Sample Description
Sample Name : MKI-GW-2-1013 Sampling Date : 13 October, 2020
Sample No. : W-2010108 Sampling By : Customer
Waste Profile No. : Sample Received Date : 13 October, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	12	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	1.36	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	16.5	0.2
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100mL	22	1.8
5	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	1.1	0.5
6	Total Phosphorous	APHA 4500-P-E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.70	0.05
7	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	13.20	0.00
8	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1	0
9	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	< 3.1	3.1
10	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :




Ni Ni Aye Lwin
Assistant Manager

Approved By :



Hideki Yomo Nov 5, 2020
Managing Director

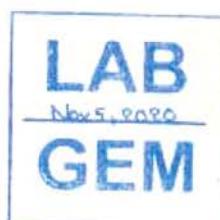

နောက်ဆက်တဲ့ ၃ ESCHERICHIA COLI ၏ပေတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ
(ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း)



သီလဝအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ်စွဲ စောင့်ကြည့်လေလာခြင်း၊ အောက်တိဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

စွဲနှင့်ရေထွက်ရှိရာနေရာ



GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar.
Phone No. Fax No: (+95) 1 2309051



motivate our planet

Doc No: GEM-LB-R004E/00

Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202010166

Revision No. : 1

Report Date : 27 October, 2020

Application No. : 0001-C001

Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)
Address : No. 35/A, 1st Floor, Grand Pha Sein Condominium, Pha Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar
Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B
Sample Description
Sample Name : MKT-SW-7-1013 Sampling Date : 13 October, 2020
Sample No. : W-2010090 Sampling By : Customer
Waste Profile No. : - Sample Received Date : 13 October, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	110.0	1.8

Remark : LOQ = Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

Ni NI Aye Lwin

Assistant Manager

Approved By :

Hidetomo Yomo
Managing Director

သီလဝအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုစုံဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေလာခြင်း၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

စွန့်ထုတ်ရေ့ထွက်ရှိသောနေရာများနှင့် မူလတည်ရှိနေသောရေ့တွင်း၏
အခြေခံအချက်အလက်များကို နှိုင်းယဉ်ရန်အတွက် ရည်ညွှန်းစောင့်ကြည့်လေလာသည့် နေရာ

DOWA

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar.
Phone No. Fax No: (+95) 1 2309051



motivate our planet
Doc No: GEM-LB-RDD4E/00
Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202010168

Revision No. : 1

Report Date : 27 October, 2020

Application No. : 0001-C001

Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)
Address : No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.
Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B
Sample Description
Sample Name : MKI-GW-2-1013 Sampling Date : 13 October, 2020
Sample No. : W-2010092 Sampling By : Customer
Waste Profile No. : Sample Received Date : 13 October, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	<1.8	1.8

Remark : LOQ = Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :


Ni Ni Aye Lwin

Assistant Manager

Approved By :

Hideki Yomo

Managing Director

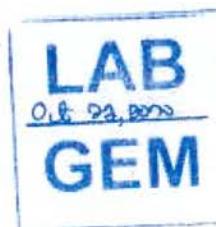

နောက်ဆက်တဲ့ င စာတိခဲ့ခန်းရလဒ်များ (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း)



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေလာခြင်း၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

စွန့်ထုတ်ရောွှေကိုရှိရာနေရာ



GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar.
Phone No. Fax No: (+95) 1 2309051



motivate our planet
Doc No: GEM-LB-R004E/00
Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202011017

Revision No. : 1

Report Date : 5 November, 2020

Application No. : 0001-C001

Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)

Address : No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.

Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B

Sample Description

Sample Name : MKI-SW-7-1013 Sampling Date : 13 October, 2020

Sample No. : W-2010099 Sampling By : Customer

Waste Profile No. : - Sample Received Date : 13 October, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	62	-
2	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
3	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	4.242	0.002


Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

Ni Ni Aye Lwin
Assistant Manager

Approved By :

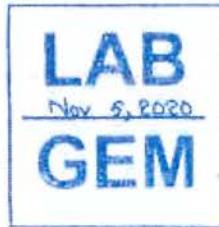

Hideki Yomo
Managing Director
Nov 5, 2020



သိပ်တော်အတူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိဒက်မှုနှင့်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ်စွဲ စောင့်ကြည့်လေလာခြင်း၊ အောက်တိဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

စွန်ထုတ်ရေထွက်ရှိသောနေရာများနှင့် စွန်ထုတ်ရေရွှေကိရှိနိုင်သည့်ချောင်း၏
အခြေခံအချက်အလက်များကို နှိမ်းပွှုပ်ရန်အတွက် ရည်ညွှန်းစောင့်ကြည့်လေလာသည့် နေရာများ

DOWA

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar.
Phone No Fax No: (+95) 1 2309051



motivate our planet
Doc No: GEM-LB-R004E/00
Pageof1

Report No. : GEM-LAB-202011014
Revision No. : 1
Report Date : 5 November, 2020
Application No. : 0001-C001

Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)
Address : No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.
Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B
Sample Description
Sample Name : MKI-SW-2-1013 Sampling Date : 13 October, 2020
Sample No. : W-2010096 Sampling By : Customer
Waste Profile No. : Sample Received Date : 13 October, 2020


No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	108	-
2	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
3	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	1.608	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

Ni Ni Aye Lwin
Assistant Manager

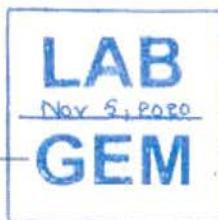

Approved By :

Hideki Yomo Nov 5, 2020
Managing Director

cc-5



သီလဝအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေလာခြင်း၊ အောက်တိဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

DOWA

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar.
Phone No. Fax No: (+95) 1 2309051



motivate our planet
Doc No: GEM-LB-R004E/00
Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202011015

Revision No. : 1

Report Date : 5 November, 2020

Application No. : 0001-C001

Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)

Address : No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.

Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B

Sample Description :

Sample Name : MKI-SW-4-1013 Sampling Date : 13 October, 2020

Sample No. : W-2010097 Sampling By : Customer

Waste Profile No. : - Sample Received Date : 13 October, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	128	-
2	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
3	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	3.640	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

Ni Ni Aye Lwin

Assistant Manager

Approved By :

Hideki Yomo Nov 5, 2020
Managing Director



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှစ်အပိုင်း(ခ)ရှိနစက်မှုဒုန်ဖွံ့ဖြိုးဝိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ်စွဲ စောင့်ကြည့်လေလာခြင်း၊ အောက်တိဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

DOWA

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar.
Phone No. Fax No: (+95) 1 2309051



motivate our planet
Doc No: GEM-LB R004E/00
Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202011018

Revision No. : 1

Report Date : 5 November, 2020

Application No. : 0001-C001

Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)
Address : No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar
Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B
Sample Description

Sample Name	: MKI-GW-2-1013	Sampling Date :	13 October, 2020
Sample No.	: W-2010100	Sampling By :	Customer
Waste Profile No.	: -	Sample Received Date :	13 October, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	126	-
2	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
3	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	2.486	0.002


Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

Ni Ni Aye Lwin
Assistant Manager

Approved By :

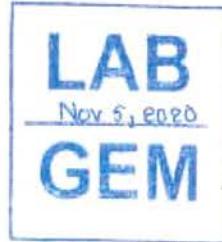

Hideki Yomo Nov 5, 2020
Managing Director



သိပေတါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(ခ)ရှိ
စက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီအရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄)

(နှစ်လတစ်ကြိမ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း)

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ^၁
မြန်မာနိုင်အဲအင်တာနေရာင်နယ်လီမိတက်



မာတိကာ

အခန်း ၁: နိဒါန်း	၁
၁.၁ ယေဘုယျ ဖော်ပြချက်	၁
အခန်း ၂: ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း	၃
၂.၁ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အမျိုးအစား:	၃
၂.၂ ရေနမူနာရယူသည့်နေရာများ၏တည်နေရာနှင့်အချက်အလက်များဖော်ပြချက်	၄
၂.၃ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်နည်းလမ်း	၆
၂.၄ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်ကာလ	၇
၂.၅ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ	၈
အခန်း ၃: နိဂုံးချပ် နှင့် အကြံပြချက်များ	၁၃
နောက်ဆက်တွဲ ၁ ရေနမူနာရယူသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ	၁၁-၁
နောက်ဆက်တွဲ ၂ ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ	၁၂-၁
နောက်ဆက်တွဲ ၃ ESCHERICHIA COLI ၏ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း) ၁၃-၁	

ဇယားများစာရင်း

ဇယား ၂.၁- ၁ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အမျိုးအစား:	၃
ဇယား ၂.၂- ၁ ရေနမူနာရယူသည့်နေရာများ	၄
ဇယား ၂.၃- ၁ ရေအရည်အသွေးစောင့်ဆေးသည့် နည်းလမ်းများ	၆
ဇယား ၂.၄- ၁ နေရာတစ်ခုချင်းစီအတွက် နမူနာရယူသည့်အချိန်	၇
ဇယား ၂.၅- ၂ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြစ်၏ ဒီဇင်ဘာမှတ်တမ်း:	၇
ဇယား ၂.၆- ၁ စွန့်ထုတ်ရေတွက်ပေါက်နှင့် စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိသောချောင်းမှ ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ	၁၀
ဇယား ၂.၇- ၂ ရည်ညွှန်းရေတွင်း၏ ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်တန်ဖိုးရလဒ်	၁၁

ပုံများစာရင်း

ပုံ ၁.၁- ၁ ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအတွက်နမူနာရယူသောနေရာများ၏ တည်နေရာပြပုံ ၂



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လက်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)


အခန်း ၁: နိဒါန်း

၁.၁ ယော့ယျာ ဖော်ပြချက်

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ တောင်ပိုင်းခရိုင်တွင်တည်ရှိပြီး ရန်ကုန်ဖြိုး၏ အရှေ့တောင်ဘက် ၂၃ ကိုလိုပိတာတွင် တည်ရှိပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သူအနေဖြင့် ဇုန်အပိုင်း(ခ)အတွင်းရှိ စက်မှုမြေနေရာအတွက် ခွင့်ပြချက်ရရှိထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတိုင်း ပုံမှန်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါဖွံ့ဖြိုးရေးလီမိတက်တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါဖွံ့ဖြိုးရေးလီမိတက်သည် ဇုန်အတွင်း နှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများကို ရေးဆွဲထားပြီး ထိုအစီအစဉ်များအရ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအား စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စုစုပေါင်းနေရာ လေးနေရာ၊ နာမည်အားဖြင့် မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)၊ မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)၊ မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) နှင့် မြေအောက်ရေနှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-၂ (GW-2) တို့တွင် စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပါသည်။ ထိုနေရာ လေးနေရာမှ မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) သည် ဇုန်အပိုင်း(ခ) ဆောက်လုပ်ရေးကာလတွင် အဓိကစွမ်းထုတ်ရေတွက်ပေါက် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် မြေအောက်ရေနှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-၂ (GW-2) အား ဖလမ်းကျေးရွာတွင်တည်ရှိသော ဘုန်းကြီးကျောင်းပရဝဏ်အတွင်းရှိ ရေတွင်းအား ရည်ညွှန်းနိုင်ရန် စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည်။ ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအတွက် နှမူနာရယူသော နေရာများ၏ တည်နေရာများကို ပုံ ၁.၁- ၁တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

သိလဝါအထူးစီးပွားရေးဇာန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတန်ကြိမ်စောင့်ကြည့်လေလာခြင်းဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

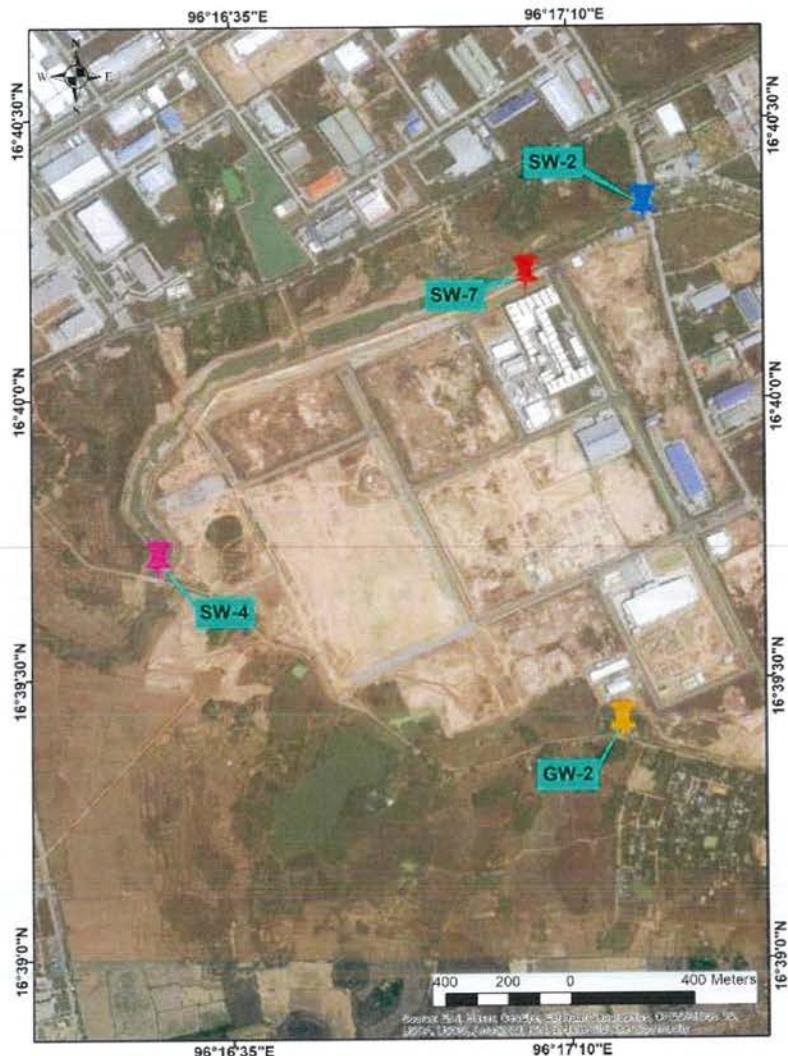

မူရင်း။ ဂူဂဲ့အက်
ပုံ C.C- C ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအတွက်နမ်နာရယူသောနေရာများ၏ တည်နေရာပြု

အခန်း J: ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

J.C စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အမျိုးအစား

ရေအရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအတွက် ရေနှစ်မှုနာရယူသောနေရာများနှင့် ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစားများ(Parameters)ကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ အစီအရင်ခံစာပါ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာမှု အစီအစဉ်အား ခြုံင့်မိစေရန်အလိုက် ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

ရေအရည်အသွေးနှစ်မှုနာစစ်တမ်းရုယ်မှုအား နေရာလေးနေရာတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနေရာ လေးနေရာမှ ရေစီးဆင်းမှုတိုင်းတာခြင်းကို ရေစီးနှုန်းတိုင်းကိရိယာဖြင့် တိုင်းတာနှင့်သော နေရာသုံးနေရာ ဖြစ်သည့် မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-J (SW-2)၊ မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-G (SW-4)၊ မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-G (SW-7) တို့တွင် တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာသော ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစားများ(Parameters)နှင့် ရေနှစ်မှုနာရယူသောနေရာများကို ပေါ်ပေါ်ပါသည်။

ပေါ်ပေါ်ပါသည်။

စဉ်	ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစား (Parameters)	မြေပေါ်ရေ နှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-J (SW-2)	မြေပေါ်ရေ နှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-G (SW-4)	မြေပေါ်ရေ နှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-G (SW-7)	မြေအောက်ရေ နှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-J (GW-2)	မှတ်ချက်
C	ရေအပူချိန် (Water Temperature)	○	○	○	○	ရေနှစ်မှုနာရယူသည့်နေရာ တွင်တိုက်ရိုက်တိုင်းတာခြင်း
J	ချွှေဖန်ကိန်း (pH)	○	○	○	○	ရေနှစ်မှုနာရယူသည့်နေရာ တွင်တိုက်ရိုက်တိုင်းတာခြင်း
2	ပျော်ဝင်အောက်စီဂျင် (DO)	○	○	○	○	ရေနှစ်မှုနာရယူသည့်နေရာတွင်တိုက်ရိုက်တိုင်းတာခြင်း
4	မီးနည်းဖြိုင်ဖြဲ့ရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (၅-ရက်) (BOD ₅)	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
6	ဓာတ်နည်းဖြိုင် ဖြဲ့ရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (COD _{Cr})	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
6	ဆိုင်းကြွာအနယ်များ (Suspended Solids)	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
7	ကိုလိုဖောင်းစုစပ်း (Total Coliform)	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
8	ဆီနှင့်အမဲဆီ (Oil and Grease)	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
9	ခရိုမီယစ် (Chromium)	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
10	ပျော်ဝင်အနည်းစုစပ်း (Total Dissolved Solids)	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိုစက်မှုနှင့်ဖြုံးတိုးတက်မှုအတွက်ရောဂါရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လျေလာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လျေလာခြင်းဒိုင်ဘာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

စဉ်	ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစား: (Parameters)	မြေပေါ်ရေ နမူနာယူ သည့် နေရာ-၂ (SW-2)	မြေပေါ်ရေ နမူနာယူ သည့် နေရာ-၄ (SW-4)	မြေပေါ်ရေ နမူနာယူ သည့် နေရာ-၇ (SW-7)	မြေအောက်ရေ နမူနာယူ သည့် နေရာ-၂ (GW-2)	မှတ်ချက်
	(ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်လေ့လာ ခြင်း)					
၁၁	သံဓတ် (Iron) (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်လေ့လာ ခြင်း)	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသပ်ခြင်း
၁၂	မြေဒီးဓတ် (Mercury) (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်လေ့လာ ခြင်း)	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသပ်ခြင်း
၁၃	ဝမ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းဘက်တိုးရှုံးယား (Escherichia Coli) (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်လေ့လာ ခြင်း)	-	-	○	○	ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသပ်ခြင်း
၁၄	ရေစီးဆင်းနှင့်း	○	○	○	-	ရေနမူနာရယူသည့်နေရာ တွင်တိုက်ရှုံးယားခြင်း

မှုရင်း၊ မြန်မာနိဒါနအဲအင်တာနေဂျာနယ်လီမိတက်

J.J ရေစမှန်ဘရယူသည့်နေရာများ၏တည်နေရာနှင့်အချက်အလက်များဖော်ပြချက်

ရေနမူနာယူသည့်နေရာများကို ယေား J.J-၁ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ရေနမူနာရယူသည့်နေရာ တစ်ခုစီတွင် စစ်တမ်းရယူခဲ့သည့်မှတ်တမ်းပံ့များကို နောက်ဆက်တဲ့-၁ တွင်ဖော်ပြထားသည်။

ይሬ፡ J.J- እና የዕቃሙስናብሔርዎች ቁጥራዎች

စဉ်.	တည်နေရာ	အသေးစိတ်အချက်အလက်
၁	မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)	ကိုဉ်းစီစီး - မြောက်လွှားတွင် - ၁၆° ၄၀' J.၉၉"၊ အရှေ့လောင်ဂျို့တွင် - ၉၆° ၁၇' ၁၈.၀၉" တည်နေရာ - ရွှေပျောက်ချောင်းအထက်ပိုင်း စစ်တမ်းကောက်ယူသော အပျိုးအစား - မြေပေါ်ရေစစ်တမ်းရယူခြင်းနှင့်ရေစီးနှုန်းတိုင်းတာခြင်း
၂	မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)	ကိုဉ်းစီစီး - မြောက်လွှားတွင် - ၁၆° ၃၉' ၄၂.၈၈"၊ အရှေ့လောင်ဂျို့တွင် - ၉၆° ၁၆' ၂၇.၄၂"၊ တည်နေရာ - ရွှေပျောက်ချောင်းအောက်ပိုင်း စစ်တမ်းကောက်ယူသော အပျိုးအစား - မြေပေါ်ရေစစ်တမ်းရယူခြင်းနှင့်ရေစီးနှုန်းတိုင်းတာခြင်း
၃	မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7)	ကိုဉ်းစီစီး - မြောက်လွှားတွင် - ၁၆° ၄၀' ၁၃.၂၅"၊ အရှေ့လောင်ဂျို့တွင် - ၉၆° ၁၇' ၅၅.၆၆" တည်နေရာ - ရွှေပျောက်ချောင်းသို့ မရောက်စီ ရှိန် အပိုင်း (ခ) ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစွဲရှုံး ရေတိန်းကန်၏ ထွက်ပေါက် စစ်တမ်းကောက်ယူသော အပျိုးအစား - စွန့်ထဲတ်ရေစစ်တမ်းရယူခြင်းနှင့်ရေစီးနှုန်းတိုင်းတာခြင်း
၄	မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (GW-2)	ကိုဉ်းစီစီး - မြောက်လွှားတွင် - ၁၆° ၃၉' ၂၅.၃၀"၊ အရှေ့လောင်ဂျို့တွင် - ၉၆° ၁၇' ၁၅.၆၀" တည်နေရာ - လမ်းကျော်ဘုရားဘုရားကြီးကျောင်းပရုပ်ကျော်အတွင်း စစ်တမ်းကောက်ယူသော အပျိုးအစား - မြေအောက်ရေစစ်တမ်းရယူခြင်း

မူရင်း။ မြန်မာနိအဲအင်တာနေရာင်နယ်လီမိတက်



မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2) (ရည်ညွှန်းအမှတ်)

မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)အား ရွှေပျောက်ချောင်း၏ အထက်ပိုင်းတွင် ရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအမှတ်သည် ဇုန်အပိုင်း(ခ)ရေ့ယာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက်နှင့် ဒရို-သီလဝါလမ်း၏ တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ အနောက်မြောက်တွင် ဇုန်အပိုင်း(က) နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်တိုက အသီးသီး ဝန်းရုံလျက် ရှိသည်။

မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4) (ရည်ညွှန်းအမှတ်)

ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်၊ ဇုန်အပိုင်း(က) နှင့် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များမှ ထွက်ရှိလာသောမျိုး ရေများပေါင်းစပ်းရောနောသွားသောနေရာ ရွှေပျောက်ချောင်း၏ အောက်ပိုင်းတွင် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4) တွင် ရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရွှေပျောက်ချောင်းသည် အရှေ့မှုအနောက်သို့စီးဆင်းပြီး ရန်ကုန်မြစ် အတွင်းသို့ စီးဝင်သည်။ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4) သည် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)၏ ချောင်းအောက်ပိုင်း၊ J.၁၅ ကိုလိုမိတာအကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ရေနမူနာရယူသည့်နေရာသည် ဇုန်အပိုင်း(ခ) ရေ့ယာ၏ အနောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး ဒရို-သီလဝါလမ်း၏ တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အနီးအနားတွင် အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ဇုန်အပိုင်း(က)၊ အရှေ့ဘက်တွင် ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်၊ တောင်ဘက်နှင့် အနောက်ဘက်တို့တွင် စပါးခင်းတို့ အသီးသီးတည်ရှိပါသည်။

မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) (စွန့်ထုတ်ရေ့ထွက်ပေါက်)

မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) သည် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်း အမိကစွန့်ထုတ်ရေ့ထွက်ပေါက် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနေရာသည် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2) ၏ ချောင်းအောက်ပိုင်း၊ အကွာအဝေးအားဖြင့် ၄၃၄ မီတာ အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ နမူနာရယူသည့်နေရာမှာ ဇုန်အပိုင်း(ခ) ရေထိန်းကန်၏ထွက်ပေါက်၊ ဇုန်အပိုင်း(ခ) ရေ့ယာ၏ မြောက်ဘက်နှင့် ဒရို-သီလဝါလမ်းမကြီး၏ တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်၌ မြောက်ဘက်တွင် ဇုန်အပိုင်း(က) နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်တို့ တည်ရှိပါသည်။

မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (GW-2) (မူလတည်ရှိနေသောရေ့တွင်းအား ရည်ညွှန်းခြင်း)

မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (GW-2) အား တူးဖော်ထားသောရေ့တွင်းမှ ရယူခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရေ့တွင်းသည် ဖလမ်းကျေးဇားရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းပရဝဏ်အတွင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်၌ မြောက်ဘက်တွင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(က)၊ တောင်ဘက်တွင် ဖလမ်းကျေးဇား၊ အနောက်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများ၊ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်နှင့် အရှေ့နှင့်အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(ခ)တို့ အသီးသီးတည်ရှိပါသည်။

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

J-2 စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်နည်းလမ်း

ရေနမူနာများကို ရယူပြီး သန္တစ်ထားသောဖန်ပုလင်းညီများဖြင့် သိမ်းဆည်းပြီး ပေါ်သော J-2- C တွင် ဖော်ပြထားသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဓာတ်ခွဲခန်း၏ စစ်ဆေးပါသည်။ ရေနမူနာများကို ရေခဲပုံးများဖြင့် J-5ဒီဂရီ ဆဲလိစီးရပ်တွင် သိမ်းဆည်းထားပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ပို့ဆောင်ပါသည်။ တိုင်းတာသည့် ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစားများ၏ ရေအပူချိန်၊ ချဉ်ဖန်ကိန်း နှင့် ပျော်ဝင်အောက်စီဂျင်တို့အား ရေအရည်အသွေး တိုင်းတာသောစက်ကိရိယာ (Horiba U-52)ကို အသုံးပြု၍ ရေနမူနာရယူသည့်နေရာ၌ပင် တိုက်ရှိက်တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင်ရေစီးဆင်းမှုနှင့်နှုန်းတိုင်းကိရိယာ (JFE Digital Current Meter)ဖြင့် ရေနမူနာရယူသည့်နေရာ၌ တိုင်းတာ ခဲ့ပါသည်။

ပေါ်သော J-2- C ရေအရည်အသွေးစစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်းများ

စဉ်	အမျိုးအစားများ	နည်းလမ်း
C	ရေအပူချိန် (Water Temperature)	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
J	ချဉ်ဖန်ကိန်း (pH)	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
2	ပျော်ဝင်အောက်စီဂျင် (Dissolved Oxygen)	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
5	မီဝန်းဖြင့်ဖြဲ့ရန် အောက်စီဂျင်လိုအပ်ချက်(၅-ရက်) (BOD ₍₅₎)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)
6	ဓာတ်နည်းဖြင့် ဖြဲ့ရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (COD _(Cr))	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)
7	ဆိုင်းကြွေအနုယ် (Suspended Solids (SS))	APHA 2540 D (Dry at 103-105°C Method)
7	ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်း (Total Coliform)	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)
8	ဆီနှင့် အမဲဆီ (Oil and Grease)	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)
9	ခရိုမီယမ်(Chromium)	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
10	ပျော်ဝင်အနည်စုစုပေါင်း (Total Dissolved solids (TDS))	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)
11	သံဓာတ် (Iron)	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
12	မြှေးစီးဓာတ် (Mercury)	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
12	ဝမ်းကိုလိုရောဂါးပြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းဘက်တိုးပိုးယား (Escherichia Coli)	APHA 9221 F (Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate)
14	စီးဆင်းနှုန်း (Flow Rate)	Detection of Electromagnetic Elements (Real-time measurement by AEM 213-D Digital Current Meters)

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်အင်တာနေရာ၌နှင့်နယ်လိမ့်တက်



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

J.၄ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်ကာလ

ရေအရည်အသွေးနှင့် ရေစီးဆင်းမှုနှစ်းအား ဒီဇင်ဘာလ J ရက်နေ့၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဒီရေအတက်အကျကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော သက်ရောက်မှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန် အောက်ပါ ပေါ်သေား J.၄- C အတိုင်း ရေနမူနာရယူခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၏ ဒီဇင်ဘာလ J ရက်နေ့၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အတွက်ဒီရေ မှတ်တမ်းကို ပေါ်သေား J.၄- J တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

ပေါ်သေား J.၄- C နေရာတစ်ခုချင်းစီအတွက် နမူနာရယူသည့်အချိန်

စဉ်	ရေနမူနာရယူသည့်နေရာ	ရေနမူနာရယူသည့်အချိန်
C	မြေပေါ်ရေနမူနာရယူသည့် နေရာ-J (SW-2)	ဒီဇင်ဘာလ J ရက်နေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် (၁၉ နာရီ : ၁၁ မိနစ်)
J	မြေပေါ်ရေနမူနာရယူသည့် နေရာ-C (SW-4)	ဒီဇင်ဘာလ J ရက်နေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် (၀၈ နာရီ : ၂၅ မိနစ်)
၃	မြေပေါ်ရေနမူနာရယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7)	ဒီဇင်ဘာလ J ရက်နေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် (၀၉ နာရီ : ၅၁ မိနစ်)
၄	မြေအောက်ရေနမူနာရယူသည့် နေရာ-J (GW-2)	ဒီဇင်ဘာလ J ရက်နေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် (၁၃ နာရီ : ၄၀ မိနစ်)

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်အင်ဘာနေရာင်နယ်လီမိတက်

ပေါ်သေား J.၄- J မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၏ ဒီရေမှတ်တမ်း

ရက်စွဲ	အချိန်	အမြင့်	ဒီရေအခြေအနေ
ဒီဇင်ဘာလ J ရက်နေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်	၀၀:၂၂	၀.၆၄	ဒီရေအကျ
	၀၅:၁၆	၅.၇၉	ဒီရေအတက်
	၁၃:၀၆	၀.၄၉	ဒီရေအကျ
	၁၇:၃၉	၅.၂၇	ဒီရေအတက်

မူရင်း။ မြန်မာဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ရန်ကုန်မြို့၏ ဒီရေမှတ်တမ်း

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိုစက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတက်မှုအတွက်ရေအည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ပါစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေလာခြင်းဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

၂၅ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ

စွန်ထုတ်ရော်ကြပါက်နှင့် စွန်ထုတ်ရော်ကိုသောချောင်းတွင်းရှိ ရေအရည်အသွေးများ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ရလဒ်များကို ဖော် J.E-၁ တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းဆန်းစစ်မှု ရလဒ်များကို နောက်ဆက်တွဲ-၂ နှင့် နောက်ဆက်တွဲ-၃ တို့တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ရလဒ်များကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းအစီအရင်ခံစာတွင်ပါရှိသည့် ရေအရည်အသွေးရည်မှန်းတန်ဖိုးများနှင့် နှိုင်းယူဉ်ထားပါသည်။

၂၅၁ စွန့်ထုတ်ရောွက်ပေါက်နှင့် စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိသောချောင်းတွင်းရှိရလဒ်များ

ရည်မှန်းတန်ဖိုးနှင့်နှိုင်းယူလ်ရာတွင် ဆိုင်းကြအနည်းများ၊ ကိုလိုဖောင်းစုစပေါင်း၊ နှင့် သံဓာတ်တို့မှာ
ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။

စွန့်ထုတ်ရေထွက်ပေါက်ရှိ ရေရလဒ်များ

ဆိုင်းကြွာအနည်ရလဒ် အနေဖြင့် ချောင်းတွင်းသို့မစွန်းထဲတဲ့ ခင် ဇန်အပိုင်း(ခ)၏ အမိကစွန်းထဲတဲ့ ရေတွက်ပေါက် ဖြစ်သော မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) ရှိ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေရခြင်းမှာ ဇန်အပိုင်း(ခ)ရှိ မြေလွှာတဲ့ များမှ မြေပျက်နာပြင် စီးဆင်းရေများ ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ကိုလိုဖောင်းစွာပေါင်း ရလဒ်အနေဖြင့် ချောင်းတွင်းသို့ မစွန်ထဲတ်ခင် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏
အခိုက္ခန္ဓုတ်ရေတွက်ပေါက် ဖြစ်သော မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) ရှိ ရလဒ်များမှာ
ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေကြောင်း တွေ့ရှုရပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာရှိသည့်
အကြောင်းရင်းများမှာ ရေထိန်းကန် အတွင်းနှင့် အပြင်တလျောက်တွင် အပင်များနှင့်ငြက်များ၊ တိရစ္ဆာန်ယော်များ
ကျင်လည်ကျက်စားခြင်းကြောင့် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ ဧရိယာတွင် သဘာဝအလျောက် ဘက်တိုးယော်များ
ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်း၏ဖြစ်တည်မှုတွင် သဘာဝမှုဘက်တီးရီးယားများပါဝင်ပြီး စုစုပေါင်းကိုလိုဖောင်းသည့် လူတို့၏ကျန်းမာရေးကို တိုက်ရှိက်ထိခိုက်မှုမရှိသော်ပြားလည်း ကိုလိုဖောင်းဘက်တီးရီးယားများမှတ်မျိုးဖြစ်သည့် ကျန်းမာရေး အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုဖော်ထုတ်ရန် ဝမ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းဘက်တီးရီးယား(E.Coli)အား သုံးသပ်ခြင်းအတွက် ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့် လေ့လာမှုကိုဖြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဤဝမ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းဘက်တီးရီးယား(E.Coli)ရလဒ်အရ မြေပေါ်ရေနမှုနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) ၏ တန်ဖိုးသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးအောက် နည်းပါးကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုကြောင့် မြေပေါ်ရေနမှုနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) တွင် ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် များနေသော်လည်း လူ၏ကျန်းမာရေးကို သိသာထင်ရှားစွာ သက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ကြောင်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

သံစာတ်ရလဒ်အနေဖြင့် ချောင်းတွင်သို့ မစွမ်းထဲတ်ခင် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ အမိကစွမ်းထဲတ်ရေတွက်ပေါက် ဖြစ်သော မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) ရှိ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတုန်ဖိုးထက် ကျော်လွှန်နေကြောင်း တွေ့ရှုရပါသည်။ ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းအရာများမှာ သဘာဝမြေဆီလွှာမှ သံစာတ် အရင်းအမြစ် လွမ်းမိုးမှု (သံစာတ်သည် ရေစီးဆင်းမှုကြောင့် မြေဆီလွှာအတွင်းမှ ထွက်လာနိုင်ပါသည်) ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရန်ကုန်ဖြူ၏မြေဆီလွှာသည် သဘာဝအားဖြင့် သံစာတ်ကြော်လိပ်ပါသည်။ သံစာတ်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကြောရည်စွာ တည်ရှိနေနိုင်ပါသည်။ ချောင်းတွင်သို့မစွမ်းထဲတ်ခင် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ အမိကစွမ်းထဲတ်ရေတွက်ပေါက်



သိလိပ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတက်မှုအတွက်ရောည့်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေလာခြင်းဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

ဖြစ်သော မြေပေါ်ရေနမှုနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) ရှိ ရလဒ်များ၊ မြေပေါ်ရေနမှုနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမှုနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4) တို့ရှိ ရလဒ်များကို ယေား J.E.-၁ တွင်ဖော်ပြထားသည်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာသော အချိန်အတွင်း ဆိုင်းကြွာအနည်ရလဒ်သည် ၁၂၆ မှ ၅၃၂ မီလိုက်ရမဲ့/လီတာ အတွင်းနှင့် သံဓာတ်ရလဒ်သည် ၅.၇၂၈ မှ ၂၆.၂၀၀ မီလိုက်ရမဲ့/လီတာ အတွင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ဆိုင်းကြွာအနည်ပါဝင်မှုနည်းလျင် သံဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းသကဲ့သို့ ဆိုင်းကြွာအနည်ပါဝင်မှုများလျင် သံဓာတ်ပါဝင်မှုများသည် ကို သိသာထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

თენის ცოტნების დღეს გამოიყენეთ მუსიკას და მუსიკურის მიზნების დარღვევას.

ဆိုင်းကြွာအနည်ရလ၏ အနေဖြင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4) တို့တွင် ဆိုင်းကြွာအနည်ရလ၏များ ကျော်လွန်နေရခြင်းမှာ (၁)ချောင်းအထက်ပိုင်းမှ သဘာဝအလျောက်နှင့် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ပြင်ပရှိ ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်များမှ စွန့်ထုတ်သောရေများ စီးဆင်းလာခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း၊ (၂) ချောင်းအောက်ဘက်ရှိရေများသည် ဒီရေအတက်အကျကြောင့် အထက်သိပို့ပြန်လည် ဆန်တက်စီးဆင်းလာခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ကိုလိုဖောင်းစွမ်ပေါင်းရလဒ်အနေဖြင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယဉ်သည့် နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယဉ်သည့် နေရာ-၄ (SW-4) တို့၏ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေခြင်းမှာ (၁) စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိရာ ချောင်းအတွင်းနှင့် အနီးတစ်စိုက်တွင် ရှိနေသော အပင်အမျိုးမျိုးနှင့် သက်ရှိသွေးဝါများဖြစ်သော ငှက်များနှင့်တိရှိစွာနှုန်းကြောင့် သဘာဝ ဘက်တီးရီးယားများသည် စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိရာ ချောင်းအတွင်းတွင် တည်ရှိနေခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ (၂)သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် ပြင်ပရှိ ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်မှ စွန့်ထုတ်ရေများကြောင့်လည်းကောင်း၊ (၃)အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ ဒီရေသက်ရောက်မှုကြောင့်လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

သံစာတ်ရလဒ်အနေဖြင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4) တို့၏ရလဒ်သည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကြောင်းအရာများမှာ သဘာဝမြေဆီလွှာရှိ သံစာတ် အရင်းအမြစ် လွမ်းမိုးမှု (သံစာတ်သည်ရေစီးဆင်းမှုကြောင့် မြေဆီလွှာအတွင်းမှ ထွက်လာနိုင်ပါသည်) ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရန်ကုန်ဖြူး၏မြေဆီလွှာသည် သဘာဝအားဖြင့် သံစာတ်ကြော်ပံ့ပိုးသည်။



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအည့်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ်စွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

ଓয়া: J.- ১ ষষ্ঠিতার্দশগতি পেইন্ট কুণ্ড ষষ্ঠিতার্দশ রেখের স্থিতিজ্ঞান: মু
রেজের আবেদন ফোর্ম গুরুত্বে লেখা মুরগাই মুরগা:

စဉ်	ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစားများ (Parameters)	ယူနစ်	မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)	မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)	မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7)	ရည်မှန်းတန်ဖိုး (လိုက်တိုင် စောင့်ကြည့်လေလာ ခြင်းအတွက် ရည်ညွှန်းတန်ဖိုး)
၁	ရေအပူချိန် (Water Temperature)	°C	J၃	J၄	J၆	၄၃
၂	ချွှေ့ဖန်ကိန်း(pH)	-	၇.၇	၇.၅	၇.၇	၆ - ၈
၃	ဆိုင်းကွဲအနှစ် (Suspended Solids)	mg/L	၁၂၆	၁၂၂	၁၂၂	၂၀
၄	ပျော်ဝင်အောက်စီဂျင် (Dissolved Oxygen)	mg/L	၂.၉၆	၂.၂၀	၂.၀၅	-
၅	ဒိုက္ခည်းဖြို့ခြွှေရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (ဣ-ရက်) (BOD(5))	mg/L	၁၈.၉၄	၁၆.၀၄	၁၆.၉၂	၂၀
၆	ဓာတုနည်းဖြို့ခြွှေရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (COD (Cr))	mg/L	၃၃.၆	J.၄	၃.၂	၁၂၂
၇	ကိုလိုဖောင်း စုစုပေါင်း (Total Coliform)	MPN/100ml	၁၆၀၀၀၀	၂၈၀၀၀	၂၂၀၀၀	၄၀၀
၈	ဆီနှင့် အမဲဆီ (Oil and Grease)	mg/L	< ၂.၀	< ၂.၀	< ၂.၀	၁၀
၉	ခရီးမှု (Chromium)	mg/L	≤ 0.00၂	0.၀၂၄	≤ 0.00၂	၀.၅
၁၀	ပျော်ဝင်အနည်စုစုပေါင်း (Total Dissolved Solids)	mg/L	၄၀၆	J၆	J၄၈	၂၀၀၀
၁၁	သံမှတ် (Iron)	mg/L	၁.၇၂၈	၂.၂၃၀	၂.၂၀၀	၂.၅
၁၂	မြောက် (Mercury)	mg/L	≤ 0.00၂	≤ 0.00၂	≤ 0.00၂	၀.၀၀၅
၁၃	ဝမ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေ သောကိုလိုဖောင်း ဘက်တီးရီးယား (Escherichia Coli)	MPN/100ml (SW)	-	-	၁၄၀	(၁၀၀၀)* (CFU/၁၀၀ml)
၁၄	စီးဆင်းနှုန်း (Flow Rate)	m³/s	၀.၀၀၀၄	၀.၅၈	၀.၂၈	-

မှတ်ချက်။ အနိဂုံးဖြင့်ဖော်ပြထားသောတန်ဖိုးများသည်သတ်မှတ်ထားသည့်တန်ဖိုးများထက်ကျော်လွန်နေသည်ကိုဆိုလိုပါသည်။

*မှတ်ချက်၏ စွန့်ထုတ်ရောများ စွန့်ထုတ်လိုက်သောချောင်း၏ အသုံးပြုမှုပေါ်စွတ်ညွှန် ဂျားရေစံချိန်စံချွေးနှင့် ပတ်ဝန်ဆိုင်ရာဝန်ဖြောန၊ ၁၉၉၇၊ ကို ဝန်ဆောင်ရေးနှင့် စွန့်ထုတ်လိုက်သော ကိုလိုဖောင်းသာက်တီးရီးယား (E. coli) ၏ ရည်မှန်းတန်ဖိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ စတ်ခွဲခန်းများ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မှု ကန်သတ်ချက်များကြောင့် စီအက်ဖူလှုတန်ဖိုး "Colony Forming Unit (CFU)" အား တိုင်းတာရွှေမရပါ။ ထိုကြောင့် အမိပိအန် "Most Probable Number (MPN)" ရလဒ်များကို စီအက်ဖူလှုတန်ဖိုးနှင့် တူညီသည်ဟုယူဆပြီး ရည်မှန်းတန်ဖိုးနှင့် ရှိုင်းယဉ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီအက်ဖူလှုတန်ဖိုးကို သုံးသပ်နိုင်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နှင်းကို သုံးသပ်သည့်နည်းလမ်းများ ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်သည်။



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇာန်အပိုင်း(ခ)ရှုစက်မှုဇာန်ဖြံမြို့တိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

J.W.J ရည်ညွှန်းရေတွင်း၏ ရလဒ်

ရည်ညွှန်းရေတွင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာသောနေရာ၌ ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များကို
ပေါ်လေ့လာသော J.W.J တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ရည်မှန်းတန်ဖိုးနှင့်နှိမ်းယဉ်ရာတွင် သံဓာတ်တန်ဖိုးသည်
ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။

သံဓာတ်ရလဒ်အရ မြေအောက်ရေနှုန်းယဉ်သည့် နေရာ-J (GW-2) သည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် အနည်းငယ်
ကျော်လွန်နေပါသည်။ မြေအောက်ရေနှုန်းယဉ်သည့် နေရာ-J (GW-2) ၏ ယခင်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ
နှင့် နှိမ်းယဉ်သောအခါတွင် သံဓာတ်ရလဒ်များသည် ၃.၀၇၆ မီလိုက်ရမဲ့/လီတာ (ဗြိဂုံလ၊ ၂၀၁၉ခုနှစ်) မှ
၇.၀၅ မီလိုက်ရမဲ့/လီတာ (ဖေဖော်ပါရိလ၊ ၂၀၂၀ခုနှစ်) အတွင်းရှိပါသည်။ ဗြိဂုံလ၊ ၂၀၁၉ခုနှစ်၏
သံဓာတ်ပါဝင်မှုရလဒ်မှတပါး သံဓာတ်ပါဝင်မှုရလဒ် အများစု (ပေရပိလ၊ ၂၀၁၉ခုနှစ် မှ ဒီဇင်ဘာလ၊
၂၀၂၀ခုနှစ်အထိ)သည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ချော်သော
အကြောင်းအရာများမှာ သဘာဝမြေဆီလွှာမှ သံဓာတ် အရင်းအမြစ် လွမ်းစိုးမှု (သံဓာတ်သည်ရေစီးဆင်းမှုကြောင့်
မြေဆီလွှာအတွင်းမှ ထွက်လာနိုင်ပါသည်) ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့၏ မြေဆီလွှာသည် သဘာဝအားဖြင့်
သံဓာတ်ကြောင်းပါသည်။

ပေါ်လေ့လာသော J.W.J ရည်ညွှန်းရေတွင်း၏ ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်တန်ဖိုးရလဒ်

စဉ်	ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစားများ (Parameters)	ယူနစ်	မြေအောက်ရေနှုန်းယဉ်သည့် နေရာ-J (GW-2)	ရည်မှန်းတန်ဖိုး (ကိုယ်တိုင် စောင့်ကြည့်လေ့လာလာခြင်းအတွက် ရည်ညွှန်းတန်ဖိုး)
၁	ရေအပူချိန် (water temperature)	°C	၂၆	≤ ၂၅
၂	ချွှေ့ဖန်ကိန်း(pH)	-	၇.၃	၆ - ၉
၃	ဆိုင်းကြွေအနယ် (suspended solid)	mg/L	၁၀	၅၀
၄	ပျော်ဝင်အောက်စီဂျင် (Dissolved Oxygen)	mg/L	၆.၂၅	-
၅	ဒိုင်နည်းဖြင့်ဖြဲ့ရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (၅-ရက်) (BOD ₍₅₎)	mg/L	၅.၇၁	၂၀
၆	ဓာတ်နည်းဖြင့်ဖြဲ့ရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (COD _(cr))	mg/L	< ၀.၇	၁၂၅
၇	ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်း (Total Coliform)	MPN/100ml	၂.၀	၅၀၀
၈	ဆီနှင့် အမဲဆီ (Oil and Grease)	mg/L	< ၃.၃	၁၀
၉	ခရိုမို့ယယ် (Chromium)	mg/L	≤ ၀.၀၀၂	၀.၅
၁၀	ပျော်ဝင်အနည်းစုစုပေါင်း (Total Dissolved Solids)	mg/L	၁၈၂	၂၀၀၀
၁၁	သံဓာတ် (Iron)	mg/L	၅.၆၀၀	၃.၅



သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ်စွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

စဉ်	ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစားများ (Parameters)	ယူနစ်	မြေအောက်ရေ နမူနာယူသည့် နေရာ-J (GW-2)	ရည်မှန်းတန်ဖိုး (ကိုယ်တိုင် စောင့်ကြည့်လာလာခြင်းအတွက် ရည်ရွယ်မှန်းတန်ဖိုး)
၁၂	မြို့ခါးဓာတ် (Mercury)	mg/L	≤ 0.001	0.001
၁၃	ဝမ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော တိုလီဖောင်းဘက်တိုးရီးယား (Escherichia Coli)	MPN/100ml	< ၁.၈	(၁၀၀)** (MPN/100ml)
၁၄	စီးဆင်းနှုန်း (Flow Rate)	m³/s	-	-

မှတ်ချက်။ အနီးရောင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသောတန်ဖိုးများသည်သတ်မှတ်ထားသည့်တန်ဖိုးများထက်ကျော်လွန်နေသည်။
*မှတ်ချက်။ မြေအောက်ရေစောင့်ကြည့်လေ့လာသောနေရာတွင် ရေအသုံးပြုမှုပေါ်မှုတည်၍ စီယာက်နမ်နိုင်ငံရှိ မြေအောက်ရေအရည်အသွေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားနည်းပညာစည်းများပြုလုပ်ခွဲ B1 (ဆည်မြောင်းရေ) (No. QCVN 08: 2008/BTNMT)ကို မြေအောက်ရေရိယ်လိုင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအတွက် ရည်မှန်းတန်ဖိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ပါသည်။
မူရင်း။ မြန်မာစိအင်တာနေရာင်နယ်လီမိတက်



အခန်း ၃: နိဂုံးချုပ် နှင့် အကြံပြုချက်များ

အခန်း ၂ အပိုင်း ၂.၅ တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ) ဆောက်လုပ်ရေးကာလ စောင့်ကြည့်လေ့လာသောအချိန်အတွင်း မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) တို့တွင် ဆိုင်းကြွာအနည်းဆုံး ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်း နှင့် သံစာတ်၊ မြေအောက်ရေနေရာ-၂ (GW-2) တွင် သံစာတ်သည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေပါသည်။

ချောင်းတွင်းသို့မစွန်းထုတ်ခင် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ အဓိကစွန်းထုတ်ရေ့ထွက်ပေါက် ဖြစ်သော မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) ရှိ ဆိုင်းကြွာအနည်းဆုံး ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်း နှင့် သံစာတ်တို့၏ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေခြင်းမှာ ဖြစ်နိုင်ချေရှုပါသည်။ ဆိုင်းကြွာအနည်းဆုံး အနေဖြင့် ချောင်းတွင်းသို့မစွန်းထုတ်ခင် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ အဓိကစွန်းထုတ်ရေ့ထွက်ပေါက် ဖြစ်သော မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) ရှိ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေခြင်းမှာ ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်း ရလဒ်အနေဖြင့် ချောင်းတွင်းသို့ မစွန်းထုတ်ခင် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ အဓိကစွန်းထုတ်ရေ့ထွက်ပေါက် ဖြစ်သော မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) ရှိ ရလဒ်များမှာ ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေကြောင်း တွေ့ရှုရပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာရှုပါသည် အကြောင်းရင်းများမှာ ရေထိန်းကန် အတွင်းနှင့် အပြင်တလျောက်တွင် အပင်များနှင့်ကုပ်များ၊ တိရစ္ဆာန်ငယ်များ ကျင်လည်ကျက်စားခြင်းကြောင့် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ ဧရိယာတွင် သဘာဝအလျောက် ဘက်တိုးရှုံးယားများ ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဝမ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းဘက်တိုးရှုံးယား(E. coli)ရလဒ်အရ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7)၏ တန်ဖိုးသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးအောက် နည်းပါးကြောင်းတွေ့ရှုရပါသည်။ ထိုကြောင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7)တွင် ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် များနေသော်လည်း လူ၏ကျန်းမာရေးကို သိသာထင်ရှားစွာ သက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ကြောင်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

သံစာတ်ရလဒ်အနေဖြင့် ချောင်းတွင်းသို့ မစွန်းထုတ်ခင် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ အဓိကစွန်းထုတ်ရေ့ထွက်ပေါက် ဖြစ်သော မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) ရှိ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေကြောင်း တွေ့ရှုရပါသည်။ ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းအရာများမှာ သဘာဝ မြေဆီလွှာမှ သံစာတ် အရင်းအမြစ် လွှမ်းမိုးမှု (သံစာတ်သည် ရေစီးဆင်းမှုကြောင့် မြေဆီလွှာအတွင်းမှ ထွက်လာနိုင်ပါသည်) ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရန်ကုန်ဖြူး၏မြေဆီလွှာသည် သဘာဝအားဖြင့် သံစာတ်ကြွယ်ဝပါသည်။ သံစာတ်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကြာရည်စွာ တည်ရှိနေနိုင်ပါသည်။ ချောင်းတွင်းသို့မစွန်းထုတ်ခင် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ အဓိကစွန်းထုတ်ရေ့ထွက်ပေါက် ဖြစ်သော မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7) ရှိ ရလဒ်များ၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4) တို့ရှိ ရလဒ်များကို ပေါ်ပေါ် ၂၅၁ ၂၀၂၂ မြေလိုက်ရမ်း/လိုတာ အတွင်းနှင့်သံစာတ်ရလဒ်သည် ၅၇၂၈ မှ ၂၆၂၂၈ မြေလိုက်ရမ်း/လိုတာ အတွင်း ဖော်ပြထားပါသည်။



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုအနိုင်းဖြီးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

ဆိုင်းကြွာအနည်ပါဝင်မှုနည်းလျင်သံဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းသကဲ့သို့ဆိုင်းကြွာအနည်ပါဝင်မှုများလျင်သံဓာတ်ပါဝင်မှုများ
သည်ကို သီသာထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-J (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-C (SW-4) တို့တွင်
ဆိုင်းကြွာအနည်များ၊ ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းတန်ဖိုးများနှင့် သံဓာတ်ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက်
ကျော်လွန်နေကြောင်း တွေ့ရှုပါသည်။ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-J (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်
နေရာ-C (SW-4) တို့တွင် ဆိုင်းကြွာအနည်ရလဒ် သည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေရခြင်းမှာ
ချောင်းအထက်ပိုင်းမှ သဘာဝအလျောက်နှင့် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ပြင်ပရှိ ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်များမှ
စွန့်ထုတ်သောရေများ စီးဆင်းလာခြင်းကြောင့် နှင့် ချောင်းအောက်ဘက်ရှိရေများသည် ဒီရေအတက်အကျကြောင့်
အထက်သို့ပြန်လည် ဆန်တက်စီးဆင်းလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-J (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-C (SW-4) တို့တွင်
ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းရလဒ်သည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေခြင်းမှာ (၁)စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိရာ
ချောင်းအတွင်းနှင့် အနီးတစ်ပိုင်တွင် ရှိနေသော အပင်အမျိုးမျိုးနှင့် သက်ရှိသတ္တဝါများဖြစ်သော
ငှက်များနှင့်တရွှောန်များကြောင့် သဘာဝ ဘက်တီးရီးယားများသည် စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိရာချောင်းအတွင်းတွင်
တည်ရှိနေခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ (၂)သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် ပြင်ပရှိ ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်မှ
စွန့်ထုတ်ရေများကြောင့်လည်းကောင်း၊ (၃)အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ ဒီရေသက်ရောက်မှုကြောင့်လည်းကောင်း
ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-J (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-C (SW-4) ရှိ သံဓာတ်ရလဒ်သည်
ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေခြင်းမှာ သဘာဝမြေဆီလွှာမှ သံဓာတ် အရင်းအမြစ် လွမ်းမိုးမှု (သံဓာတ်သည်
ရေစီးဆင်းမှုကြောင့် မြေဆီလွှာအတွင်းမှ ထွက်လာနိုင်ပါသည်) ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့၏
မြေဆီလွှာသည် သဘာဝအားဖြင့် သံဓာတ်ကြွယ်ဝပါသည်။

မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-J (GW-2) ရှိ သံဓာတ်ရလဒ်သည် သည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် အနည်းငယ်
ကျော်လွန်နေပါသည်။ မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-J (GW-2) ၏ ယခင်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ
နှင့် နှိုင်းယဉ်သောအခါတွင် သံဓာတ်ရလဒ်များသည် ၃.၀၇၆ မီလိုက်ရမဲ့/လီတာ (ဉာဏ်တော်လ၊ ၂၀၁၉ခုနှစ်)
မှ ၇.၀၅ မီလိုက်ရမဲ့/လီတာ (ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ခုနှစ်) အတွင်းရှိပါသည်။ ဉာဏ်တော်လ၊ ၂၀၁၉ခုနှစ်၏
သံဓာတ်ပါဝင်မှုရလဒ်မှတ်ပါး သံဓာတ်ပါဝင်မှုရလဒ် အများစုံ (ပေရယ်လ၊ ၂၀၁၉ခုနှစ် မှ ဒီဇင်ဘာလ၊
၂၀၂၀ခုနှစ်အထိ)သည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။ ထိုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော
အကြောင်းအရာများမှာ သဘာဝမြေဆီလွှာမှ သံဓာတ် အရင်းအမြစ် လွမ်းမိုးမှု (သံဓာတ်သည်ရေစီးဆင်းမှုကြောင့်
မြေဆီလွှာအတွင်းမှ ထွက်လာနိုင်ပါသည်) ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့၏ ၏မြေဆီလွှာသည် သဘာဝအားဖြင့်
သံဓာတ်ကြွယ်ဝပါသည်။

အနာဂတ်တွင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေး ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ အမိကစွန့်ထုတ်ရေ ထွက်ရှိသောနေရာများမှ
ထွက်ရှိလာသော ရေအရည်အသေးများဖြစ်ပါသည် ဆိုင်းကြွာအနယ်များ၊ ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်း နှင့် သံဓာတ်တို့ ၏
သင့်တော်သော ရည်မှန်းအဆင့်ရရှိနိုင်ရန် အောက်ပါဆောက်ရွက်ချက်များကို စောင့်ကြည့်
လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။



သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှုစက်မှုဇုန်ဖြီးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ်စွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

- ၁) ကိုလိုဖောင်းသက်တိုးရိုးယားများ၏ ကျွန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုကို သိရှိနိုင်ရန် ဝမ်းကိုက်ရောဂါကို
ဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းသက်တိုးရိုးယား (E Coli) ကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရန်၊
- ၂) ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှရေများစီးဆင်းမှုအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရန်နှင့်
- ၃) ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှအထွေထွေသုံး စွဲနှစ်ထုတ်ရေများ၏ အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရန်။

ဤတွင်စာတမ်းပြီးဆုံးပါသည်။

နောက်ဆက်တဲ့ ၁ ရန်မူနာရယူသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



သီလဝါအတူးစီးပွားရေးဇုနစ်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ်စွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

သီလဝါအတူးစီးပွားရေးဇုနစ်အပိုင်း (ခ) ရှိစက်မှုဇုနစ်ထုတ်ရေနှုန်းရုံးသည်နေရာ



မြေပေါ်ရေနှုန်းရုံးသည် နေရာ-၇ (SW-7) ဦး ရေနှုန်းရုံးခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း

သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအကည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

စွန့်ထုတ်ရေတွက်ရှိသောနေရာများနှင့် စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိနိုင်သည့်ချောင်း၏
အခြေခံအချက်အလက်များကို နှိုင်းယဉ်ရန်အတွက် ရည်ညွှန်းစောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နေရာများ



မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2) ၌ ရေနှစ်မှုနာရယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း



မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4) ၌ ရေနှစ်မှုနာရယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း



မြေအောက်ရေနှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-၂ (GW-2) ရေနှစ်မှုနာရယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း



နောက်ဆက်တဲ့ ၂ ပာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ



သိလဝါအထူးစီးပွားရေးဇွန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇွန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

ဓန်ထုတ်ရေထွက်ရှိရာနောက်

DOWA

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar.
Phone No. Fax No. (+95) 1 2309051

motivate our planet!
Doc No: GEM-LB-00001/00
Page 1 of 1

Report No.: GEM-LAB-202012098
Revision No.: 1
Report Date: 18 December, 2020
Application No.: 0001-C001

Analysis Report

Client Name	: Myanmar Koei International LTD (MKI)		
Address	: No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tarmwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	: Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description	:		
Sample Name	: MKI-SW-7-1202	Sampling Date:	: 2 December, 2020
Sample No.	: W-2012040	Sampling By:	: Customer
Waste Profile No.	:	Sample Received Date:	: 2 December, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	382	—
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	16.92	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Closed Reflux Colorimetric Method)	mg/l	3.2	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	92000	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	< 3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	3.4	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P-E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	< 0.05	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	2.60	0.00
9	Odor	APHA 2150-B (Threshold Odor Test)	TON	1	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	248	—
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
12	Zinc	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.076	0.002
13	Arsenic	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.010	0.010
14	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
15	Cadmium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
16	Selenium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.010	0.010
17	Lead	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
18	Copper	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
19	Banum	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.018	0.002
20	Nickel	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.032	0.002
21	Silver	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
22	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	20.700	0.002
23	Cyanide	HACH 8027 (Pyridine - Pyrazalone Method)	mg/l	< 0.002	0.002
24	Total Cyanide	Distillation Process: APHA 4500-CN-C Total Cyanide after Distillation, Determine Cyanide Concentration Process: HACH 8027 (Pyridine - Pyrazalone Method)	mg/l	0.004	0.002
25	Ammonia	HACH Method 10205 (Silicate TNT Plus Method)	mg/l	0.80	0.02
26	Hexavalent Chromium (Cr6+)	ISO 11083:1994 (Determination of chromium(VI) Spectrometric method using 1,5-diphenylcarbazide)	mg/l	< 0.05	0.05
27	Fluoride	APHA 4110 B (Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity)	mg/l	0.079	0.014
28	Free Chlorine	APHA 4500 CL G (OPD Colorimetric Method)	mg/l	< 0.1	0.1
29	Total Residual Chlorine	APHA 4500 CL G (OPD Colorimetric Method)	mg/l	< 0.1	0.1
30	Sulphide	HACH B131 (USEPA Methylene Blue Method)	mg/l	0.597	0.005
31	Formaldehyde	HACH B110 (MBTH Method)	mg/l	0.197	0.003
32	Phenols	USEPA Method 420.1 (Phenolics (Spectrophotometric, Manual 4AAF With Distillation))	mg/l	< 0.002	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation
APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :


Ni Ni Aye Lwin
Assistant Manager

Approved By :


Hideki Yone
Managing Director



C-J CW



သီလဝါအတူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်နှင့်ဖြီးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

စွန့်ထုတ်ရေထွက်ရှိသောနေရာများနှင့် စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိနိုင်သည့်ချောင်း၏ အခြေခံအချက်အလက်များကို နှိုင်းယူဉ်ရန်အတွက် ရည်ညွှန်းစောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နေရာများ

DOWA

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD
C/1 No.13, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar
Phone No./Fax No.: (+95) 1 2309051



Protect our planet
Doc No: GEM-LAB-2004/200
Page 01/01

Report No.: GEM-LAB-202012095
Revision No.: 1
Report Date.: 18 December, 2020
Application No.: 0001-C001

Analysis Report

Client Name	Myanmar Koi International LTD (MKI)		
Address	No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description			
Sample Name	MKI-SW-2-1202	Sampling Date	2 December, 2020
Sample No.	W-2012037	Sampling By	Customer
Waste Profile No.	-	Sample Received Date	2 December, 2020


No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	126	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	18.94	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220C (Cold Reflux Colorimetric Method)	mg/l	33.6	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	160000	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	< 3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	3.1	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P-E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.38	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	12.99	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1.4	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	406	-
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
12	Zinc	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.052	0.002
13	Arsenic	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.010	0.010
14	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
15	Cadmium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
16	Selenium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.010	0.010
17	Lead	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
18	Copper	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
19	Barium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.026	0.002
20	Nickel	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.018	0.002
21	Silver	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
22	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	5.72B	0.002
23	Cyanide	HACH 8027 (Pyridine - Pyrazalone Method)	mg/l	< 0.002	0.002
24	Total Cyanide	Distillation Process: APHA 4500-EN-C, Total Cyanide after Distillation, Determine Cyanide Concentration Process: HACH 8027 (Pyridine - Pyrazalone Method)	mg/l	0.002	0.002
25	Ammonia	HACH Method 10205 (Silicate TNT Plus Method)	mg/l	0.44	0.02
26	Hexavalent Chromium (Cr6+)	ISO 11083:1994 (Determination of chromium(VI) Spectrometric method using 1,5-diphenylcarbazide)	mg/l	< 0.05	0.05
27	Fluoride	APHA 4110 B (Ion Chromatography with Chemical Suppression or Eluent Conductivity)	mg/l	0.149	0.014
28	Free Chlorine	APHA 4500 CL-G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	< 0.1	0.1
29	Total Residual Chlorine	APHA 4500 CL-G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	0.1	0.1
30	Sulphide	HACH 8131 (USEPA Methylene Blue Method)	mg/l	0.193	0.005
31	Formaldehyde	HACH 8110 (MBTH Method)	mg/l	0.096	0.003
32	Phenols	USEPA Method 420-1 (Phenolics (Spectrophotometric, Manual AAAP With Distillation))	mg/l	0.011	0.002

Remark:

LOQ = Limit of Quantitation
APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analyzed By:

Ni Ni Aye Lwin
Assistant Manager

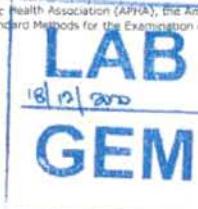

Approved By:

Hideki Yamamoto
Managing Director
18/12/2020

2 J-



သီလဝအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ်စွာ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

DOWA

GOLDEN DOWA E&C SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Unit No.E3, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar
Phone No. Fax No.: (+95) 1 2359051

Improve our planet.
Doc No: GEM-LB-R004F/00
Page 01

Report No.: GEM-LAB-202012096

Revision No.: 1

Report Date: 18 December, 2020

Application No.: 0001-C001

Analysis Report

Client Name	Myanmar Koel International LTD (MKI)	Sampling Date	2 December, 2020
Address	No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.	Sampling By	Customer
Project Name	Environment Monitoring report for Zone A & B	Sample Received Date	2 December, 2020
Sample Description			
Sample Name	MKI-5W-4-1202		
Sample No.	W-2012038		
Waste Profile No.	*		

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	532	—
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	16.04	0.03
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflex Colorimetric Method)	mg/l	2.4	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100mL	28000	1.0
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	< 3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	1.3	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.12	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TOU	1.92	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	262	—
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
12	Zinc	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.090	0.002
13	Arsenic	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.010	0.010
14	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.024	0.002
15	Cadmium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
16	Selenium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.010	0.010
17	Lead	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
18	Copper	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
19	Banum	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.026	0.002
20	Nickel	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.058	0.002
21	Silver	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
22	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	26.280	0.002
23	Cyanide	HACH B027 (Pyridine - Pyrazalone Method)	mg/l	< 0.002	0.002
24	Total Cyanide	Distillation Process: APHA 4500-CN- C. Total Cyanide after Distillation, Determine Cyanide Concentration Process: HACH B027 (Pyridine - Pyrazalone Method)	mg/l	0.003	0.002
25	Ammonia	HACH Method 10205 (Silicate TNT Plus Method)	mg/l	0.64	0.02
26	Hexavalent Chromium (Cr6+)	ISO 11083:1994 (Determination of chromium(VI)) Spectrometric method using 1,5-diphenylcarbazide	mg/l	< 0.05	0.05
27	Fluoride	APHA 4110 B (Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity)	mg/l	0.058	0.014
28	Free Chlorine	APHA 4500 CL G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	< 0.1	0.1
29	Total Residual Chlorine	APHA 4500 CL G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	< 0.1	0.1
30	Sulfide	HACH B131 (USEPA Methylene Blue Method)	mg/l	0.557	0.005
31	Formaldehyde	HACH B110 (MBTH Method)	mg/l	0.143	0.003
32	Phenols	USEPA Method 420.1 (Phenolics (Spectrophotometric, Manual A&P With Distillation))	mg/l	0.008	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation
APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analyzed By :

Ni Ni Aye Lwin
Assistant Manager



Approved By :

Hideki Yone
Managing Director
18/12/2020



သီလဝါအတူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြူးပိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ်စွဲ စောင့်ကြည့်လေလာခြင်း ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

DOWA

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD
Plot No F1, Thilawa SEZ, Zone A, Yangon Region, Myanmar.
Phone No. Fax No. (+95) 1 230961

Minerals and planet
Dot No. GEM-LB-R004E/00
Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202012099

Revision No. : 1

Report Date : 18 December, 2020

Application No. : 0001 C001

Analysis Report

Client Name	Myanmar Koel International LTD (MKI)		
Address	No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description			
Sample Name	MKI-GW-2-t202	Sampling Date	2 December, 2020
Sample No.	W-2012045	Sampling By	Customer
Waste Profile No.		Sample Received Date	2 December, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	13	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	5.71	0.00
3	COD (C _r)	APHA 5220D (Closed Reflux Colorimetric Method)	mg/l	< 0.7	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	2.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	< 3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	1.2	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P-E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.70	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	30.87	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	182	-
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
12	Zinc	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.048	0.002
13	Arsenic	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.010	0.010
14	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
15	Cadmium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
16	Selenium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.010	0.010
17	Lead	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
18	Copper	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
19	Barium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.136	0.002
20	Nickel	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
21	Silver	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤ 0.002	0.002
22	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	5.680	0.002
23	Cyanide	HACH 8027 (Pyridine - Pyrazaline Method)	mg/l	< 0.002	0.002
24	Total Cyanide	Distillation Process: APHA 4500-CN- C Total Cyanide after Distillation, Determine Cyanide Concentration Process: HACH 8027 (Pyridine - Pyrazaline Method)	mg/l	< 0.002	0.002
25	Ammonia	HACH Method 10205 (Silicate TNT Plus Method)	mg/l	0.22	0.02
26	Hexavalent Chromium (Cr6+)	ISO 11083:1994 (Determination of chromium(VI) Spectrometric method Using 1,5-diphenylcarbazide)	mg/l	< 0.05	0.05
27	Fluoride	APHA 4110 B (Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity)	mg/l	0.213	0.014
28	Free Chlorine	APHA 4500 CL G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	< 0.1	0.1
29	Total Residual Chlorine	APHA 4500 CL G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	< 0.1	0.1
30	Sulphide	HACH B131 (USEPA Methylene Blue Method)	mg/l	0.011	0.005
31	Formaldehyde	HACH B110 (MBTH Method)	mg/l	0.011	0.003
32	Phenols	USEPA Method 420.1 (Phenolics (Spectrophotometric, Manual AAPP With Distillation))	mg/l	0.002	0.002


Remark : LOQ - Limit of Quantitation
APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analyzed By


Ni Ni Aye Lwin
Assistant Manager

LAB
18/12/2020
GEM

Approved By :

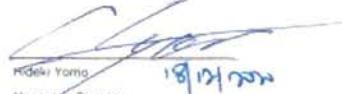
Nideki Yomo
Managing Director

MO J-C



နောက်ဆက်တဲ့ ၃ ESCHERICHIA COLI အိုဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ
(ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း)



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိုစက်မှုနှင့်ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ်စွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခန့်)

စွဲနှစ်လတ်ရေထွက်ရှိရာနောက်



GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar
Phone No. Fax No: (+95) 1 2309051



motivate our planet

Doc No: GEM-LB-R004E/00

Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202012137

Revision No. : 1

Report Date : 22 December, 2020

Application No. : 0001-C001

Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)
Address : No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.
Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B
Sample Description

Sample Name	: MKI-SW-7-1202	Sampling Date	: 2 December, 2020
Sample No.	: W-2012044	Sampling By	: Customer
Waste Profile No.	: -	Sample Received Date	: 2 December, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	14.0	1.8

Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

Ni Ni Aye Lwin

Assistant Manager

Approved By :

Hideki Yomo
Managing Director



C-2



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးမှန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
(နှစ်လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

စွန်ထုတ်ရေတွက်ရှိသောနေရာများနှင့် မူလတည်ရှိနေသောရေတွင်း၏
အခြေခံအချက်အလက်များကို နှိမ်ယဉ်ရန်အတွက် ရည်ညွှန်စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နေရာ



GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar.
Phone No: Fax No: (+95) 1 2309051



motivate our planet
Doc No: GEM-LB-R004E/00
Page1of1

Report No. : GEM-LAB-202012139

Revision No. : 1

Report Date : 22 December, 2020

Application No. : 0001-C001

Analysis Report

Client Name	: Myanmar Koel International LTD (MKI)		
Address	: No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamiwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	: Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description			
Sample Name	: MKI-GW-2-1202	Sampling Date :	2 December, 2020
Sample No.	: W-2012046	Sampling By :	Customer
Waste Profile No. :	-	Sample Received Date :	2 December, 2020

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	<1.8	1.8

Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

NI NI Aye Lwin
Assistant Manager



Approved By :

Hideki Yomo
Managing Director



CC R-J

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(ခ)ရှိ
စက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
လေထုအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လွှဲလာခြင်းအစီအရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ဘာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄)

(တစ်နှစ်လေးကြိမ် စောင့်ကြည့်လွှဲလာခြင်း)

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ^၁
မြန်မာနိုင်အဲ အင်တာနေရာင်နယ် လီမိတက်



မာတိကာ

အခန်း ၁ စောင့်ကြည့်လေ့လာသောအစီအစဉ်နှင့်အကျဉ်းချုပ်	၁
၁.၁ ယောဉ်ဖော်ပြချက်	၁
၁.၂ စောင့်ကြည့်လေ့လာသောအစီအစဉ်ဖော်ပြချက်များ	၁
အခန်း ၂ လေထာရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း	၂
၂.၁ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အမျိုးအစား	၂
၂.၂ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်တည်နေရာ	၂
၂.၃ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်ကာလ	၃
၂.၄ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်နည်းလမ်း	၃
၂.၅ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ	၄
အခန်း ၃ နိဂုံးချုပ် နှင့် အကြံပြချက်များ	၁၃
နောက်ဆက်တွဲ-၁ ဘန်ရိပ်များလေထာရည်အသွေးတန်ဖိုး	၁၁-၁
နောက်ဆက်တွဲ-၂ လေထာရည်အသွေးတိုင်းတာသည့်စက်ကို စံကိုက်ည့်ထားသောလက်မှတ်	၁၂-၁

ဒယားများစာရင်း

ဒယား ၁.၂ လေထာရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသောအစီအစဉ်	၁
ဒယား ၂.၅-၁ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သောကာလနှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသောကာလအတွင်း လေထာရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ် (နောက်ပျမ်းများ)	၅
ဒယား ၂.၅-၂ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများ	၆
ဒယား ၂.၅-၃ NO ₂ ရလဒ်များ (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလအတွင်း)	၆
ဒယား ၂.၅-၄ PM _{2.5} ရလဒ်များ (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလအတွင်း)	၇
ဒယား ၂.၅-၅ PM ₁₀ ရလဒ်များ (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလအတွင်း)	၇
ဒယား ၂.၅-၆ SO ₂ ရလဒ်များ (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလအတွင်း)	၈
ဒယား ၂.၅-၇ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သောကာလနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသောကာလအတွင်း ပထမရက်မှ သတ္တမရက်အတွင်း အမှုန်အမွား (PM _{2.5}) ကျော်လွန်နေချိန်အကျဉ်းချုပ်	၁၁
ဒယား ၂.၅-၈ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သောကာလနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသောကာလအတွင်း ပထမရက်မှ သတ္တမရက်အတွင်း ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (SO ₂) ကျော်လွန်နေချိန်အကျဉ်းချုပ်	၁၁
ဒယား ၂.၅-၉ နေရာ-၁ (AQ 1)၏ လေတိုက်ခတ်ရာအရပ်အကျဉ်းချုပ်	၁၂

ပုံများစာရင်း

ပုံ ၂.၂-၁ လေထာရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်တည်နေရာ	၃
ပုံ ၂.၅-၁ လေထာရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအခြေအနေ	၄
ပုံ ၂.၅-၁ လေထာရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသောတည်နေရာ နှင့် လေတိုက်ခတ်ရာအရပ်အခြေအနေ	၉



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လေထာရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄) | ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ခုနှစ်)

အခန်း ၁ စောင့်ကြည့်လေလာသောအစီအစဉ်နှင့်အကျဉ်းချုပ်

၁.၁ ယောဉ်ဖော်ပြချက်

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ တောင်ပိုင်းခရိုင်တွင်တည်ရှိပြီး ရန်ကုန်ဖြူ၏ အရှေ့တောင်ဘက် ၂၃ ကီလိမ့်တာတွင် တည်ရှိပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သူအနေဖြင့် ဇုန်အပိုင်း(ခ)အတွင်းရှိ စက်မှုမြေနေရာအတွက် ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတိုင်း ပုံမှန်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါဖွံ့ဖြိုးရေးလီမိတက်တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါဖွံ့ဖြိုးရေးလီမိတက်သည် ဇုန်အတွင်းနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေများကို သိရှိစေရန် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်စောင့်ကြည့်လေလာမှုများကို ရေးဆွဲထားပြီး ထိုအစီအစဉ်များအရ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၁.၂ စောင့်ကြည့်လေလာသောအစီအစဉ်ဖော်ပြချက်များ

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(ခ) စက်မှုဇုန် တည်ဆောက်နေခြင်းကြောင့် စက်မှုဇုန်အတွင်း နှင့် အပြင်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအား အကဲဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါယေားတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ မှ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နောက်ထိုး လေထာရည်အသွေးအား စောင့်ကြည့်လေလာခဲ့သည်။

ပေါ်ပေါ်မှုများကို သိရှိစေရန် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်စောင့်ကြည့်လေလာခဲ့သည်

စောင့်ကြည့်လေလာရေးရှင်း	စောင့်ကြည့်လေလာမှုအမျိုးအစား	တိုင်းတာသော အမျိုးအစားများ	တိုင်းတာသောနေရာ အရေအတွက်	ကြောချိန်	စောင့်ကြည့်လေလာသောနည်းလမ်း
၃ရက် ဒီဇင်ဘာလ - ၁၀ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ခုနှစ်	လေထာရည် အသွေး	ကာဗွန်းနိုးနေရာက်ဆိုင် (CO)၊ နိုးကိုယ်ဆိုင်အောက်ဆိုင် (NO ₂)၊ အမှုနှုန်းအမွှား (PM _{2.5})၊ အမှုနှုန်းအမွှား (PM ₁₀) နှင့် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုင် (SO ₂)	၁	၇ ရက်	ပတ်ဝန်းကျင်လေအရည်အသွေးတိုင်း တာသည်စက်ကိရိယာ (Haz-Scanner EPAS) ဖြင့် မြေပြင်တွင်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်အင်တာနှင့်နယ်လီမိတက်

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လေထာရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄) | ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ခုနှစ်)

အခန်း J လေထာရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

J.C စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အမျိုးအစား:

လေထာရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာသော အမျိုးအစားများမှာ ကာမွန်မိန္ဒာက်ဆိုဒ် (CO)
နှိုက်ထရှုဂျုပ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (NO₂)၊ အမှုန်အမွား (PM_{2.5})၊ အမှုန်အမွား (PM₁₀) နှင့် ဆာလယာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (SO₂)
တို့ဖြစ်သည်။

J.J စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်တည်နေရာ

ပတ်ဝန်းကျင်လေထာရည်အသွေးတိုင်းတာသည့် စက်ကိရိယာဖြစ်သည် "Haz-Scanner Environmental Perimeter Air Station (EPAS)" ဖြင့် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ တောင်ဘက်၊ မြောက်လတ္တိတွဲ
၁၆°၃၉'၂၄.၂၀"၊ အရှေ့လောင်ဂျိတွဲ ၉၆°၁၇'၁၅.၈၀"၊ ဖလမ်းကျေးရွာ၊ ဖလမ်းရွာဦး ကျောင်းဝန်းထဲတွင်
တပ်ဆင်ထားပြီး တောင်ဘက်တွင် ဖလမ်းကျေးရွာရှိလူနေအိမ်များ၊ အနောက်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများ၊
မြောက်ဘက်တွင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)၊ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ပြည်တွင်းသီလဝါစက်မှုဇုန်နှင့်
အရှေ့၊ မြောက်၊ မြောက်-အနောက်မြောက်၊ အနောက်မြောက် နှင့် အရှေ့မြောက်ဘက်တို့တွင် တည်ဆောက်ဆဲ
သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(ခ)တို့ဖြင့် ဝန်းရံထားသည်။ လေထာရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုကို
ဖလမ်းကျေးရွာရှိ လူနေအိမ်များနှင့် အနီးဆုံးနေရာဖြစ်သော အထက်ပါနေရာ၌ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
အမိုက်လေထာရည်ညမ်းမှုကို ဖြစ်နိုင်သောစွန့်ထုတ်ပော်များ ထုတ်လွှတ်ရာ အရင်းအမြစ်များမှာ
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များမှ ဖုန်များထွက်ရှိခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်များနှင့် ဖလမ်းကျေးရွာရှိ
နေထိုင်သူများ၏ နေစဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လေထာရည်အသွေး စောင့်ကြည့်
လေ့လာသောနေရာကို ပုံ J.J-က တွင်ပြသထားပါသည်။



သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇာတ်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇန်နှုန်းဖြီးတိုးတက်ရေးအတွက်လေထာရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄)၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ခုနှစ်)



မူရင်း။ ဂုဏ်အတ်

ပုံ J.J-၁ လေထာရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်တည်နေရာ

J.၃ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်ကာလ

လေထာရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ရက်နေ့ အထိ
(ဂ)ရက် ဆက်တိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

J.၄ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်နည်းလမ်း

ပတ်ဝန်းကျင်လေထာရည်အသွေး စံနမှာရယူခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းများကို အမေရိကန်
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းရေးအေဂျင်စီ (U.S. EPA) ၏ အကြံပြုချက်များကို ကိုးကား၍ ကာဗွန်ဓိနောက်ဆိုင်
(CO)၊ နိုက်ထရိဂျင်ဆိုင်အောက်ဆိုင် (NO₂)၊ အမှုန်အမွား (PM_{2.5})၊ အမှုန်အမွား (PM₁₀) နှင့် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုင်
(SO₂)တို့အား စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်လေထာရည်အသွေးကို
စောင့်ကြည့်တိုင်းတာ၍ အချက်အလက်ရယူရန်အတွက် The Haz-Scanner Environmental Perimeter Air
Station (EPAS)ကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ လေထာရည်အသွေး အချက်အလက်များကို တစ်မိနစ်တိုင်း

သိလဝါအထူးစီးပွားရေးစန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လေထာရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄) | ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ခုနှစ်)

အလိုအလျောက်တိုင်းတာသည့် အရည်အသွေးအမျိုးအစား၏ အချက်အလက်များ (ကာဗွန်မိန္ဒာက်ဆိုဒ် (CO)၊ နိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (NO₂)၊ အမှုန်အမွား (PM_{2.5})၊ အမှုန်အမွား (PM₁₀) နှင့် ဆာလယာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (SO₂)) ကို မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းထားပါသည်။ လေထာရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာသော အခြေအနေကို ပုံ J.၄-၁ တွင် ပြသထားပါသည်။



မူရင်း။ မြန်မာစီအင်တာနေရာင်နယ်လီမိတက်

ပုံ J.၄-၁ လေထာရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအခြေအနေ

J.၅ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ

ကာဗွန်မိန္ဒာက်ဆိုဒ် (CO)၊ နိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (NO₂)၊ အမှုန်အမွား (PM_{2.5})၊ အမှုန်အမွား (PM₁₀) နှင့် ဆာလယာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (SO₂) တို့၏ လေထာရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များမှ နောက်ပျမ်းမျှ တန်ဖိုးများကို ဖော်၍ J.၅-၁ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ သိလဝါအထူးစီးပွားရေးစန်အပိုင်း(ခ)၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီအရင်ခံစာတွင်ပါရှိသည့် ကာဗွန်မိန္ဒာက်ဆိုဒ် (CO)၊ နိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (NO₂)၊ အမှုန်အမွား (PM_{2.5})၊ အမှုန်အမွား (PM₁₀) နှင့် ဆာလယာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (SO₂) တို့၏ ရည်မှန်းတန်ဖိုးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရာ၌ ကာဗွန်မိန္ဒာက်ဆိုဒ် (CO) နှင့် ဆာလယာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (SO₂) တို့၏ (၇)ရက်ပျမ်းမျှတန်ဖိုးများသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက်လျော့နည်းပြီး နိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်(NO₂)၊ အမှုန်အမွား (PM_{2.5}) နှင့် အမှုန်အမွား (PM₁₀) တို့၏ (၇)ရက် ပျမ်းမျှတန်ဖိုးများသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ထိုအပြင် နိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်(NO₂) နှင့် အမှုန်အမွား (PM_{2.5}) တို့၏ (၇)ရက် တိုင်းတာထားသော နောက်ပျမ်းမျှ တန်ဖိုး၊ အမှုန်အမွား (PM₁₀) ၏ (၅)ရက် တိုင်းတာထားသော နောက်ပျမ်းမျှတန်ဖိုးများမှာ ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

သီလဝအထူးစီးပွားရေးစုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြုံးတိုးတက်ရေးအတွက်လေထာရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄)၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ခုနှစ်)

**ယေား J.၅-၁ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သောကာလနှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသောကာလအတွင်း
လေထုအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုရလဒ် (နေ့စဉ်ပျမ်းများ)**

နေ့	ကာဗွန်မြို့နောက် ဆိုင် (CO)	နိုက်ထရှုဂျင်ခိုင် အောက်ဆိုင် (NO ₂)	အမှုန်အမွား (PM _{2.5})	အမှုန်အမွား (PM ₁₀)	ဆာလဟာရိုင် အောက်ဆိုင် (SO ₂)
mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³
၀၃~၀၄ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀	၀.၁၅၉	၀.၁၃၂	၀.၀၃၀	၀.၀၃၈	၀.၀၂၂
၀၄~၀၅ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀	၀.၁၆၅	၀.၁၃၆	၀.၀၃၈	၀.၀၄၈	၀.၀၃၀
၀၅~၀၆ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀	၀.၁၃၃	၀.၁၃၉	၀.၀၅၃	၀.၀၅၅	၀.၀၂၃
၀၆~၀၇ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀	၀.၁၈၆	၀.၁၅၅	၀.၀၇၀	၀.၀၉၁	၀.၀၂၇
၀၇~၀၈ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀	၀.၁၅၇	၀.၁၆၁	၀.၀၅၇	၀.၀၇၉	၀.၀၁၅
၀၈~၀၉ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀	၀.၁၆၂	၀.၁၄၅	၀.၁၀၈	၀.၁၄၇	၀.၀၁၃
၀၉~၁၀ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀	၀.၁၅၄	၀.၁၃၉	၀.၀၅၉	၀.၀၈၅	၀.၀၁၅
(၇)ရက် ပျမ်းမျှတန်ဖိုး	၀.၁၅၉	၀.၁၄၄	၀.၀၅၉	၀.၀၇၉	၀.၀၂၀
ရည်မှန်းတန်ဖိုး	၁၀.၂၆	၀.၁	၀.၀၅၅	၀.၀၅	၀.၀၂

မှတ်ချက်။ အနိုင်ရောင်ဖြင့် ဖော်ပြထားသော တန်ဖိုးများသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေသော NO₂, PM_{2.5}, PM₁₀ နှင့် SO₂ တို့၏ တန်ဖိုးများ ဖြစ်သည်။ CO, NO₂ နှင့် SO₂ တို့၏ ရည်မှန်းတန်ဖိုးများကို (ppm) ယူနစ်ဖူ (mg/m³) ယူနစ်သိ ပြောင်းလဲမျှပြော်မြင်မှု အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
(၁) (CO, mg/m³) = (CO, ppm) * (CO မော်လီကျူးမှု၏အလေးချိန် (၂၀)) / ၂၄.၄၅ (အပူချိန် ၂၄ ဒီဂရီစုစုင်တိကိရိတ်နှင့် ၁ atm အမြဲအနေ)
(၂) (NO₂, mg/m³) = (NO₂, ppm) * (NO₂ မော်လီကျူးမှု၏အလေးချိန် (၄၆)) / ၂၄.၄၅ (အပူချိန် ၂၄ ဒီဂရီစုစုင်တိကိရိတ်နှင့် ၁ atm အမြဲအနေ)
(၃) (SO₂, mg/m³) = (SO₂, ppm) * (SO₂ မော်လီကျူးမှု၏အလေးချိန် (၆၄)) / ၂၄.၄၅ (အပူချိန် ၂၄ ဒီဂရီစုစုင်တိကိရိတ်နှင့် ၁ atm အမြဲအနေ)
မူရင်း။ မြန်မာနိုင်အင်တာနေရာ၏နယ်လိမ့်တက်

လေထုအရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေလာသော ကာလအတွင်း သီလဝ အထူးစီးပွားရေးစုန် အပိုင်း(ခ)၏ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်မှုများကို ယေား J.၅-၂ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ နိုက်ထရှုဂျင်ခိုင်အောက်ဆိုင်(NO₂)၊ အမှုန်အမွား (PM_{2.5})၊ အမှုန်အမွား (PM₁₀) နှင့် ဆာလဟာရိုင်အောက်ဆိုင် (SO₂) တို့၏ ရလဒ်များအား ယေား J.၅-၃၊ ယေား J.၅-၄ နှင့် ယေား J.၅-၆ တို့တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်း နိုက်ထရှုဂျင်ခိုင်အောက်ဆိုင်(NO₂) နှင့် အမှုန်အမွား (PM₁₀) တို့၏ နေ့စဉ်ပျမ်းမျှတန်ဖိုး (ပထမနေ့ မှ သတ္တမနေ့အထိ) ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးအောက် နည်းနေပြီး နေ့စဉ် ပျမ်းမျှတန်ဖိုး (ဒုတိယနေ့နှင့် သတ္တမနေ့အထိ) ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် အနည်းငယ် ကျော်လွန်နေသည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်း ဆာလဟာရိုင်အောက်ဆိုင် (SO₂) ၏ နေ့စဉ် ပျမ်းမျှတန်ဖိုး (ဂ)ရက်ပျမ်းမျှတန်ဖိုးမှာ ရည်မှန်းတန်ဖိုးအောက်လျော့နည်းပြီး ဆာလဟာရိုင်အောက်ဆိုင် (SO₂) ၏ (ဂ)ရက်ပျမ်းမျှတန်ဖိုးမှာ ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေသည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။

သိလဝါအထူးစီးပွားရေးနှစ်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြူးတိုးတက်ရေးအတွက်လေထုအရည်အသေးစောင့်ကြည့်လေလာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄) ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ခုနှစ်)

ပေါ်သူး J.၅-၂ သိလဝါအထူးစီးပွားရေးနှစ်အပိုင်း(ခ)ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများ

နေ့	အချိန်	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	BL-3 (အပိုင်း ၃) တွင် မြေညွှန်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း ကိုလုပ်ဆောင်ပါသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	BL-3 (အပိုင်း ၃) တွင် မြေညွှန်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် တူးမြောင်း-၄ တွင် ရေ့စွဲထုတ်ခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	အုပ်ချုပ်ရေးလမ်းတွင် အပေါ်ယော်မြေသား သန္တရှင်းရေး လုပ်ငန်းနှင့် တူးမြောင်း-၄ (အပိုင်း ၃) တွင် ရေ့စွဲထုတ်ခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	တူးမြောင်း-၄ (အပိုင်း ၃) တွင် ရေ့စွဲထုတ်ခြင်း ကို လုပ်ဆောင်ပါသည်
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	BL-3 (အပိုင်း ၃) တွင် မြေညွှန်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် တူးမြောင်း-၄ တွင် ရေ့စွဲထုတ်ခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	အုပ်ချုပ်ရေးလမ်းတွင် အပေါ်ယော်မြေသား သန္တရှင်းရေး လုပ်ငန်းနှင့် တူးမြောင်း-၄ (အပိုင်း ၃) တွင် ရေ့စွဲထုတ်ခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	တူးမြောင်း-၄ (အပိုင်း ၃) တွင် ရေ့စွဲထုတ်ခြင်း နှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	(အပိုင်း ၃) တွင် အုပ်ချုပ်ရေးလမ်းတွင် အပေါ်ယော်မြေသား သန္တရှင်းရေး လုပ်ငန်းနှင့် လူလျောက်လမ်း အကာတုံးများ ချုပ်းစသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။

မူလင်း။ မြန်မာ-ဂျပန် သိလဝါဖြူးဖြေးရေး လီမိတက်

ပေါ်သူး J.၅-၃ NO₂ ရလဒ်များ (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလအတွင်း)

နေ့ရက်	နေ့စဉ် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ချိန်	နိုက်ထရိုဂုဏ်ခိုင်အောက်ဆိုဒ်
		NO ₂ mg/m ³
ပထမရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၂၄
ဒုတိယရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၁၆
တတိယရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၁၇
စတုဋ္ဌရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၃၃
ပဋိမရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၃၃
ဆဋိမရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၂၁
သဗ္ဗမရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၂၀
ရရက် ပျမ်းမျှတန်ဖိုး		၀.၀၂၄
ရည်မှန်းတန်ဖိုး	-	၀.၁

မူလင်း။ မြန်မာ-ဂျပန် သိလဝါဖြူးဖြေးရေး လီမိတက်



သီလဝအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှုံးစက်မှုနှင့်ဖြူးတိုးတက်ရေးအတွက်လေထားရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄)၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ခုနှစ်)

အယား J.၅-၄ PM_{2.5} ရလဒ်များ (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလအတွင်း)

နေရက်	နေစဉ် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ချိန်	အမှုနှစ်အမွား PM _{2.5}
		mg/m ³
ပထမရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၂၆
ဒုတိယရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၀၁
တတိယရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၁၂
စတုလွှာရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၀၅၅
ပဋိမရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၁၁
ဆင့်မရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၂၇
သတ္တုမရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၁၅
ဂရက် ပျမ်းချွေတန်ဖိုး	-	၀.၀၁၅
ရည်မှန်းတန်ဖိုး	-	၀.၀၂၅

မှတ်ချက်။ အနီးရောင်ပြင် ပေါ်ပြထားသော တန်ဖိုးများသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေသော တန်ဖိုးများ
ဖြစ်သည်။

မူရင်း၊ မြန်မာစိုးအင်ကာနေရှင်နယ်လိပ်စီတက်

အယား J.၅-၅ PM₁₀ ရလဒ်များ (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလအတွင်း)

နေရက်	နေစဉ် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ချိန်	အမှုနှစ်အမွား PM ₁₀
		mg/m ³
ပထမရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၃၂
ဒုတိယရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၂၃
တတိယရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၂၁
စတုလွှာရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၁၅
ပဋိမရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၂၂
ဆင့်မရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၃၇
သတ္တုမရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၂၇
ဂရက် ပျမ်းချွေတန်ဖိုး	-	၀.၀၂၅
ရည်မှန်းတန်ဖိုး	-	၀.၀၁၅

မူရင်း၊ မြန်မာစိုးအင်ကာနေရှင်နယ်လိပ်စီတက်

သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြူးတိုးတက်ရေးအတွက်လေထားအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄) | ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၁ခုနှစ်)

ပေါ်များ J.၅-၆ SO₂ ရလဒ်များ (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလအတွင်း)

နေရက်	နေစဉ် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ချိန်	ဆာလာစိုင်အောက်ဆိုင်
		SO ₂ mg/m ³
ပထမရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၃၇
ဒုတိယရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၃၈
တတိယရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၃၅
စတုဋ္ဌရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၃၁
ပဋိမရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၁၈
ဆင့်မရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၁၃
သဲ့မရက်	၈:၀၀-၁၇:၀၀	၀.၀၁၇
ရရှိ ပျမ်းမျှတန်ဖိုး		၀.၀၃၃
ရည်မှန်းတန်ဖိုး	-	၀.၀၂


မှတ်ချက်။ အနိုင်ငြိုင် ဖော်ပြထားသော တန်ဖိုးများသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေသော တန်ဖိုးများ
ဖြစ်သည်။

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်ငြိုင် ဖော်ပြထားသော တန်ဖိုးများ

လေထားအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နေရာ-၁ (AQ-1)တွင် လေတိုက်ခတ်ရာအရပ်နှင့် လေတိုက်နှုန်းကို
တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ တိုင်းတာထားသော လေတိုက်ခတ်ရာအရပ်နှင့် လေတိုက်နှုန်းတို့၏ တစ်နာရီပျမ်းမှု
တန်ဖိုးများကို နောက်ဆက်တဲ့-၁ တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ လေထားအရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာသော
တည်နေရာ၏ အခြေအနေနှင့် လေတိုက်ခတ်ရာအရပ်တို့အား ပုံ J.၅-၁ တွင် ပြသထားပါသည်။
လေတိုက်ခတ်ရာအရပ်ပေါ်မှုတည်၍ အနောက်-အနောက်မြောက် (WNW)၊ အနောက်မြောက် (NW)၊ မြောက်-
အနောက်မြောက် (NNW)၊ မြောက် (N)၊ မြောက်-အရှေ့မြောက် (NNE)၊ အရှေ့မြောက် (NE)၊ အရှေ့-
အရှေ့မြောက် (ENE) နှင့် အရှေ့ (E) အရပ်တို့မှ တိုက်ခတ်သောလေမှာ ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ ဆောက်လုပ်ရေး
လုပ်ငန်းခွင့်မှ တိုက်ခတ်ကြောင်းခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။



သိလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇာန်ဖွံ့ဖြိုးစီးတက်ရေးအတွက်လေထာণည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄) | ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ခုနှစ်)

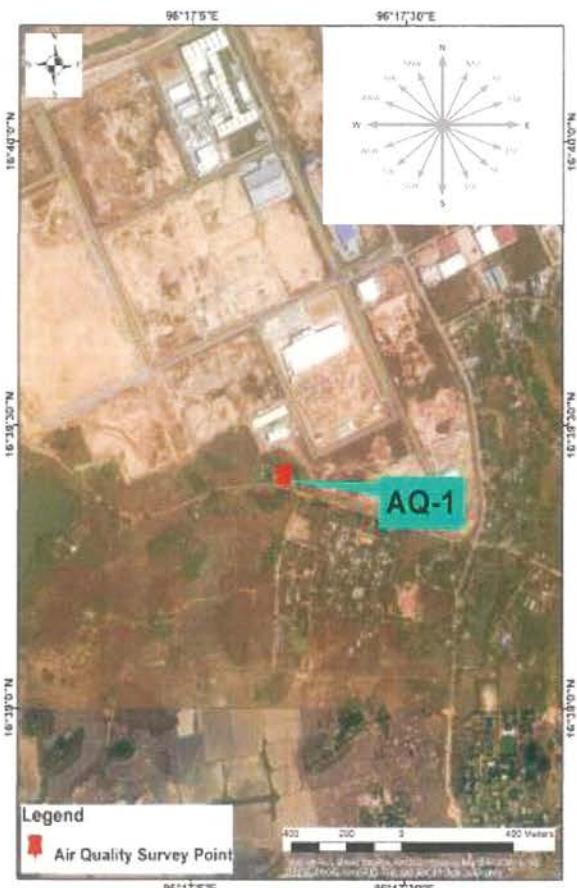

မူရင်း။ ရှုံးချင်

ပုံ J.၅-၁ လေထာণည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသောတည်နေရာ နှင့် လေတိက်ခတ်ရာအရပ်အခြေအနေ

မှတ်ချက်။ မြောက်(N) မြောက်-အရှေ့မြောက်(NNE) အရှေ့-မြောက်(NE) အရှေ့-အရှေ့မြောက်(ENE) အရှေ့(E) အရှေ့-အရှေ့တောင်(ESE) အရှေ့တောင်(SE) တောင်-အရှေ့တောင်(SSE) တောင်(S) တောင်-အနောက်တောင်(SSW) အနောက်တောင်(SW) အနောက်-အနောက်တောင်(WSW) အနောက်(W) အနောက်-အနောက်မြောက်(WNW) အနောက်မြောက်(NW) မြောက်-အနောက်မြောက်(NNW)

ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သော အချိန်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသော အချိန်အတွင်း ပထမရက်မှ သတ္တာမရက်အတွင်း အမှုန်အမွှား (PM_{2.5}) နှင့် ဆာလယာဒိုင်အောက်ဆိုင် (SO₂) တို့၏ ကျော်လွန်နေသော အချိန်စုစုပေါင်း ၆၅၀၂၇၇၂၈ များကို ပေါ်လေ့လာ ပေါ်လေ့လာသော အချိန်နှင့် အမှုန်အမွှား၊ မှတ်ချက်။ နေရာ-၁ (AQ-1)၏ လေတိက်ခတ်ရာ အရပ်အကျဉ်းချုပ်ကို ပေါ်လေ့လာသော အချိန်နှင့် အမှုန်အမွှား၊ မှတ်ချက်။

အမှုန်အမွှား (PM_{2.5})၏ စုစုပေါင်းကျော်လွန်ချိန်များအတွက် အကျဉ်းချုပ်ပေးပေါ် အခြေခံ၍ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သောအချိန်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

သိလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိုစက်မှုဇုန်ဖြီးတိုးတက်ရေးအတွက်လေထာရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄) | ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ခုနှစ်)

မရှိသောအချိန် (၇)ရက်အတွင်း ကျော်လွန်သောအချိန်စုစုပေါင်းမှာ (၁၀၃) နာရီ ဖြစ်သော်လည်း ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သော ကာလည့် ကျော်လွန်သောအချိန်စုစုပေါင်းမှာ (၁၂) နာရီ ဖြစ်ပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သောကာလအတွင်း လေတိုက်ခတ်ရာအရပ်ကို တိုင်းတာသောကိရိယာ၏ တိုင်းတာသော ရလဒ်ကို မူတည်၍ အမှုန်အမွား (PM_{2.5})ကျော်လွန်သောအချိန်ကို အသေးစိတ်ဆန်းစစ်ချက်အရ ကျော်လွန်သောအချိန် (၁၀) နာရီမှာ ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ အပြင်ဘက်များမှ တိုက်ခတ်လာခြင်းဖြစ်ပြီး ကျော်လွန်သောအချိန် (၂) နာရီမှာ ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ အပြင်ဘက်များမှ တိုက်ခတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဆာလဟာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (SO₂)၏ စုစုပေါင်းကျော်လွန်ချိန်များအတွက် အကျဉ်းချုပ်ပေါ် အခြေခံ၍ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သောအချိန်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသောအချိန် (၇)ရက်အတွင်း ကျော်လွန်သောအချိန်စုစုပေါင်းမှာ (၁၆) နာရီ ဖြစ်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သော ကာလည့် ကျော်လွန်သောအချိန်စုစုပေါင်းမှာ (၁၆) နာရီ ဖြစ်ပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သောကာလအတွင်း လေတိုက်ခတ်ရာအရပ်ကို တိုင်းတာသောကိရိယာ၏ တိုင်းတာသော ရလဒ်ကို မူတည်၍ ဆာလဟာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (SO₂) ကျော်လွန်သောအချိန်ကို အသေးစိတ်ဆန်းစစ်ချက်အရ ကျော်လွန်သောအချိန် (၉) နာရီမှာ ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ အပြင်ဘက်များမှ တိုက်ခတ်လာခြင်းဖြစ်ပြီး ကျော်လွန်သောအချိန် (၇) နာရီမှာ ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ဘက်မှ တိုက်ခတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

နေရာ-၁ (AQ-1) ၏လေတိုက်ခတ်ရာအရပ်အကျဉ်းချုပ်အရ (၃၅.၈) ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ အပြင်ဘက်များမှ တိုက်ခတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး (၆၄.၂) ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဇုန်အပိုင်း(ခ)အတွင်းဘက်မှ တိုက်ခတ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အမှုန်အမွား (PM_{2.5}) ထုတ်လွှတ်နိုင်ခြေ ရှိသော အရင်းမြစ်များမှာ ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ အပြင်ဘက်တွင်ရှိသာ ပြောသားလမ်းများမှ သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော ပုန်မှုန်များကြောင့်လည်းကောင်း၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာသော ဧရိယာ အနီးတစ်ပိုက်တွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း နှင့် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများကြောင့် လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ဆာလဟာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (SO₂) ဓာတ်ဓာတ်နိုင်ခြေ ရှိသော အရင်းမြစ်များမှာ စောင့်ကြည့်လေ့လာသော နေရာ၏ အနီးတစ်ပိုက်ရှိ ကားလမ်းမပေါ်တွင် သွားလာနေသော ယာဉ်များမှ လောင်စာများ လောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့် သီလဝါဆိပ်ကမ်း၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောပါတ်ဓာတ်များ၊ ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။



သီလဝအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြုံးတိုးတက်ရေးအတွက်လေထာရည်အသေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄)၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ခုနှစ်)

ပေါ်သူး J.၅-၇ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သောကာလနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသောကာလအတွင်း
ပထမရက်မှ သွေးမှုနှင့်အတွင်း အမှုနှင့်အမွား (PM_{2.5}) ကျော်လွန်နေချိန်အကျဉ်းချုပ်

အမှုနှင့်အမွား (PM_{2.5})

	နေစဉ် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းလုပ်ချိန်	ကျော်လွန်နေ သောအချိန် စုစုပေါင်း	ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်စဉ် ကာလ အတွင်း ကျော်လွန်သော အချိန်များ	ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ ရှိစဉ်ကာလအ တွင်းကျော်လွန် သောအချိန်များ	ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ ရှိစဉ်ကာလအ (နှိမ်အပိုင်း(ခ)မှ တိုက်ခတ်လာ သောလေ)	ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ ရှိစဉ်ကာလအ (နှိမ်အပိုင်း(ခ)မှ တိုက်ခတ်လာ သောလေ)	ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်စဉ် ကာလ	
ပထမရက်	(စွဲ:၀၀-၁၇:၀၀)	၁၀	၃	၈	၅	၃	၀	၃
ဒုတိယရက်	(စွဲ:၀၀-၁၇:၀၀)	၁၄	၁	၁၃	၁၃	၀	၁	၀
တတိယရက်	(စွဲ:၀၀-၁၇:၀၀)	၁၄	၁	၁၃	၉	၄	၀	၁
စတုလွှာရက်	(စွဲ:၀၀-၁၇:၀၀)	၁၅	၀	၁၅	၄	၁၁	၀	၀
ပဋိမရက်	(စွဲ:၀၀-၁၇:၀၀)	၁၅	၁	၁၄	၂	၁၂	၀	၁
ဆဋိမရက်	(စွဲ:၀၀-၁၇:၀၀)	၁၈	၃	၁၅	၈	၇	၁	၂
သွေးမှုရက်	(စွဲ:၀၀-၁၇:၀၀)	၁၆	၃	၁၃	၇	၆	၀	၃
စုစုပေါင်း		၁၀၃	၁၂	၉၀	၄၈	၄၃	၂	၁၀

မူရင်း။ မြန်မာစိုအဲအင်တာနေရှင်လီမိတက်

ပေါ်သူး J.၅-၈ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သောကာလနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသောကာလအတွင်း
ပထမရက်မှ သွေးမှုရက်အတွင်း ဆာလဟာနိုင်အောက်ဆိုင် (SO₂) ကျော်လွန်နေချိန်အကျဉ်းချုပ်

ဆာလဟာနိုင်အောက်ဆိုင်(SO₂)

	နေစဉ် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းလုပ်ချိန်	ကျော်လွန်နေ သောအချိန် စုစုပေါင်း	ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်စဉ် ကာလ အတွင်း ကျော်လွန်သော အချိန်များ	ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ ရှိစဉ်ကာလအ တွင်းကျော်လွန် သောအချိန်များ	ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ ရှိစဉ်ကာလအ (နှိမ်အပိုင်း(ခ)မှ တိုက်ခတ်လာ သောလေ)	ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်စဉ် ကာလ	ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်စဉ် ကာလ	
ပထမရက်	(စွဲ:၀၀-၁၇:၀၀)	၄	၄	၀	၀	၀	၁	၃
ဒုတိယရက်	(စွဲ:၀၀-၁၇:၀၀)	၄	၄	၀	၀	၀	၂	၂
တတိယရက်	(စွဲ:၀၀-၁၇:၀၀)	၂	၃	၀	၀	၀	၂	၁
စတုလွှာရက်	(စွဲ:၀၀-၁၇:၀၀)	၄	၄	၀	၀	၀	၂	၂
ပဋိမရက်	(စွဲ:၀၀-၁၇:၀၀)	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀
ဆဏ်မရက်	(စွဲ:၀၀-၁၇:၀၀)	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀
သွေးမှုရက်	(စွဲ:၀၀-၁၇:၀၀)	၁	၁	၀	၀	၀	၁	၁
စုစုပေါင်း		၁၆	၁၆	၀	၀	၀	၂	၁၁

မူရင်း။ မြန်မာစိုအဲအင်တာနေရှင်လီမိတက်



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှစ်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လေထုအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄) । ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ခုနှစ်)

ပေါ်များ J.၅-၉ နေရာ-၁ (AQ 1)၏ လေတိက်ခတ်ရာအရပ်အကျဉ်းချုပ်

လေတိက်ရပ်	(ဂ)ရက်	နေ့အချိန်	ညာအချိန်	နှစ်အပိုင်း (ခ) အတွင်း/အပြင်	
				မြို့အပိုင်း	မြို့အပိုင်း
မြောက် (N)	၅.၈ ရာခိုင်နှစ်း	၉.၃ ရာခိုင်နှစ်း	၂၂.၂ ရာခိုင်နှစ်း		
မြောက်-အရှေ့မြောက် (NE)	၁၃.၅ ရာခိုင်နှစ်း	၁၃.၇ ရာခိုင်နှစ်း	၁၃.၃ ရာခိုင်နှစ်း		
အရှေ့မြောက် (NE)	၁၈.၅ ရာခိုင်နှစ်း	၁၉.၉ ရာခိုင်နှစ်း	၁၉.၀ ရာခိုင်နှစ်း		
အရှေ့-အရှေ့မြောက် (ENE)	၁၃.၉ ရာခိုင်နှစ်း	၁၅.၁ ရာခိုင်နှစ်း	၁၅.၅ ရာခိုင်နှစ်း		
အရှေ့ (E)	၈.၀ ရာခိုင်နှစ်း	၉.၁ ရာခိုင်နှစ်း	၆.၉ ရာခိုင်နှစ်း		
အရှေ့-အရှေ့တောင် (ESE)	၈.၉ ရာခိုင်နှစ်း	၉.၃ ရာခိုင်နှစ်း	၈.၅ ရာခိုင်နှစ်း		
အရှေ့တောင် (SE)	၉.၇ ရာခိုင်နှစ်း	၉.၄ ရာခိုင်နှစ်း	၉.၀ ရာခိုင်နှစ်း		
တောင်-အရှေ့တောင် (SSE)	၄.၈ ရာခိုင်နှစ်း	၅.၀ ရာခိုင်နှစ်း	၄.၅ ရာခိုင်နှစ်း		
တောင် (S)	၂.၇ ရာခိုင်နှစ်း	၃.၀ ရာခိုင်နှစ်း	၂.၄ ရာခိုင်နှစ်း		
တောင်-အနောက်တောင် (SSW)	၄.၃ ရာခိုင်နှစ်း	၄.၈ ရာခိုင်နှစ်း	၄.၈ ရာခိုင်နှစ်း		
အနောက်တောင် (SW)	၆.၁ ရာခိုင်နှစ်း	၆.၀ ရာခိုင်နှစ်း	၆.၁ ရာခိုင်နှစ်း		
အနောက်-အနောက်တောင် (WSW)	၁.၇ ရာခိုင်နှစ်း	၁.၂ ရာခိုင်နှစ်း	၁.၂ ရာခိုင်နှစ်း		
အနောက် (W)	၀.၈ ရာခိုင်နှစ်း	၀.၈ ရာခိုင်နှစ်း	၀.၈ ရာခိုင်နှစ်း		
အနောက်-အနောက်မြောက် (WNW)	၀.၆ ရာခိုင်နှစ်း	၀.၄ ရာခိုင်နှစ်း	၀.၈ ရာခိုင်နှစ်း		
အနောက်မြောက် (NW)	၁.၆ ရာခိုင်နှစ်း	၂.၄ ရာခိုင်နှစ်း	၂.၄ ရာခိုင်နှစ်း		
မြောက်အနောက်မြောက် (NNW)	၂.၄ ရာခိုင်နှစ်း	၂.၈ ရာခိုင်နှစ်း	၂.၀ ရာခိုင်နှစ်း		

မူရင်း။ မြန်မာစီအဲအင်တာနေရာင်လီမိတက်



သိလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးစိုးတက်ရေးအတွက်လေထာရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄) | ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ခုနှစ်)

အခန်း ၃ နိဂုံးချုပ် နှင့် အကြံပြုချက်များ

စောင့်ကြည့်လေလာသော (၇)ရက်ကာလအတွင်း ကာဗွန်ဓိနောက်ဆိုဒ်(CO) နှင့် ဆာလယာခိုင်အောက်ဆိုဒ်(SO₂)တို့၏ (၇)ရက်ပျမ်းမျှ လေထာရည်အသွေးရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေခြင်း မရှိသောကြောင့် ဆေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ထိခိုက်မှုမရှိပါ။ နိုက်ထရှိဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်(NO₂)၊ အမှုန်အမွား(PM_{2.5})နှင့် အမှုန်အမွား(PM₁₀) တို့၏ (၇)ရက်ပျမ်းမျှလေထာရည်အသွေးရလဒ်များမှာ ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် များနေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ထိုအပြင် နိုက်ထရှိဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်(NO₂) နှင့် အမှုန်အမွား(PM_{2.5}) တို့၏ (၇)ရက် တိုင်းတာထားသော နောက်ပျမ်းမျှတန်ဖိုး၊ အမှုန်အမွား(PM₁₀) ၏ (၇)ရက် တိုင်းတာထားသော နောက်ပျမ်းမျှ တန်ဖိုးနှင့် ဆာလယာခိုင်အောက်ဆိုဒ်(SO₂)၏ (၇)ရက် တိုင်းတာထားသော နောက်ပျမ်းမျှတန်ဖိုးများမှာ ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်း နိုက်ထရှိဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်(NO₂)နှင့် အမှုန်အမွား(PM₁₀)၏ နောက်ပျမ်းမျှတန်ဖိုး (ပထမနေ့ မှ သတ္တာမနေ့ အထိ) ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးအောက် နည်းနေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ သို့သော်လည်း အမှုန်အမွား(PM_{2.5})၏ နောက်ပျမ်းမျှတန်ဖိုး (ပထမနေ့နှင့် ဆင့်မနေ့) နှင့် ဆာလယာခိုင်အောက်ဆိုဒ်(SO₂)၏ နောက်ပျမ်းမျှတန်ဖိုး (ပထမနေ့ မှ စတုတွေ့နောက်အထိ) ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် များနေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

စောင့်ကြည့်လေလာသော (၇)ရက်တာကာလအတွင်း အမှုန်အမွား(PM_{2.5})၏ ကျော်လွန်သော အချိန်စုစုပေါင်းမှာ (၁၀၃)နာရီ ဖြစ်ပါသည်။ လေတိုက်ခတ်ရာအရပ်ကို တိုင်းတာသောကိရိယာ၏ တိုင်းတာသော ရလဒ်အရ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သောကာလ၌ ကျော်လွန်သော အချိန်စုစုပေါင်းမှာ (၁၂) နာရီ ဖြစ်ပြီး၊ ကျော်လွန်သော အချိန် (၁၀)နာရီမှာ ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ အပြင်ဘက်များမှ တိုက်ခတ်လာခြင်းဖြစ်ပြီး ကျော်လွန်သောအချိန် (၂) နာရီမှာ ဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ဘက်မှ တိုက်ခတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အမှုန်အမွား(PM_{2.5}) ထုတ်လွှတ်နိုင်ခြေရှိသော အရင်မြစ်များမှာ ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ အပြင်ဘက်တွင်ရှိသာ မြေသားလမ်းများမှ သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖုန်မှုန်များကြောင့်လည်းကောင်း၊ စောင့်ကြည့်လေလာသော ဇုန်သာ အနီးတစ်စိုက်တွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း နှင့် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများကြောင့် လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အမေရိကန် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အေဂျင်စီ (EPA) နှင့် WHO တို့၏ ကျွန်းမာရေး အကျိုးသက်ရောက်မှု အရ အန္တရာယ်ကင်းသော ထိတွေ့မှုအဆင့် သို့မဟုတ် ဆိုးရွားသော ကျွန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးများ မဖြစ်ပေါ်နိုင်သည် အနိမ့်ဆုံး သတ်မှတ်ထားသည့် အထောက်အထားမရှိပါ။ အမှုန်အမွား(PM_{2.5})နှင့်ထိတွေ့မှုကြောင့် ဒေသလူဦးရေ၏ သက်တမ်းမှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၈.၆ လ အထိ လျော့နည်းစေသည်။ အမှုန်အမွား(PM_{2.5})၏ ခဏာတာထိတွေ့မှု (နာရီ၊ ရက်) သည် အဆုတ်ရောက်ကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပြီး ပန်းနာရင်ကျပ်ရောက်နှင့် စူးရှုသော ရောင်ရမ်းနာ ရောင်ရမ်းခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ နှုတုံးရောက် ရှိသွားမှုများအနေဖြင့် ထိခဏာတာ ထိတွေ့မှုသည် နှုတုံးရောက်နှင့် မူမမှန်မကုန်ဖြစ်ခြင်း တို့နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ သို့သော် ကျွန်းမာသော ကလေးများနှင့် အရွယ်ရောက်ပြီးသော လူများသည် ထိခဏာတာ ထိတွေ့မှုကြောင့် ပြင်းထန်သော သက်ရောက်မှုများခံစားခဲ့ရခြင်းမရှိပါ။ ရေရှည်ထိတွေ့မှု

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးရုံးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြီးတိုးတက်ရေးအတွက်လေထာရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာခြင်းအနီးစုံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄) ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ခုနှစ်)

(လများ၊ နှစ်များ)သည် အဆုတ်၏ လုပ်ဆောင်မှု လျှော့ချုပ်များ၊ နာတာရှည် လည်ချောင်းနာခြင်းနှင့် အချိန်မတိုင်မှု
သေဆုံးခြင်း ကဲ့သို့သော ပြဿနာများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။

စောင့်ကြည့်လေလာသော (ဂ)ရက်ကာလအတွင်း ဆာလာဖုန်းအောက်ဆိုဒ်(SO_2) ၏ ကျော်လွန်သော
အချိန်စုစုပေါင်းမှာ (၁၆) နာရီ ဖြစ်ပါသည်။ လေတိုက်ခတ်ရာအရပ်ကို တိုင်းတာသောကိရိယာ၏ တိုင်းတာသော
ရလဒ်အရ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သောကာလ၌ ကျော်လွန်သောအချိန်စုစုပေါင်းမှာ (၁၆) နာရီ
ဖြစ်ပြီး၊ ကျော်လွန်သောအချိန် (၉) နာရီမှာ ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ အပြင်ဘက်များမှ တိုက်ခတ်လာခြင်းဖြစ်ပြီး
ကျော်လွန်သောအချိန် (၇) နာရီမှာ ဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်းကိုမှ တိုက်ခတ်ခြင်း
ဖြစ်ပါသည်။

ဆာလာဖုန်းအောက်ဆိုဒ် (SO_2) ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်နိုင်ခြေရှိသော အရင်းမြစ်များမှာ အနီးတစ်ပိုင်ရှိ
ကားလမ်းမပေါ်ရှိ သွားလာနေသောယဉ်များမှ လောင်စာများလောင်ကျမ်းခြင်းနှင့် သီလဝါဆိပ်ကမ်း၏
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ဇုန်အပိုင်း(ခ)၏
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အဆိပ်အတောက်
ဖြစ်စေသော ပစ္စည်းများနှင့် ရောဂါများဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်ဌာနမှ အများပြည်သူ ကျွန်းမာရေးကြော်ပြုကြော်
အစီရင်ခံတင်ပြထားသော ဆာလာဖုန်းအောက်ဆိုဒ် (SO_2) ပမာဏ ၁၀၀ ppm (၂၆၁.၈ mg/m³)သည်
အသက်အန္တရာယ်နှင့် ကျွန်းမာရေးအတွက် ချက်ချင်းအန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ၀.၄ ppm မှ ၃ ppm (၁.၀၅ mg/m³
မှ ၇.၈၅ mg/m³) အထိပမာဏကို နှစ်(၂၀)နှင့်အထက် ရေရှည်ထိတွေ့သောအခါတွင်
အဆုတ်၏လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများသည် ပြောင်းလဲလာနိုင်ပါသည်။ ထိုကြောင့် စောင့်ကြည့်လေလာသော
ကာလအတွင်း ဆာလာဖုန်းအောက်ဆိုဒ် (SO_2)၏တန်ဖိုးမှာ ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေကြောင်း
တွေ့ရှိရသော်လည်း လူကျွန်းမာရေးအပေါ်သိသာ ထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုများ မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ဇုန်အပိုင်း(ခ)တွင် လေထာရည်အသွေးကို အနာဂတ်တွင်ဆက်လက် စောင့်ကြည့်လေလာရာတွင်
ရည်မှန်းအဆင့်ကို ရရှိနိုင်ရန် အောက်ပါဆောင်ရွက်ချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

- (၁) ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသောကာလအတွင်းတွင် ရေပက်ဖျော်းပေးရန်။
- (၂) ဖုန်းမှုန်းအလွန်များခြင်းကို ရောင်ရားရန်နှင့် စွန့်ထုတ်ဓာတ်ငွေ့များကြောင့် လေထာရည်ညမ်းမှုကို
လျှော့ချုပ်ရန် စက်ယန္တရားများနှင့် ယာဉ်များ၏ အမြန်နှင့်ဗိုးကို တစ်နာရီလျင် ၂၅ ကီလိုမီတာအထိ
ထိန်းချုပ်သတ်မှတ်ရန်။
- (၃) စက်ယန္တရားများကို ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်အောင်ဆောင်ရွက်ရန် (စက်ယန္တရားများကို မလိုအပ်ပဲ
လည်ပတ်နေခြင်း မပြုလုပ်ရန်)။
- (၄) ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောက်လုပ်နေစဉ် ကာလအတွင်းတွင် အသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်းများကို
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ ပုံမှန်ဆောင်ရွက်ရန်။
- (၅) အလုပ်သမားများကို အသုံးပြုမည့်စက်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သော အသိအညာပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်။



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှုစက်မှုဇုန်ဖြီးတိုးတက်ရေးအတွက်လေထာရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄) | ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ခုနှစ်)

(၆) မီးစက်များကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပြီး ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် ။

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့် အပိုင်း(ခ)၏ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လည်ပတ်နေစဉ်ကာလအတွင်း စက်မှုဇုန်အတွင်းရှိ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအား သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ပုံမှန်စောင့်ကြည့်လေလာခြင်းကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပုံမှန်စုဆောင်ရှုထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ နောင်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ဆိုးကျိုးလျော့ပါးသက်သာစေမည့် နည်းလမ်းများကို ပြန်လည် သုံးသပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

နောက်ဆက်တဲ့-၁ နာရီပျမ်းမျှလေထာရည်အသွေးတန်ဖိုး



C-CW



Ճարտ	Ճարտ	Ճարտ	Ճարտ	Ճարտ
Ճարտ	Ճարտ	Ճարտ	Ճարտ	Ճարտ
Ճարտ	Ճարտ	Ճարտ	Ճարտ	Ճարտ
Ճարտ	Ճարտ	Ճարտ	Ճարտ	Ճարտ

(ଫୁଲର ଠି ଲାଲଦେଖଣ୍ଡ । ୩ ହୁଏ ସୁମଧୁର ଦେଖଣ୍ଡ ଲାଲଦେଖଣ୍ଡରେ କାହାର ପାଶରେ ଥିଲା ଯାଏବେ)





ՃԵՐ	ՃԵՐ	ՃԵՐ	ՃԵՐ
ՃԵՐ	ՃԵՐ	ՃԵՐ	ՃԵՐ
ՃԵՐ	ՃԵՐ	ՃԵՐ	ՃԵՐ
ՃԵՐ	ՃԵՐ	ՃԵՐ	ՃԵՐ

ତୁମକୁ ଏହାରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯାଇବାକୁ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯାଇବାକୁ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯାଇବାକୁ ପାଇଁ

ՃԸՇ	COO	COO	500:0	000:0	ՀԱՅՈՒԹԵՅ
ՄՐԾ	CW0	QW0	66:0	36:0	ԲԻՅՈՒ
ՑՒԾ	ՑՎ:0	ՑՎ:0	115:0		ՀԵՅ:ՑԵՅ



ბირთვი	ბირთვი	ბირთვი	ბირთვი	ბირთვი
ბირთვი	ბირთვი	ბირთვი	ბირთვი	ბირთვი
ბირთვი	ბირთვი	ბირთვი	ბირთვი	ბირთვი
ბირთვი	ბირთვი	ბირთვი	ბირთვი	ბირთვი



၃၀၁





နောက်ဆက်တွဲ-၂ လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာသည့်စက်ကို
စံကိုက်ညီထားသောလက်မှတ်



သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုနစ်အဖိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုနစ်ဖြူးတိုးတက်ရေးအတွက်လေထာရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အဖိုင်း ၃ နှင့် အဖိုင်း ၄)၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ခုနှစ်)

Certificate of Calibration

Certificate Number: EDCQP200-4.11.5

Environmental Devices Corporation certifies the Haz-Scanner model EPAS is calibrated to published specifications and NIST traceable.

Calibration Dust Specifications are NIST traceable using Coulter Mutisizer II e. ISO12103 –1 A2 Fine Test Dust and is designed to agree with EPA Class I and Class III FRM and FEM particulate samplers and monitors and EN 12341 and EN 14907 standards.

Gas sensors are Calibrated against NIST/EPA traceable Calibration Gas using NIST primary Flow Standard: LFE774300 to ISO 17025 and EPA Instrumental Test Methods as defined by 40 CFR Part 60.

Quality system standard to meet the requirements of ANSI/ASQC standard Q9000-1994 (ISO 9001), MIL-STD 45662A, and customer's specification if required.

Temperature = 22°C

Relative Humidity = 30%

Atmospheric Pressure = 760 mmHg

Measurement Uncertainty Estimated @ 95% Confidence Level (k=2) using ISO 17025 guidelines.

Model	Serial Number	Calibration Date	Next Calibration Due
EPAS	914019	June 4, 2020	June 2021

Calibration Span Accessory if purchased	Sensor A K=	Sensor B K=	Model

Technician	Supervisor
Dan Okuniewicz	Mark Sullivan

Environmental Devices Corporation
4 Wilder Drive Building #15
Plaistow, NH 03865
ISO-9001 Certified

C-JCC





သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(ခ)ရှိ
စက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
ဆူညံသံ နှင့် တုန်ခါမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း အစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄)

(တစ်နှစ်လေးကြိမ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း)

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ^၁
မြန်မာနိုင်အဲ အင်တာနေရာင်နယ် လီမိတက်



မာတိကာ

အခန်း ၁	စောင့်ကြည့်လေ့လာသော အစီအစဉ်နှင့်အကျဉ်းချုပ်	၁
၁.၁	ယော့ယျဖော်ပြချက်	၁
၁.၂	စောင့်ကြည့်လေ့လာသော အစီအစဉ်ဖော်ပြချက်များ	၁
အခန်း ၂	ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း	၂
၂.၁	စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် အမျိုးအစား	၂
၂.၂	စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် တည်နေရာ	၂
၂.၃	စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နည်းလမ်း	၃
၂.၄	စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ရလဒ်များ	၆
အခန်း ၃	နိဂုံးချုပ်နှင့်အကြံပြချက်များ	၂၂

ပေါ်များစာရင်း

ပေါ်များ ၁.၂-၁	ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာသောအစီအစဉ်	၁
ပေါ်များ ၂.၁-၁	ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာသောအမျိုးအစားများ	၂
ပေါ်များ ၂.၄-၁ (NV-1)	၏ဆူညံသံအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (LA _{eq})	၅
ပေါ်များ ၂.၄-၂ (NV-2)	၏ဆူညံသံအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (LA _{eq})	၅
ပေါ်များ ၂.၄-၃ (NV-1)	၏နာရီအလိုက်ဆူညံသံအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (LA _{eq})	၅
ပေါ်များ ၂.၄-၄ (NV-2)	၏နာရီအလိုက်ဆူညံသံအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (LA _{eq})	၆
ပေါ်များ ၂.၄-၅ (NV-1)	၏တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (Lv ₁₀)	၈
ပေါ်များ ၂.၄-၆ (NV-2)	၏တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (Lv ₁₀)	၈
ပေါ်များ ၂.၄-၇ (NV-1)	၏နာရီအလိုက်တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (Lv ₁₀)	၉
ပေါ်များ ၂.၄-၈ (NV-2)	၏နာရီအလိုက်တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (Lv ₁₀)	၁၀

ပုံများစာရင်း

ပုံ၂.၂-၁	ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်တည်နေရာများ	၂
ပုံ၂.၃-၁	ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအခြေအနေ	၅
ပုံ၂.၄-၁ (NV-1)	၏ဆူညံသံအဆင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်	၇
ပုံ၂.၄-၂ (NV-2)	၏ဆူညံသံအဆင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်	၇
ပုံ၂.၄-၃ (NV-1)	၏တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်	၁၁
ပုံ၂.၄-၄ (NV-2)	၏တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်	၁၁



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

အခန်း ၁ စောင့်ကြည့်လေ့လာသော အစီအစဉ်နှင့်အကျဉ်းချုပ်

၁.၁ ယေဘုယျဖော်ပြချက်

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ တောင်ပိုင်းခရိုင်တွင်တည်ရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့၏ အရွှေတောင်ဘက် ၂၃ ကီလိုမီတာတွင် တည်ရှိပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သူအနေဖြင့် ဇုန်အပိုင်း(ခ)အတွင်းရှိ စက်မှုမြေနေရာများအတွက် ခွင့်ပြချက်ရရှိထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတိုင်း ပုံမှန်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါဖွံ့ဖြိုးရေးလီမိတက်တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါဖွံ့ဖြိုးရေးလီမိတက်သည် ဇုန်အတွင်းနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သာက်ဆိုင်သော အချက်အလက် စောင့်ကြည့် လေ့လာမှုများကို သိရှိစေရန် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သာက်ဆိုင်သော အချက်အလက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၁.၂ စောင့်ကြည့်လေ့လာသော အစီအစဉ်ဖော်ပြချက်များ

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(ခ) စက်မှုဇုန်တည်ဆောက်နေခြင်းကြောင့် စက်မှုဇုန်အတွင်းနှင့်အပြင်ရှိ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအား အကဲဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါယေားတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့အထိ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုအဆင့်အား စောင့်ကြည့် လေ့လာခဲ့သည်။

ပေါ်ပေါ်။ ၁.၂ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာသောအစီအစဉ်

စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး ရက်စွဲ	စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု အမျိုးအစား	တိုင်းတာသော အမျိုးအစားများ	တိုင်းတာ သောနေရာ အရေအတွက်	ကြောချိန်	စောင့်ကြည့်လေ့လာသော နည်းလမ်း
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့အထိ	ဆူညံမှုအဆင့်	L _{Aeq} (dB)	၁ (NV-1)	၂၄ နာရီ	Rion NL-42 အသံအဆင့်တိုင်းတာသည့်ကိရိယာဖြင့် မြေပြင်တွင်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့အထိ	ဆူညံမှုအဆင့်	L _{Aeq} (dB)	၁ (NV-2)	၂၄ နာရီ	Rion NL-42 အသံအဆင့်တိုင်းတာသည့်ကိရိယာဖြင့် မြေပြင်တွင်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့အထိ	တုန်ခါမှုအဆင့်	L _{V10} (dB)	၁ (NV-1)	၂၄ နာရီ	VM-53A တုန်ခါမှုအဆင့်တိုင်းတာသည့်ကိရိယာဖြင့် မြေပြင်တွင်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့အထိ	တုန်ခါမှုအဆင့်	L _{V10} (dB)	၁ (NV-2)	၂၄ နာရီ	VM-53A တုန်ခါမှုအဆင့်တိုင်းတာသည့်ကိရိယာဖြင့် မြေပြင်တွင်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း

မှုဆင်း။ မြန်မာစုအဲအင်တာနေရာင်နယ်လီမိတက်



သိလေဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိုစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဆုည်သံနှင့်တုန်းမှုမောင်းကြည့်လေလာခြင်းအဖို့ရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

အခန်း၂ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

၂.၁ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် အမျိုးအစား

ယော်းဂ.၁-၁ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာသောအမျိုးအစားများ

စဉ်	စောင့်ကြည့်လောမူ	အမျိုးအစား
I	ဘူညံ့ပါ	အသံကြိမ်နှင့် “အေ”နှင့် ညီမျှသော ကျယ်လောင်မူ (LA _{eq})
J	တုန်ခါမူ	တုန်ခါမူအဆင့် (Lv ₁₀)

မူရင်း။ မြန်မာရီအဲအင်တာနေဂျိနယ်လီမိတက်

J.J စောင့်ကြည့်လွှဲလာသည့် တည်နေရာ

ယူညီသံနှင့်တုန်ခါမှုများကို အမိကထားတိုင်းတာနိုင်ရန်
သိလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(ခ)၏ အရေးမြောက်ဘက်ထောင့် မြောက်လတ္ထီတွဲ ၁၆၅၀'၊ J.J."၊
အရေးလောင်ဂျိတွဲ ၉၆၁၇'၊ C.၁၈၈၈" တွင် စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နေရာ-၁ (NV-1) နှင့် သိလဝါ
အထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(ခ)၏ တောင်ဘက် ဖလမ်းကျေးဇာာ ဖလမ်းရွားဦးကျောင်းဝန်းအတွင်း
မြောက်လတ္ထီတွဲ ၁၆၃၉'၊ J.၉၀" । အရေးလောင်ဂျိတွဲ ၉၆၁၇'၊ C.၇၀" တွင် စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်
နေရာ-၂ (NV-2)ဟူ၍ ဆူညီသံနှင့်တုန်ခါမှုအဆင့်များကို နှစ်နေရာ တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ ဆူညီသံနှင့်တုန်ခါမှု
စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည့် တည်နေရာများကို ပုံ J.J.-၁ တွင် ပြသထားပါသည်။



မူရင်း။ ဂုဂ္ဂလ်အက်

ပုဂ္ဂ.၂-၁ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှ စောင့်ကည့်လေ့လာသည့်တည်နေရာများ



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးစုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်နေရာ-၁ (NV-1)

စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နေရာ-၁ (NV-1)သည် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးလမ်း၏ ဘေးဘက်တွင်ရှိသော သီလဝါအထူးစီးပွားရေးစုန် အပိုင်း(ခ)ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၏ ယာယိဂိတ်ပေါက်အရှုံးဘက်၌ ရှိပါသည်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နေရာကို အနောက်မြောက်ဘက်တွင် ဇုန်အပိုင်း(က)နှင့် အရှုံးဘက်တွင် ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်တို့ဖြင့် ဝန်းရုံထားပါသည်။ ဤစောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်နေရာ၏ အမိကဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု ဖြစ်နိုင်သော အရင်းအမြစ်များမှာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြောင့်ဖြစ်သော ဆူညံမှုနှင့်တုန်ခါမှုများနှင့် ယာဉ်သွားလာမှုများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်နေရာ-၂ (NV-2)

စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နေရာ-၂ (NV-2) သည် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးစုန် အပိုင်း(ခ)၏ တောင်ဘက် ဖလမ်းကျေးရွာ၊ ဖလမ်းရွာ၏ဦးကျောင်းဝန်းအတွင်းတွင် တည်ရှိပြီး တောင်ဘက်တွင် ဖလမ်းကျေးရွာ၏ လူနေအမိများ၊ အနောက်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများတည်ရှိပြီး မြောက်ဘက်တွင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးစုန် အပိုင်း(က)နှင့် အရှုံးမြောက်ဘက်တွင် ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်တို့ဖြင့် ဝန်းရုံထားပါသည်။ ဤစောင့်ကြည့် လေ့လာသည့်နေရာ၏ အမိကဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု ဖြစ်နိုင်သော အရင်းအမြစ်များမှာ ဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဖလမ်းကျေးရွာ၏ နေထိုင်သူများ၏ နေစဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

J.၃ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နည်းလမ်း

ဆူညံသံအဆင့်အား “Rion NL-42 အသံအဆင့်တိုင်းတာသည့်ကိရိယာ” ဖြင့်တိုင်းတာပြီး ၁၀မိနစ်တိုင်း အလိုအလျောက်တိုင်းတာပြီး စက်အတွင်းရှိ မန်မိုးရှိက်အတွင်း မှတ်သားထားပါသည်။ တုန်ခါမှုအဆင့် တိုင်းတာသည့် ကိရိယာ “Rion VM-53A” ဝင်ရှိသုံးခုပါဝင်သော တုန်ခါမှုအဆင့် သတ်မှတ်သည့် ကိရိယာအား မြေကြီးပေါ်တွင် ထားရှုပါသည်။ တုန်ခါမှု (L_v)အား နေရာ-၁ (NV-1)နှင့် နေရာ-၂ (NV-2)တို့ အလိုက်အသင့် ပြောင်းလဲနိုင်သောအဆင့် (၁၀-၇၀) dB အတွင်းထားရှုပြီး ၁၀ မိနစ်တိုင်း အလိုအလျောက် တိုင်းတာပြီး စက်အတွင်းရှိ မန်မိုးရှိက်အတွင်း မှတ်သားထားပါသည်။

စောင့်ကြည့်လေ့လာသော နေရာတစ်ခုစီတွင် ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအား ၂၄ နာရီ တိုင်းတာပါသည်။ နေရာ-၁ (NV-1) နှင့် နေရာ-၂ (NV-2) ရှိ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့် လေ့လာသောအခြေအနေကို ပုံ J.၃-၁ တွင် ပြသထားပါသည်။



သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လျှော့ခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄၊ ဒီဇင်ဘာလ၂၀၂၀ ခုနှစ်)



မှုရုံး။ မြန်မာနိုင်ငံအင်တာနေရာင်နယ်လီမိတက်

ပုံ၂-၁ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လျှော့မှုအခြေအနေ

J.၄ စောင့်ကြည့်လျှော့မှု ရလဒ်များ

ဆူညံသံစောင့်ကြည့်လျှော့မှုရလဒ်များ

ဆူညံသံစောင့်ကြည့်လျှော့မှုရလဒ်များအတွက် နေရာ-၁ (NV-1) တွင် န္တအချိန် (မနက် ၆ နာရီ မှ ည ၁၀ နာရီ) နှင့် ညအချိန် (ည ၁၀ နာရီ မှ မနက် ၆ နာရီ)ဟု အချိန်အပိုင်းအခြား ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပြီး နေရာ-၂ (NV-2) တွင် န္တအချိန် (မနက် ၇ နာရီ မှ ည ၇ နာရီ)၊ ညနေခင်းအချိန် (ည ၇ နာရီ မှ ည ၁၀ နာရီ) နှင့် ညအချိန် (ည ၁၀ နာရီမှ မနက် ၇ နာရီ) ဟူ၍ အချိန်အပိုင်းအခြား ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါသည်။ ဆူညံသံတိုင်းတာမှုအား နေရာတစ်ခုတွင် J.၄ နာရီကြာ တိုင်းတာခဲ့သည်။ စောင့်ကြည့်လျှော့သောရလဒ်များအား ပေါ်လော့။ J.၄-၁ နှင့် ပေါ်လော့။ J.၄-၂ တွင် အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြထားပါသည်။ နေရာ-၁ (NV-1)နှင့် နေရာ-၂ (NV-2)ရှိ တစ်နာရီဆူညံမှုအဆင့်(LA_{eq})၏ စောင့်ကြည့်လျှော့မှုရလဒ်များကို ပေါ်လော့။ J.၄-၃ နှင့် ပေါ်လော့။ J.၄-၄ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ပုံ J.၄-၁ နှင့် ပုံ J.၄-၂ တွင် နေရာ-၁ (NV-1)နှင့် နေရာ-၂ (NV-2)၏ ဆူညံမှုအဆင့်(LA_{eq}) ရလဒ်များအား ပြောထားပါသည်။ သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခိန်း အပိုင်း(ခ)၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီအရင်ခံစာတွင် ပါရှိသော ဆောက်လုပ်ရေးအဆင့်၌ ရည်မှန်းထားသော ဆူညံသံအဆင့်နှင့် နှိုင်းယူဉ်ရာတွင် ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက်လျှေ့နည်းကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

ပေါ်လော့။ J.၄-၁ နေရာ-၁ (NV-1) ၏ ဆူညံသံအဆင့် စောင့်ကြည့်လျှော့မှုရလဒ်များ (LA_{eq})

ရက်စွဲ	ယာဉ်အသွားအလားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောဆူညံသံအဆင့် (LA _{eq} , dB)	
	န္တအချိန် (မနက် ၆ နာရီ မှ ည ၁၀ နာရီ)	ညအချိန် (ည ၁၀ နာရီ မှ မနက် ၆ နာရီ)
၇ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ - ၈ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀	၆၄	၅၁
ရည်မှန်းတန်ဖိုး	၇၅	၇၀

မှတ်ချက်။ ရည်မှန်းတန်ဖိုးများကို ဆူညံသံစည်းမျဉ်းခွပ်အား (ဂျပန်) တွင်ဖော်ပြထားသော အမိန့်များမှာ ဆူညံသံစွဲများဖြင့် ကျင့်သုံးထားပါသည်။ (ချောက် ခုနှစ် ဥပဒေအမှတ် ၉၃၊ နေရာအဆင့်ချင်ချက် ၂၀၀၀ ခုနှစ် ဥပဒေအမှတ် ၉၁)
မှုရုံး။ မြန်မာနိုင်ငံအင်တာနေရာင်နယ်လီမိတက်

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးစုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုစုန်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ချုညံသံနှင့်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

ပေါ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (LA_{eq})

ရက်စွဲ	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်မှ မိတ္တာ ၁၅၀ အတွင်းတွင် ရှိသော လူနေသိများနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း (LA _{eq} , dB)		
	နေအချိန် (မနက် ၇ နာရီမှ ည ၇ နာရီ)	ညနေခင်းအချိန် (ည ၇ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီ)	ညအချိန် (ည ၁၀ နာရီမှ မနက် ၇ နာရီ)
၃ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ - ၄ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀	၆၀	၆၅	၆၅
ရည်မှန်းတန်ဖိုး	၇၇	၆၀	၆၅

မှတ်ချက်။ ရည်မှန်းတန်ဖိုးများကို သီလဝါအထူးစီးပွားရေးစုန် ဖြူးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း အပိုင်း(ခ) အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အဆင့်တွင်ရှိရမည့် ချုညံသံအဆင့် ရည်မှန်းတန်ဖိုးကို အသုံးပြုထားပါသည်။
မူရင်။ မြန်မာနိုင်အောင်တာနေရာင်နယ်လီမိတ်

ပေါ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (LA_{eq})

ရက်စွဲ	အချိန် (LA _{eq} , dB)	(LA _{eq} , dB) အချိန်အပိုင်းအခြား တစ်ခုစီအတွက်	(LA _{eq} , dB) ရည်မှန်းတန်ဖိုး	မှတ်ချက်
၇ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ - ၈ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀	၆၀-၇၀	၆၁	၆၄	ရှိအပိုင်း (ခ) ၅ အပိုင်း (၃) ရှိ BL-3 တွင် မြေယာ သတ်မှတ်ချက်များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ တူးမြောင်း (၄) တွင် ရေစွဲနှင့်တွေ့ခြင်းနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးရုံးရှိ လမ်းညွှန်ခြင်း၊ အပေါ်ယံမြေဆီလွှာသန္တရှင်းခြင်း စသည်တို့လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
	၇၀-၈၀	၆၆		
	၈၀-၉၀	၆၅		
	၉၀-၁၀၀	၆၄		
	၁၀၀-၁၁၀	၆၅		
	၁၁၀-၁၂၀	၆၅		
	၁၂၀-၁၃၀	၆၃		
	၁၃၀-၁၄၀	၆၅		
	၁၄၀-၁၅၀	၆၅		
	၁၅၀-၁၆၀	၆၃		
	၁၆၀-၁၇၀	၆၃		
	၁၇၀-၁၈၀	၆၃		
	၁၈၀-၁၉၀	၆၃		
	၁၉၀-၂၀၀	၆၃		
	၂၀၀-၂၁၀	၆၃		
၂၀၁၀-၂၁၀၀	၂၁၀-၂၂၀	၆၃	၆၀	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်နေရာင်နယ်လီမိတ်
	၂၂၀-၂၃၀	၆၃		
	၂၃၀-၂၄၀	၆၁		
	၂၄၀-၂၅၀	၆၆		
	၂၅၀-၂၆၀	၆၈		
	၂၆၀-၂၇၀	၆၅		
	၂၇၀-၂၈၀	၆၅		

မူရင်။ မြန်မာနိုင်အောင်တာနေရာင်နယ်လီမိတ်

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

ပေါ်များ (J.C-4) နေရာ-J (NV-2) အချိန်အလိုက်ဆူညံသံအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (LA_{eq})


ရက်စွဲ	အချိန်	(LA _{eq} , dB)	(LA _{eq} , dB) အချိန်အပိုင်းအခြား တစ်ခုခွဲအတွက်	(LA _{eq} , dB) ရည်မှန်းတန်ဖိုး	မှတ်ချက်			
၃ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ - ၄ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀	၇:၀၀-၈:၀၀	၆၉	၇၀	၇၅	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေခြင်းမရှိပါ။			
	၈:၀၀-၉:၀၀	၆၀						
	၉:၀၀-၁၀:၀၀	၆၈						
	၁၀:၀၀-၁၁:၀၀	၆၇						
	၁၁:၀၀-၁၂:၀၀	၆၉						
	၁၂:၀၀-၁၃:၀၀	၆၉						
	၁၃:၀၀-၁၄:၀၀	၆၈						
	၁၄:၀၀-၁၅:၀၀	၆၉						
	၁၅:၀၀-၁၆:၀၀	၆၀						
	၁၆:၀၀-၁၇:၀၀	၆၇						
	၁၇:၀၀-၁၈:၀၀	၆၆	၆၅	၆၀	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေခြင်းမရှိပါ။			
	၁၈:၀၀-၁၉:၀၀	၆၅						
	၁၉:၀၀-၂၀:၀၀	၆၅						
	၂၀:၀၀-၂၁:၀၀	၆၆						
	၂၁:၀၀-၂၂:၀၀	၆၆						
	၂၂:၀၀-၂၃:၀၀	၆၆						
	၂၃:၀၀-၂၄:၀၀	၆၃						
	၂၄:၀၀-၂၅:၀၀	၆၃						
	၂၅:၀၀-၂၆:၀၀	၆၂						
	၂၆:၀၀-၂၇:၀၀	၆၂						
၂၇:၀၀-၂၈:၀၀	၆၂	၆၅	၆၀	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေခြင်းမရှိပါ။				
၂၈:၀၀-၂၉:၀၀	၆၂							
၂၉:၀၀-၂၁:၀၀	၆၂							
၂၁:၀၀-၂၂:၀၀	၆၂							
၂၂:၀၀-၂၃:၀၀	၆၂							
၂၃:၀၀-၂၄:၀၀	၆၂							
၂၄:၀၀-၂၅:၀၀	၆၂							
၂၅:၀၀-၂၆:၀၀	၆၅							
၂၆:၀၀-၂၇:၀၀	၆၀							
၂၇:၀၀-၂၈:၀၀	၆၀							

မှတ်ချက်: မြန်မာနိုင်ငြိမ်တော်အောင်နှင့်နယ်ဖို့လီဘက်



သီလဝအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)


နေရာ-၁ (NV-1) ရှိနာရီအလိုက် ဆူညံသံအဆင့် (LA_{eq})

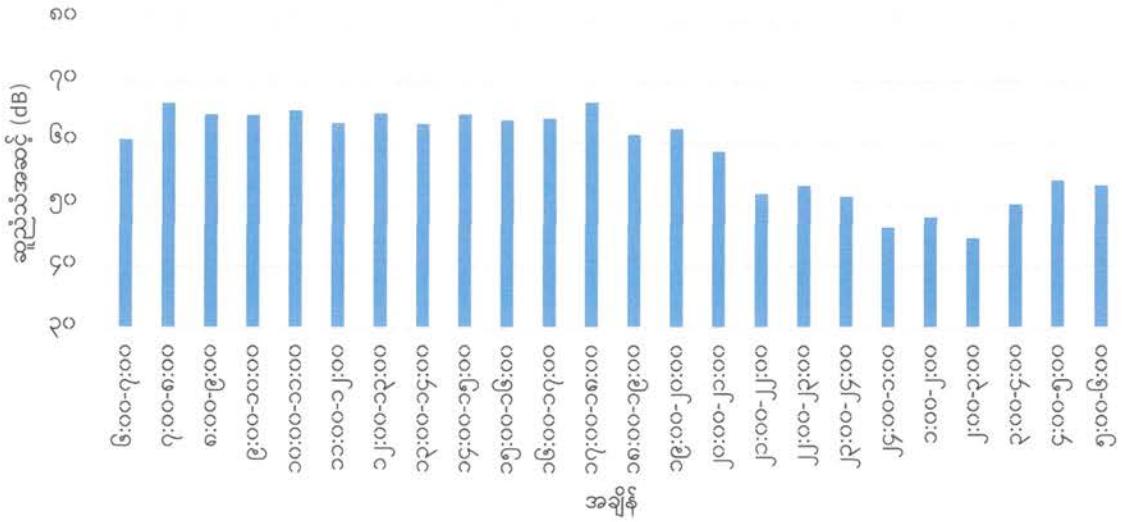

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်အင်တာနေရှင်နယ်လီမိတ်

ပုံး၂-၁ နေရာ-၁ (NV-1) ၏ဆူညံသံအဆင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်

နေရာ-၂ (NV-2) ရှိနာရီအလိုက် ဆူညံသံအဆင့် (LA_{eq})

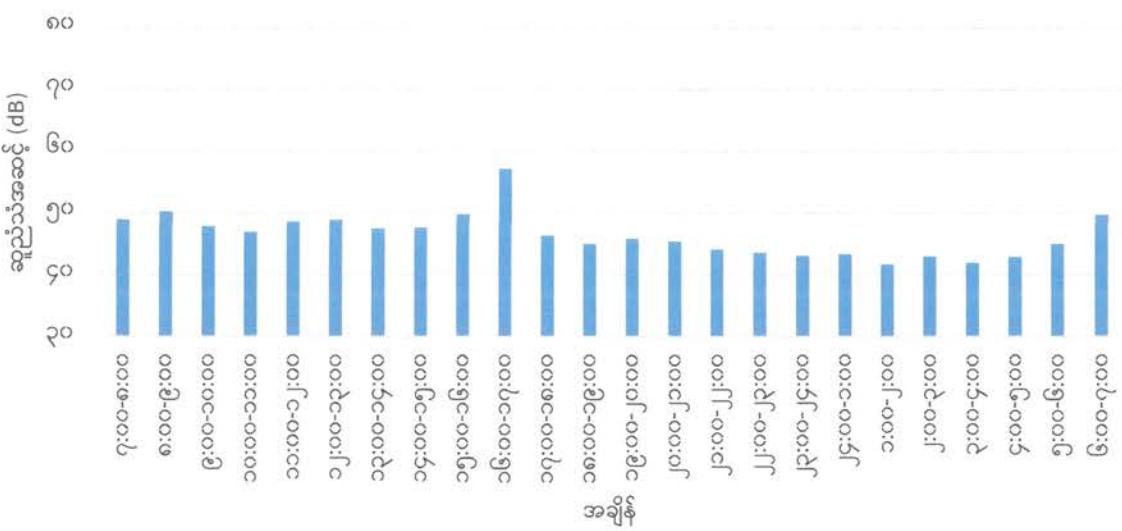

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်အင်တာနေရှင်နယ်လီမိတ်

ပုံး၂-၂ နေရာ-၂ (NV-2) ၏ဆူညံသံအဆင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်

သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄၊ ဒီဇင်ဘာလ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ရလဒ်များ

တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များအား နေရာ-၁ (NV-1) နှင့် နေရာ-၂ (NV-2) နှစ်ခုလုံးအတွက် နေအချိန် (မနက် ၇ နာရီ မှ ည ၇ နာရီ)၊ ညနေခင်းအချိန် (ည ၇ နာရီ မှ ည ၁၀ နာရီ) နှင့် ညအချိန် (ည ၁၀ နာရီ မှ မနက် ၇ နာရီ)ဟူ၍ အချိန်အပိုင်းအခြား ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါသည်။ တုန်ခါခြင်းတိုင်းတာမှုအား နေရာတစ်ခုတွင် ၂၄ နာရီကြားတိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ နေရာ-၁ (NV-1) နှင့် နေရာ-၂ (NV-2) ၏ တုန်ခါမှုအဆင့် (L_{v10}) စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များအား ပယား J.D.-၅ နှင့် ပယား J.D.-၆ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ပုံး၂.J.-၃ နှင့် ပုံး၂.J.-၄ တွင် နေရာ-၁ (NV-1) နှင့် နေရာ-၂ (NV-2) ၏ တစ်နာရီတုန်ခါမှုအဆင့် (L_{v10}) စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များကို ပယား J.D.-၇ နှင့် ပယား J.D.-၈ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ပုံး၂.J.-၃ နှင့် ပုံး၂.J.-၄ တွင် နေရာ-၁ (NV-1) နှင့် နေရာ-၂ (NV-2) ၏ တုန်ခါမှုအဆင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ရလဒ်များအတွက် ပြသထားပါသည်။ သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဖြိုးမှ စီမံကိန်း အပိုင်း(ခ)၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီအရင်ခံစာတွင်ပါရှိသော ဆောက်လုပ်ရေး အဆင့်တွင် ရည်မှန်းထားသော တုန်ခါမှုအဆင့်နှင့် နှိမ်းပျော်ရာ၏ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် လျော့နည်းသည်ကို တွေ့ရှုရသည်။

ပယား J.D.-၅ နေရာ-၁ (NV-1) ၏ တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (L_{v10})

ရက်စွဲ	လူနေအိမ်များ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာနေရာများနှင့် စက်မှုဇုန်များ (L _{v10} , dB)		
	နေအချိန် (မနက် ၇ နာရီ မှ ည ၇ နာရီ)	ညနေခင်းအချိန် (ည ၇ နာရီ မှ ည ၁၀ နာရီ)	ညအချိန် (ည ၁၀ နာရီ မှ မနက် ၇ နာရီ)
၇ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ - ၈ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀	၄၃	၃၇	၃၀
ရည်မှန်းတန်ဖိုး	၇၀	၇၀	၆၅

မှတ်ချက်။ ရည်မှန်းတန်ဖိုးများကို သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း အပိုင်း(ခ)အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အဆင့်တွင်ရှိရမည့် တုန်ခါမှုအဆင့် ရည်မှန်းတန်ဖိုးကို အသုံးပြထားပါသည်။
မူရင်း။ မြန်မာနိအဲအင်တာနေရာင်နယ်လီစီတက်

ပယား J.D.-၆ နေရာ-၂ (NV-2) ၏ တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (L_{v10})

ရက်စွဲ	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှ မိတ္တာ ၁၅၀ အတွင်းတွင် ရှိသော လူနေအိမ်များနှင့် တုန်းကြီးကျောင်း (L _{v10} , dB)		
	နေအချိန် (မနက် ၇ နာရီ မှ ည ၇ နာရီ)	ညနေခင်းအချိန် (ည ၇ နာရီ မှ ည ၁၀ နာရီ)	ညအချိန် (ည ၁၀ နာရီ မှ မနက် ၇ နာရီ)
၃ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ - ၄ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀	၄၃	၃၇	၃၇
ရည်မှန်းတန်ဖိုး	၆၅	၆၅	၆၀

မှတ်ချက်။ ရည်မှန်းတန်ဖိုးများကို သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း အပိုင်း(ခ)အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အဆင့်တွင်ရှိရမည့် တုန်ခါမှုအဆင့် ရည်မှန်းတန်ဖိုးကို အသုံးပြထားပါသည်။
မူရင်း။ မြန်မာနိအဲအင်တာနေရာင်နယ်လီစီတက်



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

ပေါ်လျော်စွဲမှု (NV-1) ၏နှာရီအလိုက်တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (Lv₁₀)

ရက်စွဲ	အချိန်	(Lv ₁₀ , dB)	(Lv ₁₀ , dB) အချိန်အပိုင်းအခြား တစ်နှစ်အတွက်	(Lv ₁₀ , dB) ရည်မှန်းတန်ဖိုး	မှတ်ချက်
၇ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ - ၈ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀	၇:၀၀-၈:၀၀	၅၅	၆၃	၇၀	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေခြင်းမရှိပါ။
	၈:၀၀-၉:၀၀	၅၅			
	၉:၀၀-၁၀:၀၀	၅၆			
	၁၀:၀၀-၁၁:၀၀	၅၇			
	၁၁:၀၀-၁၂:၀၀	၅၇			
	၁၂:၀၀-၁၃:၀၀	၅၇			
	၁၃:၀၀-၁၄:၀၀	၅၇			
	၁၄:၀၀-၁၅:၀၀	၅၇			
	၁၅:၀၀-၁၆:၀၀	၅၇			
	၁၆:၀၀-၁၇:၀၀	၅၇			
	၁၇:၀၀-၁၈:၀၀	၅၇			
	၁၈:၀၀-၁၉:၀၀	၅၇			
	၁၉:၀၀-၂၀:၀၀	၅၇			
	၂၀:၀၀-၂၁:၀၀	၅၇			
	၂၁:၀၀-၂၂:၀၀	၅၇			
၂၀ ၂၁	၂၂:၀၀-၂၃:၀၀	၅၀	၃၅	၇၀	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေခြင်းမရှိပါ။
	၂၃:၀၀-၂၄:၀၀	၅၀			
	၂၄:၀၀-၂၅:၀၀	၁၇			
	၂၅:၀၀-၂၆:၀၀	၁၇			
	၂၆:၀၀-၂၇:၀၀	၁၇			
	၂၇:၀၀-၂၈:၀၀	၁၇			
	၂၈:၀၀-၂၉:၀၀	၁၇			
	၂၉:၀၀-၂၁၀:၀၀	၁၇			
	၁၀:၀၀-၁၁:၀၀	၁၇			
	၁၁:၀၀-၁၂:၀၀	၁၇			

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်အောင်တာနေရာင်နယ်လီမိတက်

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

ယေား၂၄-၈ နေရာ-၂ (NV-2) ၏နာရီအလိုက်တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (L_{v10})


ရက်စွဲ	အချိန်	(L _{v10} , dB)	(L _{v10} , dB) အချိန်အပိုင်းအခြား တစ်ခုစီအတွက်	(L _{v10} , dB) ရည်မှန်းတန်ဖိုး	မှတ်ချက်
၃ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ - ၄ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀	၇:၀၀-၈:၀၀	J _C	J _R	69	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေခြင်းမရှိပါ။
	၈:၀၀-၉:၀၀	J _R			
	၉:၀၀-၁၀:၀၀	J _R			
	၁၀:၀၀-၁၁:၀၀	J _C			
	၁၁:၀၀-၁၂:၀၀	J _C			
	၁၂:၀၀-၁၃:၀၀	J _O			
	၁၃:၀၀-၁၄:၀၀	J _C			
	၁၄:၀၀-၁၅:၀၀	J _R			
	၁၅:၀၀-၁၆:၀၀	J _C			
	၁၆:၀၀-၁၇:၀၀	J _L			
	၁၇:၀၀-၁၈:၀၀	J _C	C ₉	69	ဇုန်အပိုင်း (၁) ၏ အပိုင်း (၃) ၏ BL-3 တွင် မြေယာ သတ်မှတ်ချက်များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ တူးမြောင်း (၄) တွင် ရွှေနှင့်ထုတ်ခြင်း စာည်တို့ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
	၁၈:၀၀-၁၉:၀၀	C _L			
	၁၉:၀၀-၂၀:၀၀	C ₉			
	၂၀:၀၀-၂၁:၀၀	C ₉			
	၂၁:၀၀-၂၂:၀၀	C ₉			
	၂၂:၀၀-၂၃:၀၀	C ₉			
	၂၃:၀၀-၂၄:၀၀	C ₉			
	၂၄:၀၀-၂၅:၀၀	C ₉			
	၂၅:၀၀-၂၆:၀၀	C ₉			
	၂၆:၀၀-၂၇:၀၀	C ₉			
၂၇:၀၀-၂၈:၀၀	C ₉	C ₉	60	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေခြင်းမရှိပါ။	
၂၈:၀၀-၂၉:၀၀	C ₉				
၂၉:၀၀-၂၁:၀၀	C ₉				
၂၁:၀၀-၂၂:၀၀	C ₉				
၂၂:၀၀-၂၃:၀၀	C ₉				
၂၃:၀၀-၂၄:၀၀	C ₉				
၂၄:၀၀-၂၅:၀၀	C ₉				
၂၅:၀၀-၂၆:၀၀	C ₉				
၂၆:၀၀-၂၇:၀၀	C ₉				
၂၇:၀၀-၂၈:၀၀	C ₉				

မူရင်း။ မြန်မာစိအောင်တာနေရာင်နယ်လီမိတ်



သီလဝအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ဆူညံသံနှစ်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)


နေရာ-C (NV-1) ရှိနာရီအလိုက် တုန်ခါမှုအဆင့် (Lv₁₀)

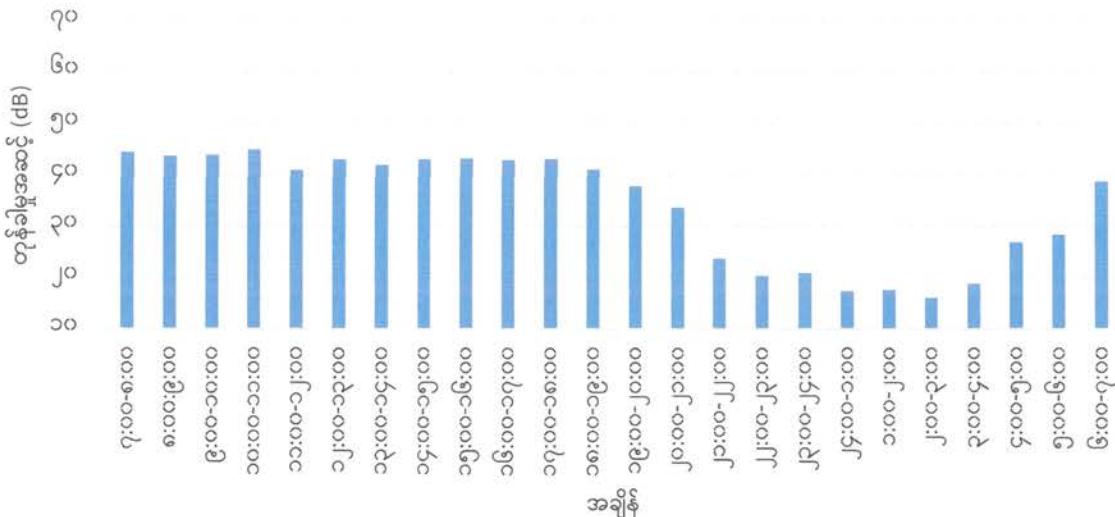

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်အင်တာနေရာင်နယ်လိမ့်တက်

ပုံး၄-၃ နေရာ-C (NV-1) အိတုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်

နေရာ-J (NV-2) ရှိနာရီအလိုက် တုန်ခါမှုအဆင့် (Lv₁₀)

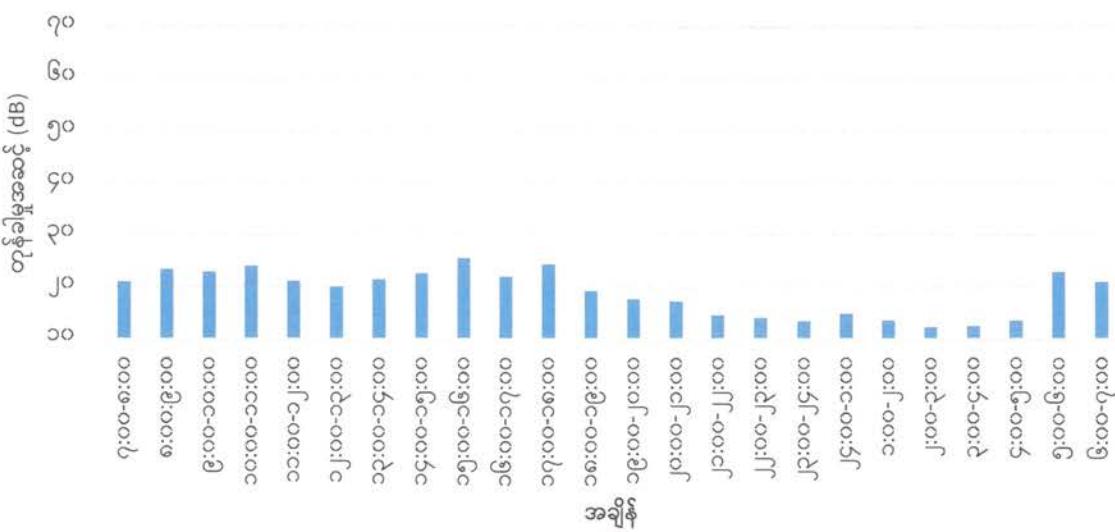

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်အင်တာနေရာင်နယ်လိမ့်တက်

ပုံး၄-၄ နေရာ-J (NV-2) အိတုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄၊ ဒီဇင်ဘာလ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

အခန်း ၃ နိဂုံးချုပ်နှင့်အကြံပြုချက်များ

သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း အပိုင်း(ခ)၏ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း အစီအရင်ခံစာတွင် ပါရှိသည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လည်ပတ်နေစဉ် ကာလအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု အဆင့်များနှင့် နှိုင်းယူဉ်ရာများ နေရာ-၁ (NV-1) နှင့် နေရာ-၂ (NV-2) ၏ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်း တန်ဖိုးထက် လျော့နည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ထို့ကြောင့် ဇုန်အပိုင်း(ခ)မှ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုသည် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အား သက်ရောက်မှုမရှိပါ။

ဤပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ကြည့် လေ့လာမှုအား ကောက်ချက်ချရာတွင် စောင့်ကြည့်လေ့လာသော ကာလအတွင်း သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(ခ)အတွင်းရှိ စက်မှုမြေနေရာများမှ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အား သိသာထင်ရှားသော ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ မရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(ခ)ရှိ
စက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီအရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄)

(တစ်နှစ်လေးကြိမ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း)

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ^၁
မြန်မာရို့အဲ အင်တာနေဂျင်နယ် လီမိတက်



မာတိကာ

အခန်း ၁ စောင့်ကြည့်လေ့လာသော အစီအစဉ်နှင့်အကျဉ်းချုပ်	c
၁.၁ ယော်ယျူးဖော်ပြချက်	c
၁.၂ စောင့်ကြည့်လေ့လာသောအစီအစဉ်ဖော်ပြချက်များ	c
အခန်း ၂ ယာဉ်သွားလာမှုနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း	j
၂.၁ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် အမျိုးအစား	j
၂.၂ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် တည်နေရာ	၃
၂.၃ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နည်းလမ်း	၄
၂.၄ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ရလဒ်များ	၅
အခန်း ၃ နိဂုံးချုပ်နှင့်အကြံပြချက်များ	၁၀

အယားများစာရင်း

အယား ၁.၂-၁ ယာဉ်သွားလာမှုနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာသောအစီအစဉ်	c
အယား ၂.၁-၁ ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်အတွက် စောင့်ကြည့်လေ့လာသောအမျိုးအစားများ	j
အယား ၂.၂-၂ ယာဉ်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း	j
အယား ၂.၄-၁ နေရာ-၁ (TV-1) ၌ယာဉ်သွားလာမှုနှင့် မှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်	၅
အယား ၂.၄-၂ နေရာ-၁ (TV-1)၌ နာရီအလိုက် ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်ရလဒ် (ဖလမ်းကျေးရွာမှ ဒဂုံး-သီလဝါလမ်းသို့)	၆
အယား ၂.၄-၃ နေရာ-၁ (TV-1)၌ နာရီအလိုက် ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်ရလဒ် (ဒဂုံး-သီလဝါလမ်းမှ ဖလမ်းကျေးရွာသို့)	၇
အယား ၂.၄-၄ နေရာ-၁ (TV-1)၌ တစ်နှစ်လေးကြိမ် စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် ကာလအတွင်း ယာဉ်အသွားအလာ နှင့်ရလဒ်များ အကျဉ်းချုပ် (ဖလမ်းကျေးရွာ မှ ဒဂုံး-သီလဝါလမ်းသို့)	၉
အယား ၂.၄-၅ နေရာ-၁ (TV-1)၌ တစ်နှစ်လေးကြိမ် စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်ကာလအတွင်း ယာဉ်အသွားအလာ နှင့်ရလဒ်များအကျဉ်းချုပ် (ဒဂုံး-သီလဝါလမ်းမှဖလမ်းကျေးရွာသို့)	၁၀

ပံ့များစာရင်း

ပံ့၂.၂-၁ ယာဉ်သွားလာမှုနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်တည်နေရာ	၃
ပံ့၂.၃-၁ နေရာ-၁ (TV-1) ၌ယာဉ်သွားလာမှုနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအခြေအနေ	၄



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှစ်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုစုနှစ်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ယာဉ်သွားလာမှုနှစ်းစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

အခန်း ၁ စောင့်ကြည့်လေ့လာသော အစီအစဉ်နှင့်အကျဉ်းချုပ်

၁.၁ ယော်ယျာ ဖော်ပြချက်

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှစ်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ တောင်ပိုင်းခရိုင်တွင်တည်ရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့၏ အရွှေတောင်ဘက် ၂၃ ကိုလိမ့်တာတွင် တည်ရှိပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှစ်၏ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သူအနေဖြင့် ဇန်အပိုင်း(ခ)အတွင်းရှိ စက်မှုမြေနေရာများအတွက် ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတိုင်း ပုံမှန်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါဖွံ့ဖြိုးရေးလီမိတ်ကိုတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါဖွံ့ဖြိုးရေးလီမိတ်သည် ဇန်အတွင်းနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်စောင့်ကြည့် လေ့လာမှုများကို သိရှိစေရန် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်စောင့်ကြည့်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၁.၂ စောင့်ကြည့်လေ့လာသောအစီအစဉ်ဖော်ပြချက်များ

သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးနှစ် အပိုင်း(ခ) စက်မှုစုနှစ်တည်ဆောက်နေခြင်းကြောင့် စက်မှုစုနှစ် အတွင်းနှင့် အပြင်ရှိပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေအား အကဲပြတ်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါပေါ်သားတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့အထိ ယာဉ်သွားလာမှုနှစ်းအား စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည်။

ပေါ်သား ၁.၂-၁ ယာဉ်သွားလာမှုနှစ်း စောင့်ကြည့်လေ့လာသောအစီအစဉ်

စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး ရက်စွဲ	စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု အမျိုးအစား	တိုင်းတာသော အမျိုးအစားများ	တိုင်းတာသောနေရာ အရေအတွက်	ကြောချိန်	စောင့်ကြည့်လေ့လာသော နည်းလမ်း
၇ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ - ၈ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀	ယာဉ်သွားလာမှုနှစ်း	-	နေရာ-၁ (TV-1)	၂၄ နာရီ	လူကိုယ်တိုင် တိုက်ရှိပ်စောင့်ကြည့်၍ တာလီချိုးမှတ်သားခြင်း

မှုရင်း။ မြန်မာနိုင်အင်တာနေရှင်နယ်လီမိတ်



သိလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄၊ ဒီဇင်ဘာလ၂၂၂၀ ခုနှစ်)

အခန်း၂ ယာဉ်သွားလာမှုနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

J.၁ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် အမျိုးအစား

ယာဉ်သွားလာမှုနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာသော အမျိုးအစားကို ပေါ်ပြထားပါသည်။
ယာဉ်များကို ပေါ်ပြထားသည့်အတိုင်း အမျိုးအစား ၄ မျိုး ခွဲခြားထားပါသည်။

ပေါ်ပြထားသော အမျိုးအစားများ

စဉ်	စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု	အမျိုးအစား
၁	ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်	ယာဉ်အမျိုးအစား (၄ မျိုး)

မူရင်း။ မြန်မာစိအင်တာနေရာင်နယ်လီမိတက်

ပေါ်ပြထားသော အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း

စဉ်	အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း	ဖော်ပြချက်
၁	နှစ်ဘီးတပ်ယာဉ်	
၂	လေးဘီးတပ်ယာဉ်ငယ်	 
၃	လေးဘီးတပ်ယာဉ်ကြီး	  
၄	အခြား	

မူရင်း။ မြန်မာစိအင်တာနေရာင်နယ်လီမိတက်



သီလဝအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုနှစ်ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ယာဉ်သွားလာမှုနှစ်းစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအနီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

J.J စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် တည်နေရာ

ယာဉ်သွားလာမှုနှစ်းစားအား သီလဝအထူးစီးပွားရေးဦးစီးပွားရေးမှု အပိုင်း(ခ)၏ အရှေ့မြောက်ဘက်ထောင့်၊
မြောက်လတ္ထိတွဒ် ၁၆°၄၀'၁၇.၉၀"E အရှေ့လောင်ဂျို့တွဒ် ၉၆°၁၇'၁၀"E နေရာ၏ စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပါသည်။
ယာဉ်သွားလာမှုနှစ်းစား စောင့်ကြည့်လေ့လာသော တည်နေရာကို ပုံ J.J-၁ တွင် ပြသထားပါသည်။



မူရင်း။ ဂုဏ်အက်

ပုံ J.J-၁ ယာဉ်သွားလာမှုနှစ်းစား စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်တည်နေရာ


ယာဉ်သွားလာမှုနှစ်းစား စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်နေရာ-၁ (TV-1)

စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နေရာ-၁ (TV-1)သည် သီလဝအထူးစီးပွားရေးဦးစီးပွားရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး
လုပ်ငန်းခွင်၏ ပင်မဂိတ်ပေါက်အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်ရှိသော၊ သီလဝဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်း၏ ဘေးဘက်တွင်ရှိပါသည်။
စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်နေရာကို အနောက်မြောက်ဘက်တွင် ဇုန်အပိုင်း(က)နှင့် အရှေ့ဘက်တွင်
ပြည်တွင်းစက်မှုမှုနှင့်တို့ တည်ရှိပါသည်။

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်းစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

J.2 စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နည်းလမ်း

ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်း စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဆောင်ရွက်နေစဉ်တွင် ယာဉ်သွားလာမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုတိုင်းတာခြင်းကိုပါ တစ်ပြိုင်နက်တည်း J.6 နာရီကြာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်း စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုကို ဖလမ်းကျေးချာမှ ဒရို-သီလဝါလမ်းသို့ လာသော ယာဉ်အရေအတွက်နှင့် ဒရို-သီလဝါလမ်းမှ ဖလမ်းကျေးချာသို့ လာသောယာဉ်အရေအတွက် အသီးသီးကို ရေတွက်ခဲ့ပါသည်။ ယာဉ်အရေအတွက်ကို လူကိုယ်တိုင် တိုက်ရှိက်စောင့်ကြည့်၍ တာလီချိုးမှတ်သားခြင်းဖြင့် မှတ်သားခဲ့ပါသည်။ နေရာ-၁ (TV-1) ၌ ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်း စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း အခြေအနေကို ပုံ J.2-၁ တွင် ပြသထားသည်။

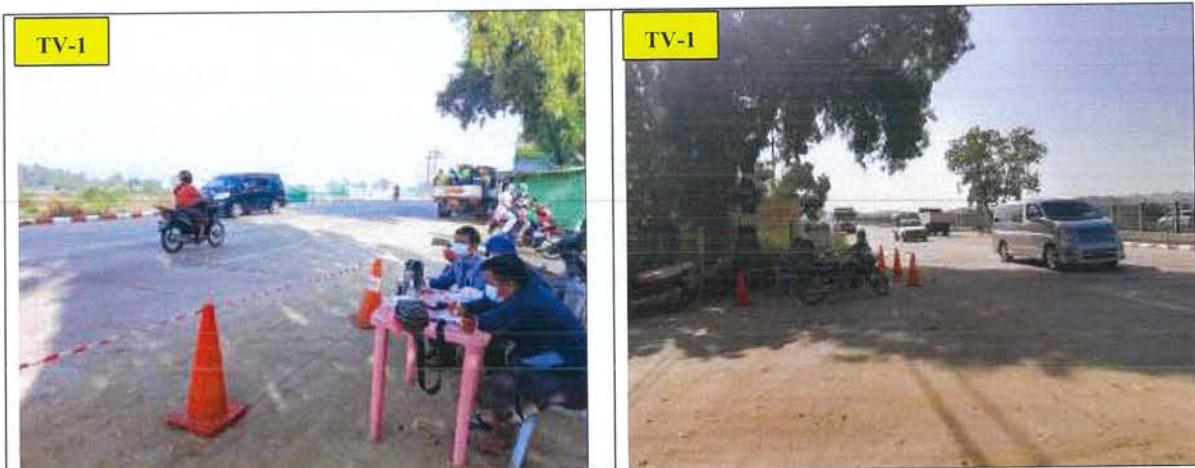

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်ငံအင်တာနေဂျင်နယ်လိပ်စာကို

ပုံ J.2-၁ နေရာ-၁ (TV-1) ၌ ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်း စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအခြေအနေ

J.4 စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ရလဒ်များ

ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်း စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များအား ဖယား J.4-၁ တွင် အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြထားသည်။ ယာဉ်တစ်မျိုးချင်းစီအတွက် တစ်နာရီအလိုက် အရေအတွက်ကို မှတ်သားထားပါသည်။ ကြားရက်များ၌ နှစ်ဘီးတပ်ယာဉ်များကို ပိုမိုအသုံးပြုမှုများကြောင်း ဖယား J.4-၁ တွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဖလမ်းကျေးချာမှ ဒရို-သီလဝါလမ်းမှသို့ သွားရာလမ်းတွင် လေးဘီးတပ် ယာဉ်ကြီးများ အရေအတွက်သည် လေးဘီးတပ် ယာဉ်ကြီးများ အရေအတွက်ထက် နှစ်ဆဲ ပိုမိုနည်းပါးပြီး ဒရို-သီလဝါလမ်းမှ ဖလမ်းကျေးချာသို့ သွားရာလမ်းတွင် လေးဘီးတပ် ယာဉ်ကြီးများ အရေအတွက်သည် လေးဘီးတပ် ယာဉ်ကြီးများ အရေအတွက်ထက် သုံးဆ ပိုမိုနည်းပါးကြောင်း တွေ့ရသည်။

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြုံးတိုးတက်မှုအတွက်ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄ ဒီဇင်ဘာလ၂၀၂၁ ခုနှစ်)

ပေါ်သွားလာမှုနှင့်သွားလာမှုနှင့် မှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

စစ်တမ်း ကောက်ယူ သောနေရာ	ဦးတည်ရာ	ရက်စွဲ	ကြားရက်	နှစ်သီးတပ် ယာဉ်	လေးသီး တပ် ယာဉ်ထဲ	လေးသီး တပ် ယာဉ်ကြီး	အခြား	စုစုပေါင်း
နေရာ-၁ (TV-1)	ဖလမ်းကျေးရွာ ၄ ဒဂုံ-သီလဝါလမ်း မှ ဖလမ်းကျေးရွာ	၇ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ - ၈ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀	တန်လှုံးနေ့ နှင့် အကိုနေ့	J,၇၀၂	၁,၂၉၁	၄၇၉	၄၈	၄,၅၂၀
				J,၇၀၇	၁,၃၉၆	၄၆၂	၄၂	၄,၆၀၇

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်အင်တာနေရာ၏နယ်လိပ်တက်

နေရာ-၁ (TV-1) ဦးတည်ရာနှင့်အလိုက် ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်သွားလာမှုရလဒ်များ အကျဉ်းချုပ်ကို
ပေါ်သွားလာမှု ၂၀၂၀ ခုနှင့် ပေါ်သွားလာမှု ၂၀၂၁ ခုနှင့် အချို့အစုံ အချိန်ဖြစ်သည့်
၁၆:၀၀ မှ ၁၇:၀၀ နှင့် ညနေနိုင်း ယာဉ်သွားလာမှု အများဆုံး အချိန်ဖြစ်သည့် ၁၇:၀၀ မှ ၁၈:၀၀ ကို နှိုင်းယုဉ်ရာ၌
မနက်ပိုင်း ယာဉ်သွားလာမှု အများဆုံး အချိန်တွင် ဖလမ်းကျေးရွာမှ ဒဂုံ-သီလဝါလမ်းသို့ သွားသည့်
လမ်းကြောင်းတွင် ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်သည် အခြားလမ်းကြောင်းနှင့် နှိုင်းယုဉ်ပါက အရေအတွက် ပိုမိုများပြီး
ညနေနိုင်း ယာဉ်သွားလာမှု အများဆုံး အချိန်တွင် ဒဂုံ-သီလဝါလမ်းမှ ဖလမ်းကျေးရွာသို့ သွားသည့်
လမ်းကြောင်းတွင် ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်သည် အခြားလမ်းကြောင်းနှင့် နှိုင်းယုဉ်ပါက အရေအတွက်
ပိုမိုများပြားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ထိုသို့ ယာဉ်အရေအတွက် များရခြင်းမှာ အဆိုပါ စောင့်ကြည့် လေ့လာသော
ကာလအတွင်း ဖလမ်းကျေးရွာမှ ဒဂုံ-သီလဝါလမ်းသို့ သွားသည့်လမ်းကြောင်း၌ မနက်ပိုင်းယာဉ်သွားလာမှု
အများဆုံး အချိန် နှင့် ဒဂုံ-သီလဝါလမ်းမှ ဖလမ်းကျေးရွာသို့ သွားသည့်လမ်းကြောင်း၌ ညနေနိုင်းယာဉ်သွားလာမှု
အများဆုံး အချိန်တို့တွင် အလုပ်ပြန် ယာဉ်များဖြတ်သန်းသွားလာမှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။



သီလဝအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ

(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄ ဒီဇင်ဘာလ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

ယေား J.C-J နေရာ-၁ (TV-1)၌ နာရီအလိုက် ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်ရလဒ် (ဖလမ်းကျေးဆွာမှ ဒရိ-သီလဝလမ်းသို့)

မှ	အထိ	အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း				စုစုပေါင်း	
		ယာဉ်အမျိုးအစား					
		နှစ်ဘီးတပ်ယာဉ်	လေးဘီးတပ်ယာဉ် ငါ်	လေးဘီးတပ်ယာဉ် ကြီး	အခြား		
၇:၀၀	၈:၀၀	၆၀၀	၆၈	၃၂	J	၇၀၂	
၈:၀၀	၉:၀၀	၁၇၀	၆၃	၂၅	J	၂၇၀	
၉:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀၆	၆၄	၂၅	၄	၂၀၉	
၁၀:၀၀	၁၁:၀၀	၁၃၄	၈၈	၄၂	၃	၂၆၇	
၁၁:၀၀	၁၂:၀၀	၁၄၆	၈၃	၃၈	C	၂၆၈	
၁၂:၀၀	၁၃:၀၀	၁၁၉	၁၁၈	၄၇	၂၂	၂၉၆	
၁၃:၀၀	၁၄:၀၀	၁၀၃	၈၈	၃၁	၆	၂၂၈	
၁၄:၀၀	၁၅:၀၀	၉၀	၇၄	၂၈	J	၂၀၅	
၁၅:၀၀	၁၆:၀၀	၉၇	၁၀၆	၂၃	C	၂၅၇	
၁၆:၀၀	၁၇:၀၀	၁၇၈	၁၁၇	၂၆	၃	၂၀၄	
၁၇:၀၀	၁၈:၀၀	၁၁၇	၁၇၆	၂၂	၅၂	၅၂၆	
၁၈:၀၀	၁၉:၀၀	၁၈၄	၁၀၅	၂၅	C	၂၅၇	
၁၉:၀၀	၂၀:၀၀	၁၀၃	၁၁၄	၂၁	၃	၂၀၅	
၂၀:၀၀	၂၁:၀၀	၁၁၅	၁၁၅	၂၁	၂	၁၁၅	
၂၁:၀၀	၂၂:၀၀	၁၁၅	၁၁၅	၂၁	၂	၁၁၅	
၂၂:၀၀	၂၃:၀၀	၁၁၅	၁၁၅	၂၁	၂	၁၀၀	
၂၃:၀၀	၂၄:၀၀	၁၁၅	၁၁၅	၂၁	၂	၁၀၀	
၂၄:၀၀	၂၅:၀၀	၁၁၅	၁၁၅	၂၁	၂	၁၀၀	
၂၅:၀၀	၂၆:၀၀	၁၁၅	၁၁၅	၂၁	၂	၁၀၀	
၂၆:၀၀	၂၇:၀၀	၁၁၅	၁၁၅	၂၁	၂	၁၀၀	
၂၇:၀၀	၂၈:၀၀	၁၁၅	၁၁၅	၂၁	၂	၁၀၀	
၂၈:၀၀	၂၉:၀၀	၁၁၅	၁၁၅	၂၁	၂	၁၀၀	
၂၉:၀၀	၁၀:၀၀	၁၁၅	၁၁၅	၂၁	၂	၁၀၀	
၁၀:၀၀	၁၁:၀၀	၁၁၅	၁၁၅	၂၁	၂	၁၀၀	
၁၁:၀၀	၁၂:၀၀	၁၁၅	၁၁၅	၂၁	၂	၁၀၀	
၁၂:၀၀	၁၃:၀၀	၁၁၅	၁၁၅	၂၁	၂	၁၀၀	
၁၃:၀၀	၁၄:၀၀	၁၁၅	၁၁၅	၂၁	၂	၁၀၀	
၁၄:၀၀	၁၅:၀၀	၁၁၅	၁၁၅	၂၁	၂	၁၀၀	
၁၅:၀၀	၁၆:၀၀	၁၁၅	၁၁၅	၂၁	၂	၁၀၀	
၁၆:၀၀	၁၇:၀၀	၁၁၅	၁၁၅	၂၁	၂	၁၀၀	
၁၇:၀၀	၁၈:၀၀	၁၁၅	၁၁၅	၂၁	၂	၁၀၀	
၁၈:၀၀	၁၉:၀၀	၁၁၅	၁၁၅	၂၁	၂	၁၀၀	
၁၉:၀၀	၁၁၀	၁၁၅	၁၁၅	၂၁	၁၁၅	၁၁၅	

မူရင်း။ မြန်မာနိအဲအင်တာနေရာင်နယ်လီမိတ်



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုနစ်အပိုင်း(ခ)ရှိစက်မှုဇုနစ်ဖြုံးတိုးတက်မှုအတွက်ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်နောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခဲ့စာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄ ဒီဇင်ဘာလ၂၂၂၀ ခုနှစ်)

ଓয়া: J.-D.-২ ফেব্রু-১ (TV-1) পৃষ্ঠা আরিঅল্টি গু যাদ্বিত্বাঃ লামুক্সিঃ রলত (অগ্র-বিলাদিলম্বঃ ম পলম্বঃ কেবুঃ শুব্দঃ)

မှ	ထိ	အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း				စုစုပေါင်း	
		ယာဉ်အမျိုးအစား					
		နှစ်သီးတပ်ယာဉ်	လေးသီးတပ်ယာဉ် ငှါ်	လေးသီးတပ်ယာဉ် ကြိုး	အခြား		
၅:၀၀	၈:၀၀	၂၀၃	၁၆၆	၃၂	၅	၅၀၆	
၈:၀၀	၉:၀၀	၂၆၅	၁၄၃	၂၅	၆	၄၃၉	
၉:၀၀	၁၀:၀၀	၁၅၉	၇၆	၂၁	၁	၂၆၇	
၁၀:၀၀	၁၁:၀၀	၁၁၅	၁၀၁	၅၈	၂	၂၇၆	
၁၁:၀၀	၁၂:၀၀	၁၂၀	၁၀၇	၂၈	၂	၂၇၆	
၁၂:၀၀	၁၃:၀၀	၁၃၅	၇၉	၂၅	၂	၂၇၁	
၁၃:၀၀	၁၄:၀၀	၁၄၅	၁၀၈	၂၁	၂	၂၅၁	
၁၄:၀၀	၁၅:၀၀	၁၅၅	၁၀၈	၂၁	၂	၂၅၁	
၁၅:၀၀	၁၆:၀၀	၁၆၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၁၆:၀၀	၁၇:၀၀	၁၇၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၁၇:၀၀	၁၈:၀၀	၁၈၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၁၈:၀၀	၁၉:၀၀	၁၉၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၁၉:၀၀	၂၀:၀၀	၁၀၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၂၀:၀၀	၂၁:၀၀	၁၁၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၂၁:၀၀	၂၂:၀၀	၁၂၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၂၂:၀၀	၂၃:၀၀	၁၃၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၂၃:၀၀	၂၄:၀၀	၁၄၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၂၄:၀၀	၂၅:၀၀	၁၅၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၂၅:၀၀	၂၆:၀၀	၁၆၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၂၆:၀၀	၂၇:၀၀	၁၇၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၂၇:၀၀	၂၈:၀၀	၁၈၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၂၈:၀၀	၂၉:၀၀	၁၉၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၂၉:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၁၀:၀၀	၁၁:၀၀	၁၁၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၁၁:၀၀	၁၂:၀၀	၁၂၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၁၂:၀၀	၁၃:၀၀	၁၃၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၁၃:၀၀	၁၄:၀၀	၁၄၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၁၄:၀၀	၁၅:၀၀	၁၅၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၁၅:၀၀	၁၆:၀၀	၁၆၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၁၆:၀၀	၁၇:၀၀	၁၇၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၁၇:၀၀	၁၈:၀၀	၁၈၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၁၈:၀၀	၁၉:၀၀	၁၉၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၁၉:၀၀	၁၁:၀၀	၁၀၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၁၁:၀၀	၁၀:၀၀	၁၁၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၁၀:၀၀	၉:၀၀	၁၂၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၉:၀၀	၈:၀၀	၁၃၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၈:၀၀	၇:၀၀	၁၄၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၇:၀၀	၆:၀၀	၁၅၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၆:၀၀	၅:၀၀	၁၆၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၅:၀၀	၄:၀၀	၁၇၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၄:၀၀	၃:၀၀	၁၈၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၃:၀၀	၂:၀၀	၁၉၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၂:၀၀	၁:၀၀	၁၀၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၁:၀၀	၀:၀၀	၁၁၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	
၀:၀၀		၁၂၅	၁၀၂	၂၈	၂	၂၆၇	

မူရင်း။ မြန်မာခိုအဲအင်တာနေရာင်နယ်လီမိတက



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(ခ)ရှိုစက်မှုနှင့်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

နေရာ-၁ (TV-1)၏ တစ်နှစ်လေးကြိမ် စောင့်ကြည့်လေ့လာသော ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်ရလဒ်များ အကျဉ်းချုပ်ကို
ပေါ်သော ၂၄-၄ နှင့် ပေါ်သော ၂၄-၅ တို့တွင် အသီးသီးဖော်ပြထားသည်။ နေရာ-၁ (TV-1)၏ တစ်နှစ်လေးကြိမ်
စောင့်ကြည့်သောစစ်တမ်းများအရ သုံးနှစ်စာနှင့်အထက် ယာဉ်သွားလာမှုနှင့် နှင့်ယူဉ်ခြင်းအား
ယာဉ်သွားလာမှုရလဒ်များ အကျဉ်းချုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ယာဉ်သွားလာမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်
စစ်တမ်းများ (တစ်နှစ်လေးကြိမ်)အနက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၏ ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်ရလဒ်များမှာ အခြား
(တစ်နှစ်လေးကြိမ်)တိုင်းတာသော စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုမှတ်တမ်းများနှင့် နှင့်ယူဉ်ရာတွင် အရေအတွက်
အနည်းဆုံးအဖြစ် တွေ့ရှိရသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်ရလဒ်များ
မြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ဖလမ်းကျေးဇူးမှ ဒရံ-သီလဝါလမ်းသို့ သွားသည့်လမ်းကြောင်း၌ ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်
ရလဒ်များမှာ အခြား(တစ်နှစ်လေးကြိမ်) တိုင်းတာသည့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုမှတ်တမ်းများနှင့် နှင့်ယူဉ်ရာ၌
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် အရေအတွက် အများဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ဒရံ-သီလဝါလမ်းမှ ဖလမ်းကျေးဇူးသို့ သွားသည့်
လမ်းကြောင်း၌ ယာဉ်သွားလာမှုနှင့်ရလဒ်များမှာ အခြား (တစ်နှစ်လေးကြိမ်) တိုင်းတာသည့် စောင့်ကြည့်
လေ့လာမှုမှတ်တမ်းများနှင့် နှင့်ယူဉ်ရာ၌ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် အရေအတွက်အများဆုံးဖြစ်သည်။





(ଦୁଃଖଲ୍ୟାଳ୍ୟ-ପ୍ରତି ଏ ପିଃଶ୍ଵାସକୁଳର) ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିଲା ଯେ କୁଳଜୀବିନୀରେ କୁଳକାଳୀଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ।

(ເຄືອງດັບລົບນີ້ແມ່ນຫຍຸ້ງຕົວຢ່າງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຮັດໃຫຍ້ຈະໄດ້ຮັບຮັດໃຫຍ້

၁၃၆၉



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှုစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ယာဉ်သွားလာမှုနှစ်းစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

အခန်း ၃ နိဂုံးချုပ်နှင့်အကြံပြုချက်များ

စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်ကာလအတွင်း ယာဉ်သွားလာမှုနှစ်းရလဒ်များအရ နှစ်ဘီးတပ်ယာဉ်များ
ပိုမိုအသုံးပြုမှုများကြောင်း တွေ့ရှုပါသည်။ လမ်းကြောင်းအသီးသီးတွင် သွားလာနေကြသော
လေးဘီးတပ်ယာဉ်ကြီး အရေအတွက်မှာ လေးဘီးတပ်ယာဉ်ငယ် အရေအတွက်ထက် နှစ်ဆဲခဲ့နှင့်သုံးဆဲ
သီသီသာသာနည်းပါးကြောင်း တွေ့ရှုရသည်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်ကာလအတွင်း ဆောက်လုပ်ရေး
လုပ်ငန်းသုံးယာဉ် (လေးဘီးတပ်ယာဉ်ကြီးများ) အရေအတွက်ထက် အလုပ်သွားအလုပ်ပြန် အသုံးပြုသော
ယာဉ်အရေအတွက်သည် ပိုမှုများကြောင်း တွေ့ရှုနိုင်ပါသည်။ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသော တစ်နှစ်လေးကြိမ်
ယာဉ်သွားလာမှု စစ်တမ်းများကို နှိုင်းယှဉ်ရာ၌ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မှစ၍ ယာဉ်သွားလာမှုနှစ်း
မြင့်တက်လာကြောင်း တွေ့ရှုရသည်။ ဖလမ်းကျေးဇူးမှ ဒရံ-သီလဝါလမ်းသို့ သွားသည့်လမ်းကြောင်း၌
ယာဉ်သွားလာမှုနှစ်းရလဒ်များမှာ အခြား (တစ်နှစ်လေးကြိမ်) တိုင်းတာသည့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု
မှတ်တမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရာ၌ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အများဆုံးဖြစ်ပြီး ဒရံ-သီလဝါလမ်းမှ
ဖလမ်းကျေးဇူးသို့ သွားသည့်လမ်းကြောင်း၌ ယာဉ်သွားလာမှုနှစ်း ရလဒ်များမှာ အခြား(တစ်နှစ်လေးကြိမ်)
တိုင်းတာသည့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုမှတ်တမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရာ၌ မတ်လ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် အများဆုံး
ဖြစ်သည်။

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)၏ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လည်ပတ်နေစဉ်ကာလအတွင်း
ယာဉ်သွားလာမှုနှစ်း အချက်အလက်များရရှိနိုင်ရန် ပုံမှန်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများ လိုအပ်ပါသည်။
ယာဉ်သွားလာမှုနှစ်း အချက်အလက်များ လုံလောက်စွာ ရရှိပြီးနောက် အနာဂတ်တွင် ယာဉ်သွားလာမှုနှစ်း
စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် သင့်တော်သောနည်းလမ်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။





End of Document



